

# BENUTZER HANDBUCH

# EVOSET

PWB+

## TOOL MASTER Quadra

EyeRay®



de

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Auszügen vervielfältigt werden, an Dritte abgegeben, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in irgendeine andere Sprache übersetzt werden ohne schriftliche Genehmigung der Evoset AG.

Steg, Oktober 2023

Gültig ab Software Version: V3.12.0.0

# EVOSET

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Die Evoset AG geht keinerlei Verpflichtungen ein.

Die Evoset AG übernimmt keine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgeschäden, die auf den Gebrauch oder den Inhalt dieses Benutzerhandbuches zurückzuführen sind.

Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass die Evoset AG keine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgeschäden übernimmt, die auf falschen Einsatz der Hard- bzw. Software zurückzuführen sind.

Layout oder Design der Hardware können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Die Evoset AG geht keinerlei Verpflichtungen ein.

Alle anderen in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Warenzeichen und Produktbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Firmen und Hersteller. Die Evoset AG verzichtet auf alle Besitzrechte an den genannten Warenzeichen und Produktbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.

# Inhalt

<b>1</b>	<b>BESCHREIBUNG DES GERÄTES</b>	<b>4</b>
1.1	FRONTANSICHT	4
<b>2</b>	<b>INSTALLATION DES GERÄTES</b>	<b>5</b>
2.1	PACKLISTE	5
2.2	AUSPACKEN UND AUFBAU	6
<b>3</b>	<b>BEDIENUNG DES GERÄTES</b>	<b>12</b>
3.1	BEWEGUNG DER AXSEN	12
3.2	SPINDELN	13
3.2.1	Spindel "Nadellager"	13
3.2.2	"KV-Spindel"	13
3.3	EINSCHALTEN DES TM QUADRA UND DES PC	13
<b>4</b>	<b>BILDVERARBEITUNG EYE RAY®</b>	<b>14</b>
4.1	LOG-IN FENSTER	14
4.2	START EYE RAY® AND LOG-IN	15
4.2.1	Schließen von EyeRay® und Wechseln der Sitzung	16
4.2.2	Öffnen Logmein123 Online-Fernwartung	17
4.2.3	Standardkalibrierung des Gerätes	18
4.3	DARSTELLUNG DES EYERAY®-BILDSCHIRMS	18
4.4	MENUSTRUKTUR	19
4.5	BASIS-EINSTELLUNGEN	20
4.5.1	Beleuchtung	20
4.5.2	Kamera ausrichten	21
4.5.3	Parallelitätskorrektur	22
4.5.4	Setzen des absoluten Nullpunkts	23
4.5.5	Kamera-Pixeleinrichtung	24
4.5.6	Parameter	25
4.6	VERKNÜPFUNGEN	29
4.6.1	Verknüpfungen erstellen	29
4.6.2	Verknüpfungen löschen	30
4.7	MESSUNGEN	31
4.7.1	Dynamische Fokus-Leiste	31
4.7.2	Wählen eines Referenzpunktes	32
4.7.3	Auswählen einer Messfunktion (MF)	34
4.7.4	Beschreibung der Messfunktionen	35
4.7.4.1	Basis Messfunktionen	35
4.7.4.2	Zusätzliche Messfunktionen/Messbereiche	36
4.7.4.3	Definierte/benutzerdefinierte Messfunktionen.	38
4.7.5	Eine Messmethode auswählen	40
4.7.6	Beschreibung der Messmethoden	41
4.7.6.1	Maximum Methode	41
4.7.6.2	Voreinstellungsmodus	42
4.7.6.3	Bildschirmmethode	43
4.7.6.4	Mehrschneiden Methode	44
4.7.6.5	Methode der Werkzeuginspektion/Auflicht Methode (episcopische Beleuchtung)	45
4.7.6.6	Fixe Achsen	47
4.7.6.7	Zentrumspunkt Methode	48
4.7.6.8	Theor. Radius / Winkel	50
4.7.6.9	Punktmessung	52
4.7.7	Auswählen des Achsmessmodus/der Zähleranzeige	57

4.8	DRUCKEN VON MESSWERTEN.....	59
4.8.1	<i>Drucken von Standardetiketten.....</i>	59
4.8.2	<i>Druck von personalisierten EyeRay®-Etiketten, optional.....</i>	59
4.8.3	<i>EyeRay®-Bericht drucken, optional.....</i>	59
4.8.4	<i>Änderungen der Etikettengröße.....</i>	60
4.9	DATENTRANSFER.....	61
4.9.1	<i>Liste der Werkzeuge.....</i>	61
4.9.2	<i>Eine PDF-Datei öffnen.....</i>	65
4.9.3	<i>Post-Prozessoren.....</i>	66
4.9.4	<i>Balluff Lese-/Schreibsystem Chips.....</i>	67
4.9.4.1	Ein Werkzeug mit Balluff-Chip messen.....	68
4.9.4.2	Einen Chip initialisieren.....	69
4.10	DATENBANK.....	70
4.10.1	<i>Referenzpunktdatenbank.....</i>	70
4.10.1.1	Beschreibung der Eingabefelder:.....	71
4.10.1.2	Beispiele für Referenzpunkte:.....	73
4.10.2	<i>Basis-Werkzeugdatenbank.....</i>	74
4.10.2.1	Beschreibung der Eingabefelder:.....	74
4.10.2.2	Ein Werkzeug generieren.....	76
4.10.2.3	Von einem gespeicherten Werkzeug aus messen.....	78
4.10.3	<i>Backup und Wiederherstellung.....</i>	80
<b>5</b>	<b>OPTIONALE FUNKTIONEN.....</b>	<b>82</b>
5.1	BETRIEB DER KV-SPINDEL.....	82
5.2	BERICHT DRUCKEN (SOFTWARE-OPTION).....	83
5.3	DRUCKEN VON PERSONALISIERTEN EYERAY®-ETIKETTEN (SOFTWARE-OPTION).....	83
5.4	POSTPRO EYERAY® DATENÜBERTRAGUNG (SOFTWARE-OPTION).....	83
5.5	DATENÜBERTRAGUNG RFID/EYERAY®-CHIP (SOFTWARE-OPTION).....	83
5.6	MESSUNG DER MITTLEREN HÖHE MIT KAMERA/EYERAY® (OPTIONAL).....	83
5.7	EYERAY® TOOL MANAGEMENT (OPTIONAL FÜR SW).....	83
5.8	FUNKTION FÜR BENUTZERDEFINIERTER MESSUNGEN (SOFTWARE-OPTION).....	83
5.9	EXCEL- UND EYERAY®-SCHNITTSTELLE (SOFTWARE-OPTION).....	83
<b>6</b>	<b>FEHLERBEHEBUNG.....</b>	<b>84</b>
<b>7</b>	<b>SCHEMATA.....</b>	<b>88</b>
7.1	ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDUNGEN VON TM QUADRA.....	88
7.2	USB-HUB-ANSCHLUSS / NADELLAGER.....	89
7.3	ANSCHLUSS USB-HUB/KV-SPINDEL.....	90
7.3.1	<i>Werkzeugring: Nadellager.....</i>	91
7.3.2	<i>Werkzeugring: KV-Spindel.....</i>	92
7.4	ELEKTRISCHE DIAGRAMME.....	93
7.4.1	<i>“KV-Spindel“ Nadellager.....</i>	93
7.4.2	<i>“KV-Spindel“.....</i>	94
<b>8</b>	<b>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....</b>	<b>95</b>

# 1 Beschreibung des Gerätes

## 1.1 Frontansicht



1. Verriegelungsgriff/Entriegelungsgriff und Griff zum Bewegen der beiden Achsen
2. Kamera
3. Episcopische Beleuchtung (Frontleuchte)
4. Beleuchtungskarte
5. Werkzeug Spindel
6. All-in-One-PC
7. Maus
8. Tastatur
9. Etikettendrucker
10. Feineinstellrad der X-Achse
11. Feineinstellrad der Z-Achse
12. Werkzeughalterungen

## 2 Installation des Gerätes

### 2.1 Packliste



Einheit



Unterbau



HP All-in-One-PC



Drucker Brother QL800



Maus

**ACHTUNG:** War das Gerät während des Transportes Temperaturen unter 5°C ausgesetzt müssen Sie einige Stunden mit dem Auspacken warten. Es kann sich sonst Kondenswasser bilden. Kondensation kann Teile in der Funktion beeinträchtigen. Lassen Sie das Gerät in der Originalpackung stehen




## 2.2 Auspacken und Aufbau

Bitte beachten: Aufbau durch 2 Personen!!

Das Gerät wird in einer Holzkiste geliefert.  
Der Unterbau dient als Teil der Verpackung und umhüllt den TM Quadra.  
Das Gerät ist am Boden der Verpackung verschraubt.  
Das Zubehör und der „HP PC“ sind auf dem Unterbau zu finden.

- 1.) Entfernen Sie den Deckel der Holzkiste und entnehmen Sie das Zubehör und den „HP PC“.
- 2.) Nun können die 2 Sicherungslatten entfernt werden.
- 3.) Demontieren Sie nun die Seitenwände der Holzkiste.

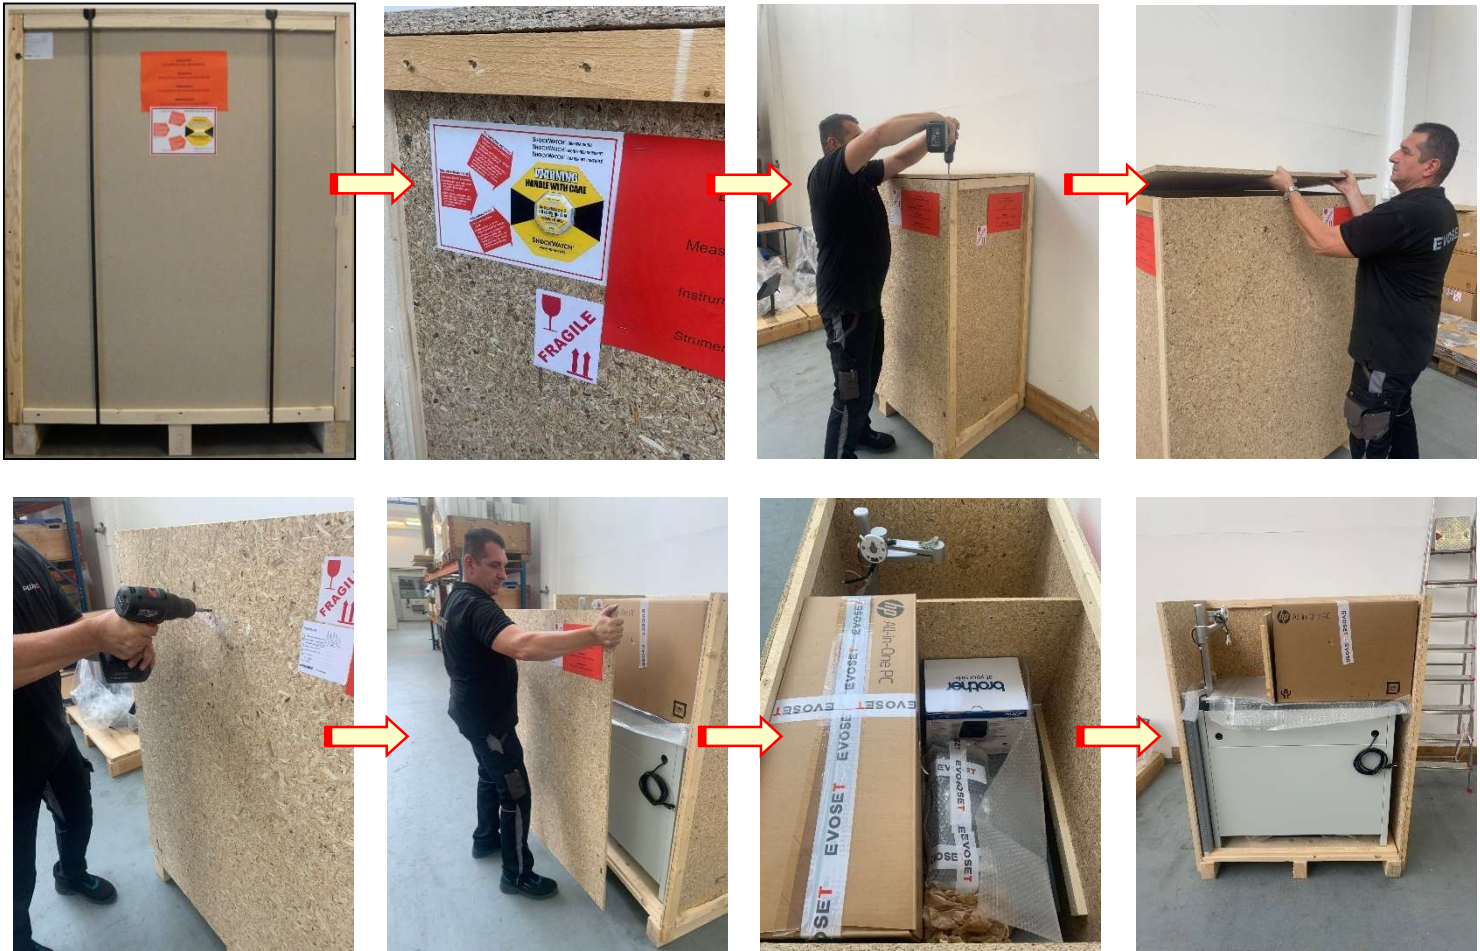


- 4.) Heben Sie mit Hilfe einer 2. Person den Unterbau vorsichtig von der Palette, und platzieren Sie ihn neben der Holzkiste.



Das Gerät ist mittels 4 Alu Transportwinkeln auf dem Boden der Holzkiste verschraubt.


- 5.) Nehmen Sie die Transportwinkel weg und stellen das Gerät mit Hilfe einer 2. Person auf den Unterbau.

Alle Verbindungskabel werden unter dem Unterbau aufbewahrt und sind beschriftet.

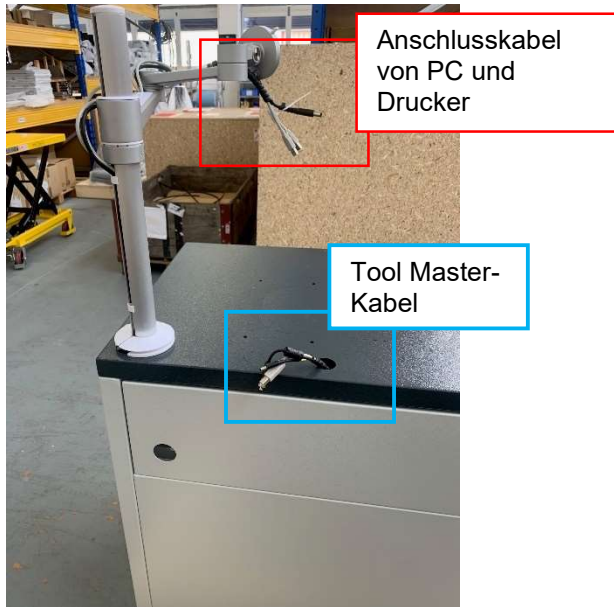

- 6.) Platzieren Sie den Deckel auf den Unterbau und führen Sie die Kable gemäss Fotos unten durch die Öffnungen im Deckel.

 - 7.) Stellen Sie das Gerät mit Hilfe einer 2. Person auf den Unterbau.





Die Kartonschachtel des PCs enthält folgende Bestandteile:

Kartonschachtel HP PC



Brother-Drucker + Manometer



Zubehör

- 1.) Entfernen Sie alle Zubehöerteile und bauen Sie den Computer auf der Unterlage des Unterbaus zusammen.
- 2.) Fixieren Sie den „HP PC“ gemäss Darstellung unten

Clips



- 3.) Befestigen Sie die Luftversorgungseinheit an der Rückseite des Geräts und schließen Sie sie an die Druckluftzufuhr an (5-6 bar, öl und wasserfreie Luft).

Luftversorgungseinheit




Druckluftanschluss,  
Druckluft: 5 bis 6 Bar



- 4.) Entfernen Sie die Transportsicherung in Z-Achse. Sie finden diese Schraube auf der Rückseite des Turmbleches  
Die X-Achse ist mittels einem Stahlwinkel gesichert, der auf der Grundplatte platziert wird (siehe Pfeil =>).  
Lösen Sie die Faltenbälge und bewegen Sie sie nach hinten.  
Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Winkels und nehmen Sie ihn ab.  
Bringen Sie die Faltenbälge wieder in ihre vorgesehene Position.

Transportsicherung der Z-Achse

Transportsicherung der X-Achse

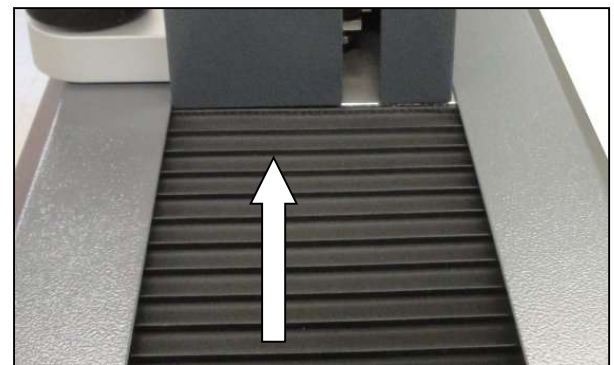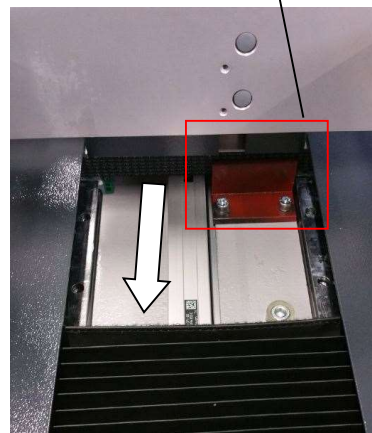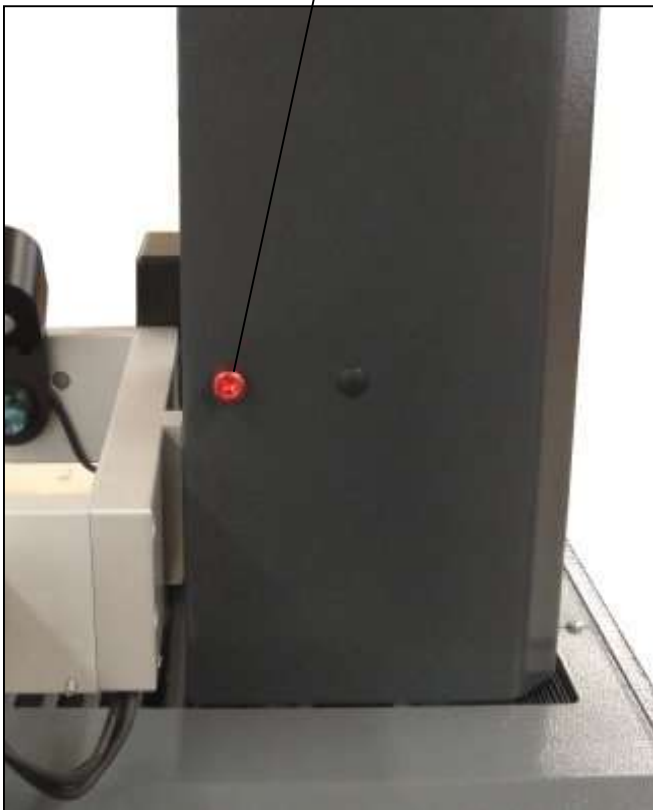

## Verbindungen

Die Netzgeräte des „HP PC“, des TM Quadra und des Dymo Druckers sind bereits im Unterbau montiert.

Die Netzteile sind bereits mit der Steckdosenleiste verbunden.



- 1.) Alle Kabel sind beschriftet => Verbinden Sie diese entsprechend mit dem PC und den Brother-Drucker.
- 2.) Verbinden Sie den TM Quadra mit dem PC mittels beigelegten USB Kabel.
- 3.) Schließen Sie dem Brother Drucker an den PC an mittels beigelegtem USB Kabel an.

Elektrischer Anschluss  
PC

USB-Anschluss  
Vom Drucker zum PC



USB-Anschluss  
TM Quadra / PC

### **BITTE BEACHTEN SIE:**

Schliessen Sie die USB Verbindung "Tool Master- PC" immer an eine USB 2.0 Schnittstelle an, wie nachfolgend abgebildet.

**Schließen Sie sie nie an eine USB 3.0 Schnittstelle an.**



USB 3.0

USB-Anschluss  
TM Quadra zu "PC"  
=> Standard USB 2.0!

- 4.) Verbinden Sie die Steckdosenleiste mit der Hauptstromversorgung.

Die Kartonschachtel des Computers enthält den Computer, einen Steckdosenadapter, länderspezifisch für den Hauptanschluss der Steckdosenleiste.



Anschluss Stromversorgung



Länderspezifische Adapter

### 3 Bedienung des Gerätes

#### 3.1 Bewegung der Achsen

Nach Anschluss der Hauptluft (5-6 bar) sind beide Achsen blockiert.


##### Schnellvorschub:

Drücken Sie den Knopf im Handgriff Um die Klemmung der Achsen zu lösen und Die Kamera an die gewünschte Position zu bewegen.



##### Feineinstellung:

Lassen Sie den Knopf des Handgriffs los und benutzen Sie die Feineinstellräder „X“ und „Z“ um die Kamera Mikron-weise zu bewegen.

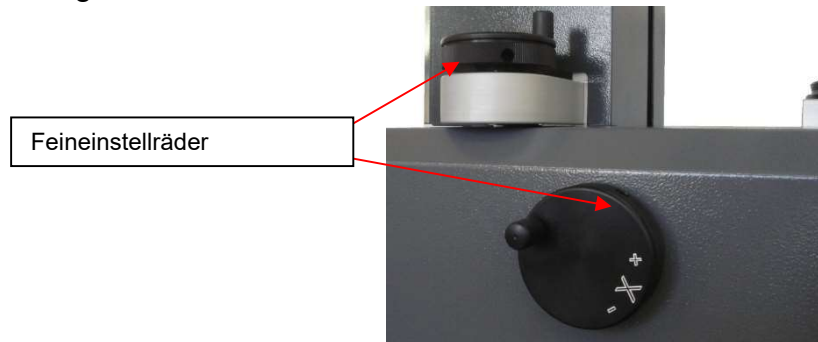



## 3.2 Spindeln

Der TOOL MASTER Quadra ist in 2 Spindelvarianten erhältlich.

Nadellager (Standard)  
Verfügbare Größen: ISO40 und ISO50

KV-Spindel (optional)  
Verfügbare Größe: ISO50

### 3.2.1 Spindel “Nadellager”

- Praktisch kein Verschleiß/ vermeidet Beschädigungen der Werkzeugaufnahme.
- Bessere Zentrierung im Vergleich zu vollflächigen Aufnahmen.
- Öl und Schmutz wird in die Lücken der Nadeln verdrängt => Dadurch keine Fehlmessungen
- Einfach zu reinigen/ keine Unterhaltskosten
- Sehr guter Rundlauf


### 3.2.2 “KV-Spindel“

Die Funktionen der KV-Spindel können durch die EyeRay® Software gesteuert werden.

- Hochpräzise, unter Vorspannung montierte Teile.
- Rotationsklemmung durch Luftdruck/Vakuum Funktion/Luftlagerung
- Steuerung: Siehe **Kapitel 5.1 Bedienung KV-Spindel**

## 3.3 Einschalten des TM Quadra und des PC

Schalter für die 24V-Stromversorgung des Geräts

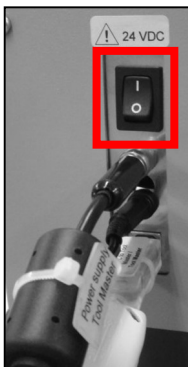

Hauptschalter PC





## 4 Bildverarbeitung Eye Ray ®

### 4.1 Log-In Fenster




Achtung: Stellen Sie sicher, dass während des Startens des PCs kein USB-Stick o.ä. angeschlossen ist. Das System wird ansonsten nicht korrekt starten!!

Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn der PC bereit ist:



Symbole:

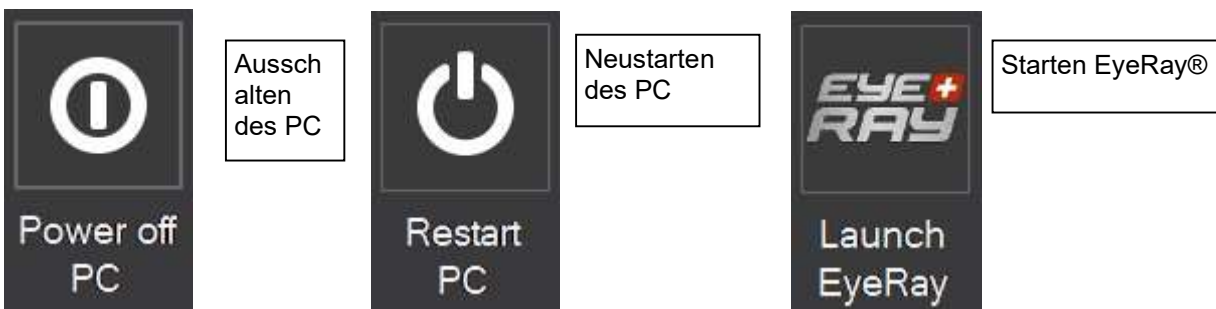

## 4.2 Start Eye Ray® and Log-In


Drücken Sie das SYMBOL "Launch Eye Ray"



Die Software startet und zeigt das Eingabe Fenster an:



Klicken Sie auf den Pfeil zur Auswahl des Benutzers (User ID).  
Das Programm zeigt die Liste aller definierten Benutzer.

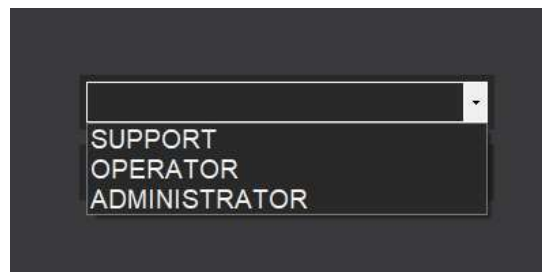

Auswahl:

**User ID** ADMINISTRATOR  
**Passwort** admin


**User ID** OPERATOR  
**Passwort** pwb

**User ID:** Support (Nur für den Onlinegebrauch / Support)  
**Passwort:** ----

Bestätigen:




## 4.2.1 Schließen von EyeRay® und Wechseln der Sitzung

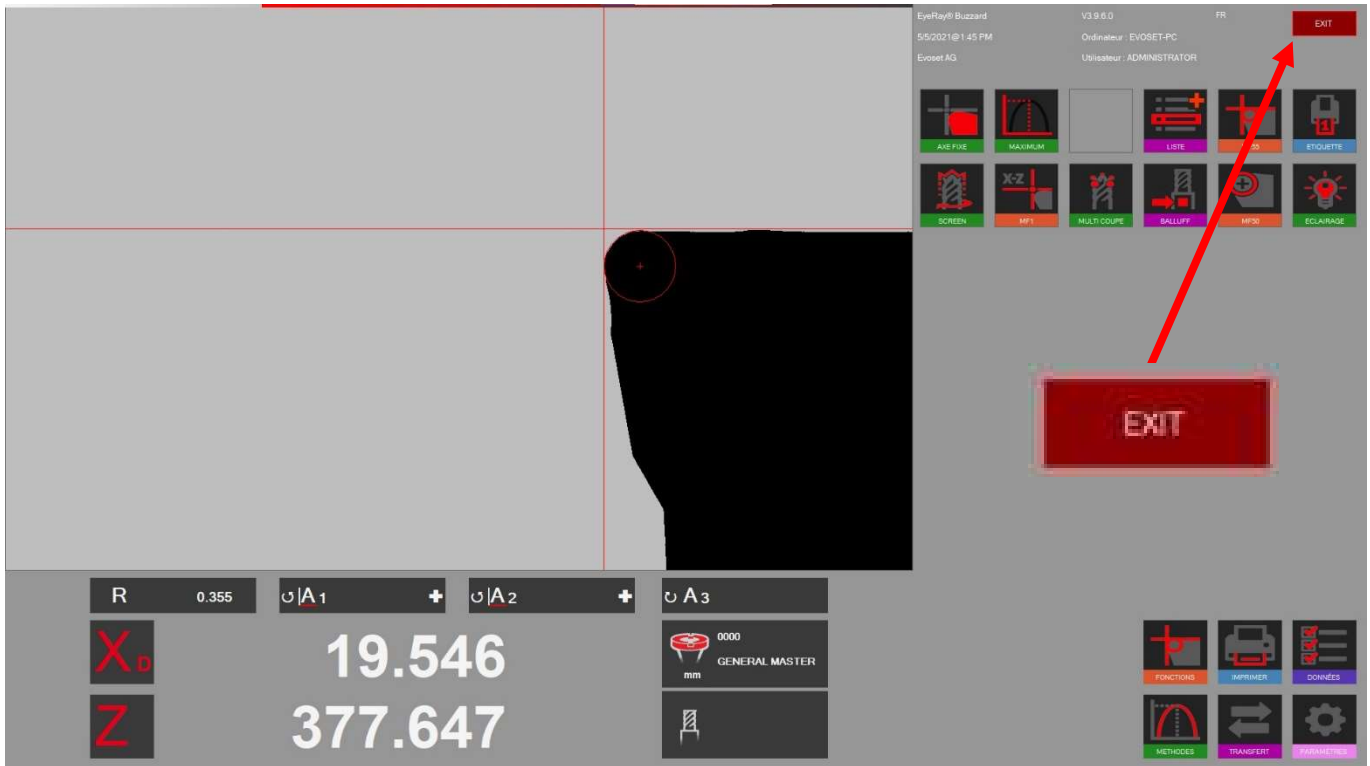

Klicken Sie auf die Schaltfläche



Anschließend werden mehrere Möglichkeiten angezeigt:

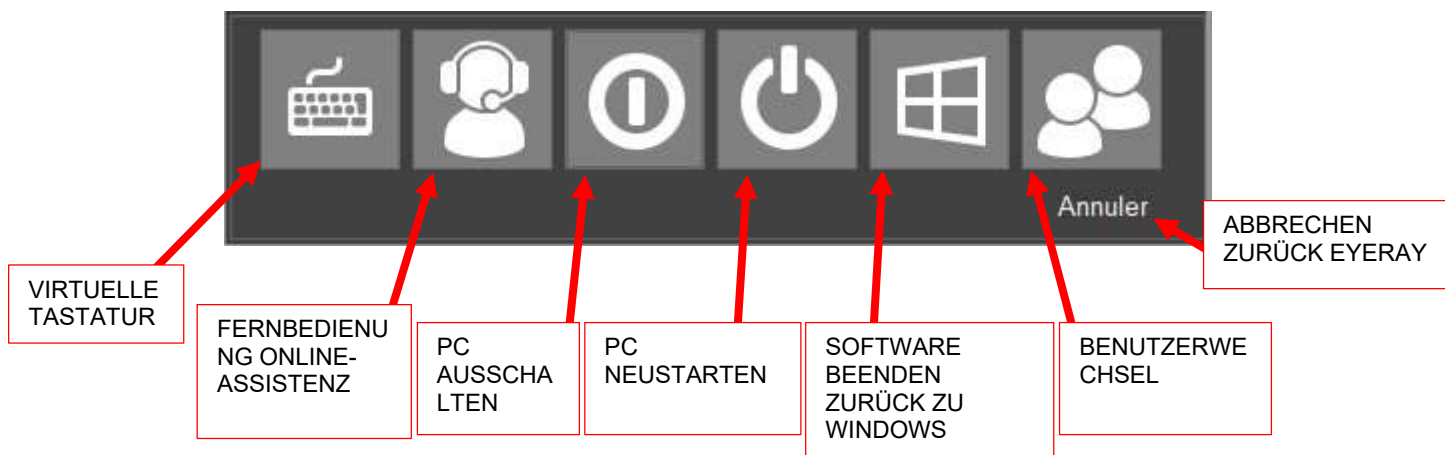

## 4.2.2 Öffnen Logmein123 Online-Fernwartung



Ein Klick auf das Symbol öffnet die Logmein123-Assistenz

Es gibt zwei Möglichkeiten für den Zugriff:



- 1- Mit einem sechsstelligen Code, der vom Kundendienst vergeben wird



- 2- Indem Sie eine Anfrage direkt von der Softwareoberfläche aus senden



## 4.2.3 Standardkalibrierung des Gerätes


### 4.2.3.1 QUADRA-Modell

**Nur für Maschinen mit optischen Linearmaßstäben: Referenzmarken gekreuzt**

Die Software wird aktiviert und zeigt die beiden Achsen der "Referenz" an.

Bewegen Sie beide Achsen mithilfe des schwarzen Griffs, bis sie die Referenzmarke erreichen.

Sobald die Referenzmarken gekreuzt werden, zeigt der Zähler die Zählung an.

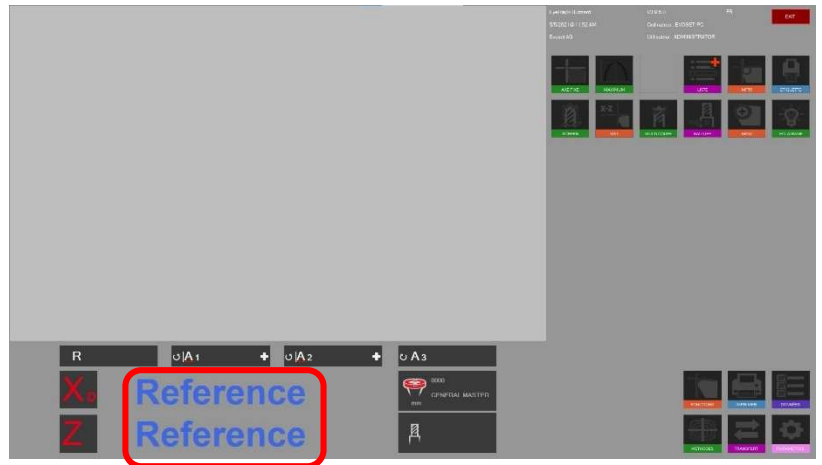


## 4.3 Darstellung des EyeRay®-Bildschirms

Dynamische Fokus-Leiste

Kamera Live Bild

Allgemeine Informationen: Benutzer, Version, Sprache

Verknüpfungen

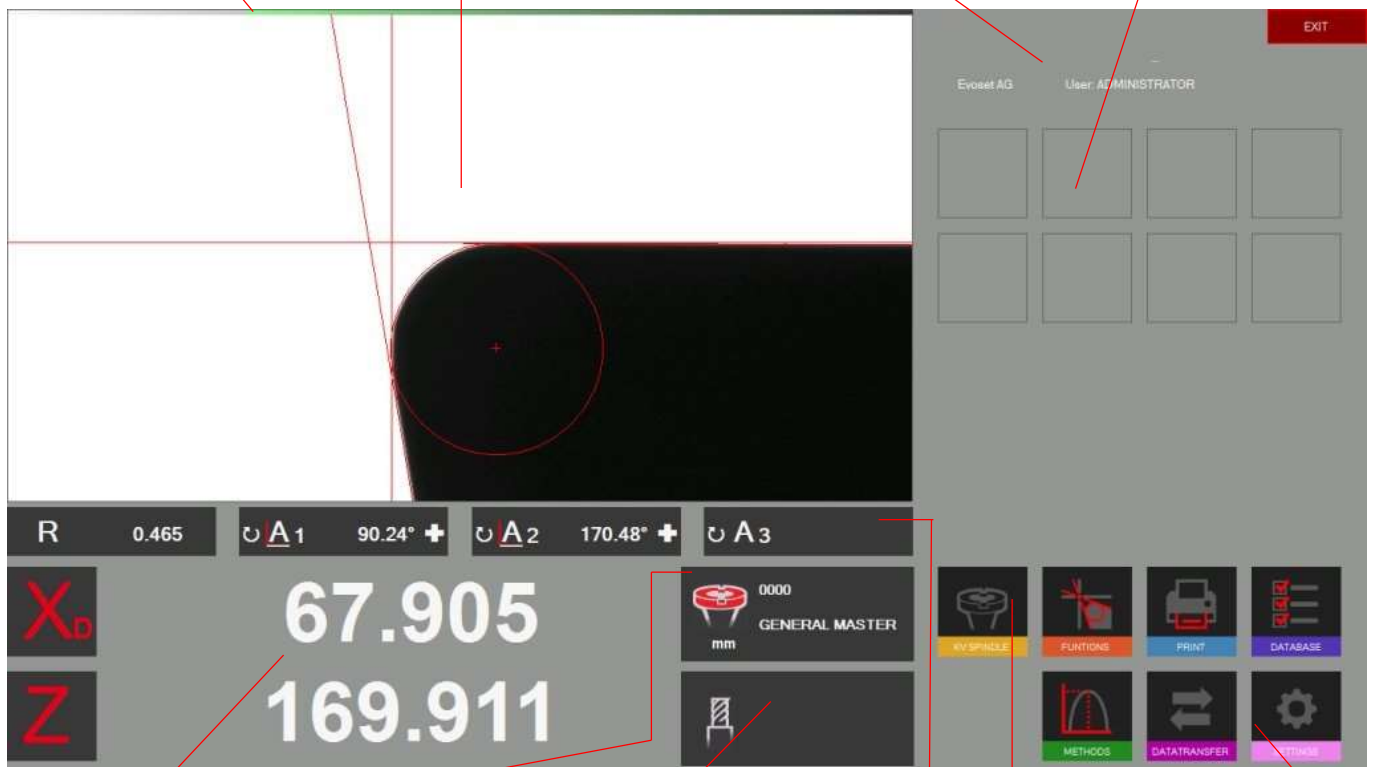

Zählerwerte

Informationsfenster Referenzpunkt

Informationsfenster über die Werkzeuge

Geometrie-Daten: Radius/Winkel


Spindel (KVK) optional

Basis-Symbole

**EyeRay® => Einfach zu bedienen:**  
Bedienung des Programms mittels 6 Basis-Symbolen.

## 4.4 Menüstruktur

Aktivieren Sie alle Untermenüs mithilfe der 6 Basis-Symbole:

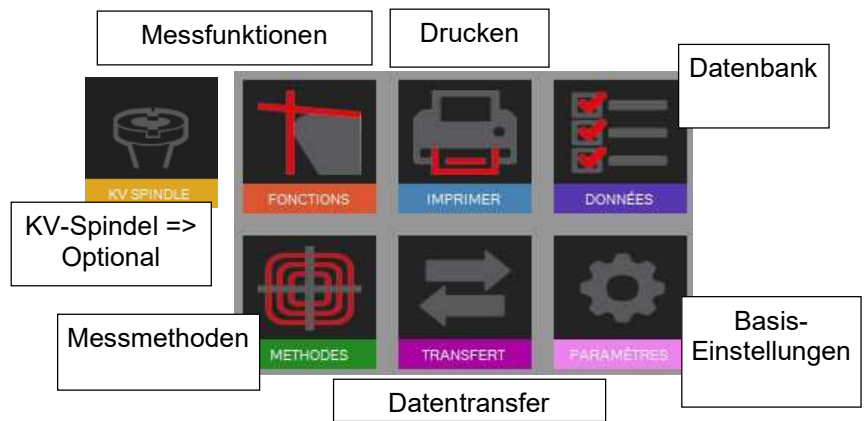



Methoden	Funktionen	Drucken	Einstellungen	Daten	Transfer
↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>Maximum</b>  MAXIMUM <b>Einstellung</b>  PRESET <b>Bildschirm</b>  SCREEN <b>Mehrschneider</b>  MULTICUTTING <b>Auflicht</b>  FRONT LIGHT <b>Fixe Achsen</b>  FIXED AXIS <b>Zentrumspunkt</b>  POINT <b>Theor. Winkel/Radius</b>  THEO. RADIUS <b>Punktmessung</b>  P. MEASURE <b>Festpunkt</b>  FIXED POINT	 MF1  MF8  MF9  MF55  M4  MF12  INPUTX  RUNDOUT <b>Zusätzliche MF*</b>  ADVANCE <b>Benutzer MF*</b>  USERS <b>Spezial MF*</b>  SPECIAL *= Optional	<b>Etikette Format 1</b>  LABEL <b>Etikette Format 2*</b>  LABEL <b>Report*</b>  REPORT *= Optional	<b>Beleuchtung</b>  LIGHT <b>Kamera ausrichten</b>  CA PARALLELITY <b>Pixelgrösse</b>  SET PIXEL <b>Parallelitätskor.</b>  PAL COMP <b>Abs. Nullpunkt</b>  SET ZERO <b>Parameter</b>  PARAMETERS	<b>Nullpunkte</b>  ADAPTERS <b>Werkzeugmanagement</b>  TOOLS <b>Backup</b>  BACKUP *= Optional	<b>Messliste</b>  LISTE <b>PDF öffnen</b>  OPEN PDF <b>PostPro Lehren*</b>  POST PROC. <b>Chips Balluff*</b>  BALLUFF *= Optional



## 4.5 Basis-Einstellungen



Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Menu der 5 Basis-Einstellungen zu öffnen.

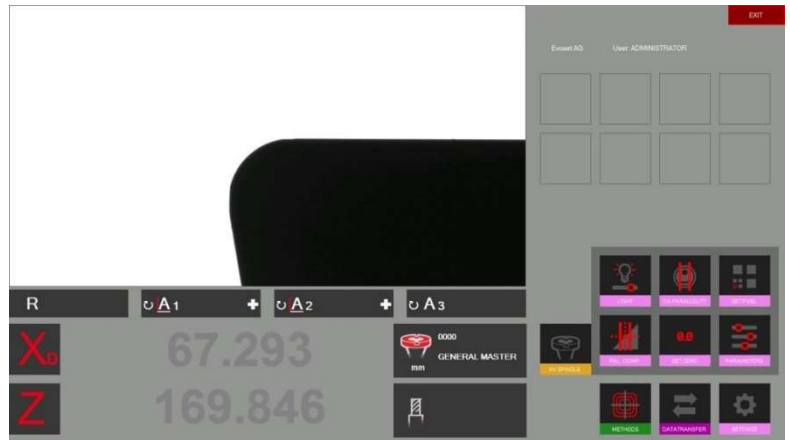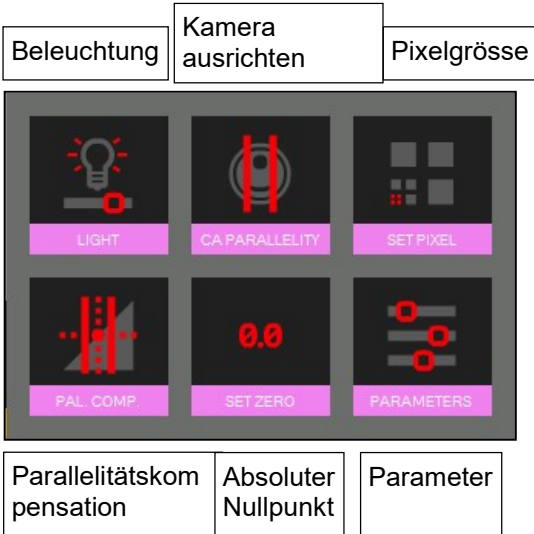

### 4.5.1 Beleuchtung


Öffnen Sie die Basiseinstellungen mit



Dieses Symbol öffnet die Beleuchtungseinstellung

Die horizontalen Linien zeigen die Licht-Intensität oben, in der Mitte und unten im Live-Bild.

Die vertikalen Linien zeigen die Licht-Intensität rechts, in der Mitte und links im Live-Bild.

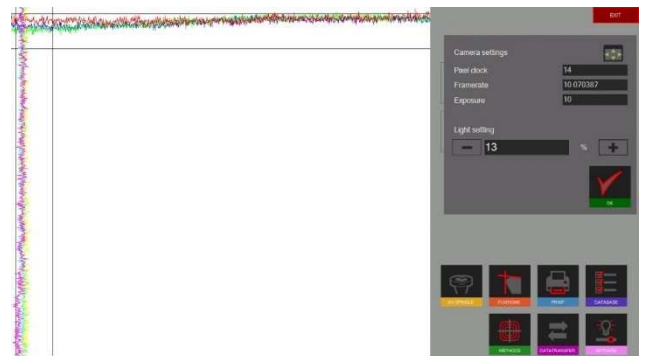

Alle horizontalen Linien müssen innerhalb der Toleranz liegen.


Alle vertikalen Linien müssen innerhalb der Toleranz liegen.

Verbessern der Licht-Intensität:

- Reinigen Sie die Kameralinse
- Reinigen Sie die Beleuchtungslinse

Wenn die Lichtintensität immer noch nicht ausreicht, können Sie sie mit dem "+"-Symbol erhöhen, bis die Linien innerhalb der Feldtoleranzgrenzen liegen.

Bestätigen mit:

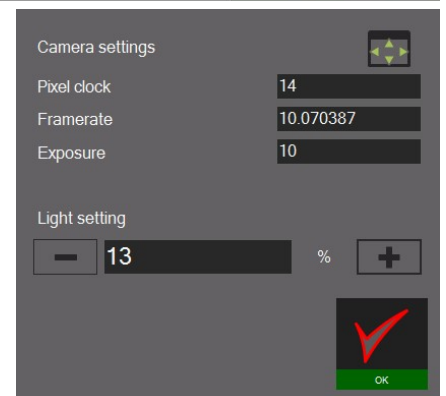


Kontrollieren Sie die Beleuchtung von Zeit zu Zeit => mindestens 1-mal pro Woche oder sogar öfter wenn die Lichtverhältnisse in der Umgebung wechselhaft sind.

## 4.5.2 Kamera ausrichten

Stellen Sie den Einstellhorn oder ein Werkzeug, dessen Kontur parallel zu der Vertikalen Kamera-Achse verläuft, in die Spindel.




Durch klicken dieses Symbols öffnet man die Funktion "Kamera ausrichten".  
Bewegen Sie die Kamera mittels Feineinstellung in das blaue Rechteck.

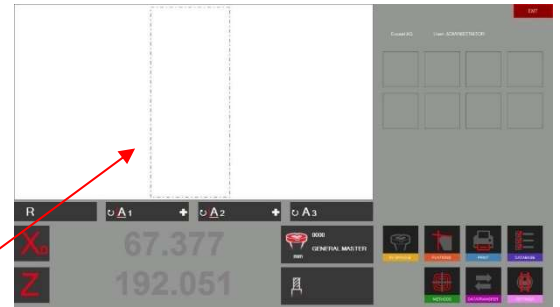


Die Winkel-Anzeige „A1“ zeigt die Differenz der vertikalen Kontur des Einstellhorns zu der vertikalen Achse der Kamera.

Dieser Wert muss innerhalb  $\pm 0.02^\circ$  sein.

⇒ Erlaubte Werte: Zwischen  $179.98^\circ$  und  $0.02^\circ$

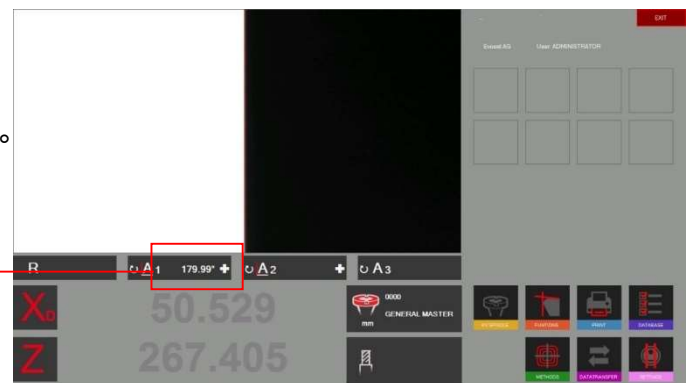

Ist der Wert größer  $90 \pm 0.02^\circ$ , muss die Kamera folgendermaßen ausgerichtet werden: Lösen Sie die Fixierschraube am Aluminiumhalter der Kamera. Drehen Sie nun die Kamera sanft bis der maximal erlaubte Wert erreicht wird.

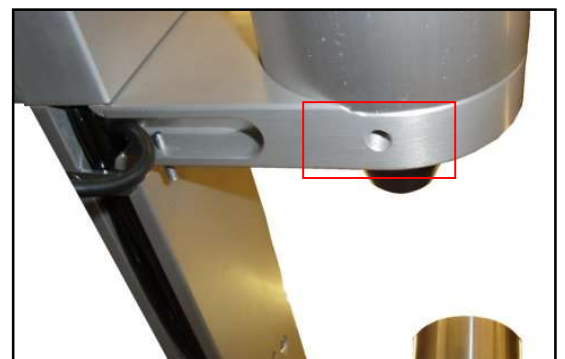



### 4.5.3 Parallelitätskorrektur

Diese Funktion wird verwendet um Parallelitätsfehler zwischen dem Turm des Gerätes und der Werkzeugachse auszugleichen.




Das Symbol zur Linken öffnet die Funktion. Stellen Sie den Einstelldorn in die Spindel.

Das Programm fragt nun nach dem ersten Punkt: Messen Sie den Durchmesser unten am Einstelldorn. Bewegen Sie die Kamera nach unten und bestätigen Sie die Messung.

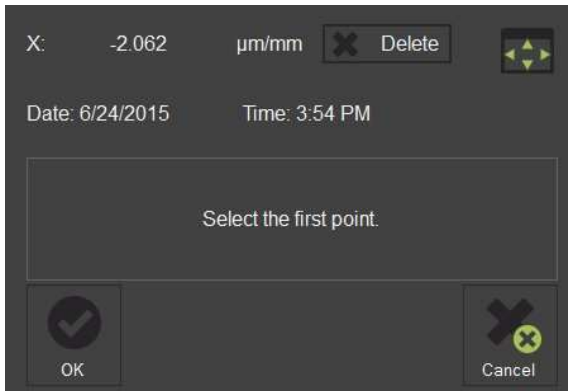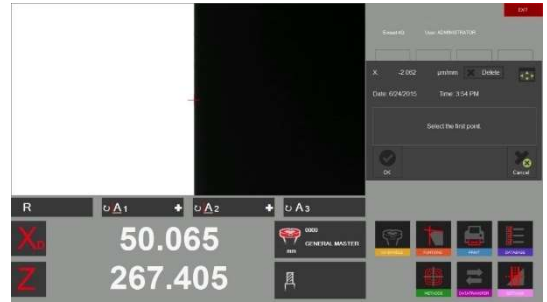

Bewegen Sie nun die Kamera nach oben und messen Sie den Durchmesser im oberen Bereich des Einstelldornes.

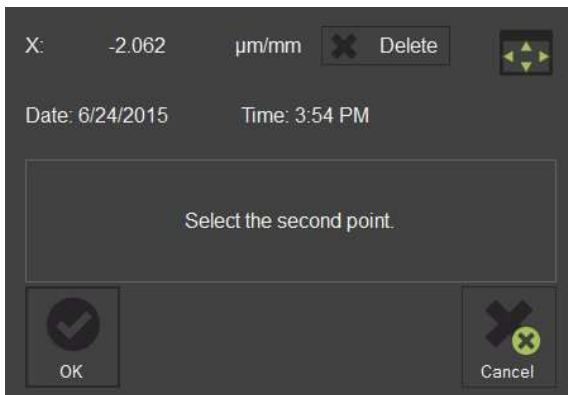


Bestätigen mit:



Das Resultat der Korrektur erscheint in einem Fenster:

0.334 Mikron/ mm bedeutet eine Korrektur von 0.01mm entlang der gemessenen Distanz (bei 300mm).

Dieses Maß wird nun vom Programm bei jeder Messung einbezogen und korrigiert.

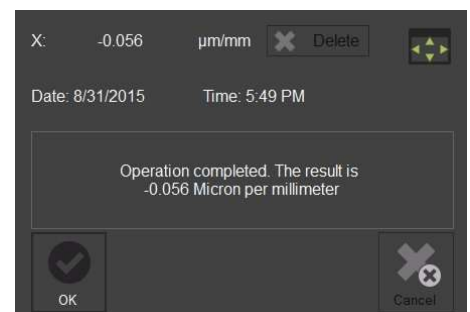

Nach Abschluss der Parallelitätskorrektur fragt das Programm nach, ob der Absolute Nullpunkt neu eingestellt werden soll.

Dies ist notwendig, da eine Änderung der Basis-Einstellung auch die Kalibrierung des Instrumentes beeinträchtigt.


Siehe Kapitel "4.5.4 Setzen des absoluten Nullpunktes".

## 4.5.4 Setzen des absoluten Nullpunkts


Stellen Sie den Einstelldorn in die Spindel.



Das Symbol 0.0 startet den Vorgang

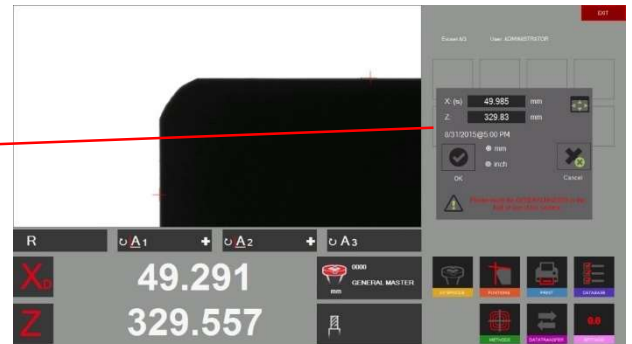


Es erscheint ein Fenster, welches die Nominal-Werte des absoluten Nullpunktes zeigt (Gravur auf Einstelldorn). Falls die Werte nicht übereinstimmen, können diese hier angepasst werden. Zudem kann hier die Einheit festgelegt werden (mm / Zoll).

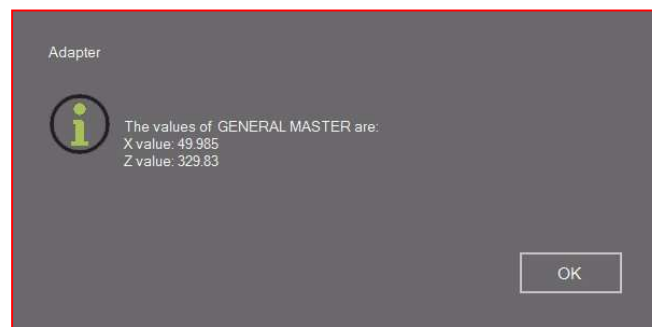

Stellen Sie sicher, dass die Werte, welche im Kontrollfenster angezeigt werden, den Nominal-Werten entsprechen. Einstelldorn: Die Werte des Kontrollfensters müssen den eingravierten Werten des Einstelldornes entsprechen.

Bestätigen Sie mit "OK", um den absoluten Nullpunkt zu setzen.  
Das Gerät ist nun kalibriert und bereit zu messen.

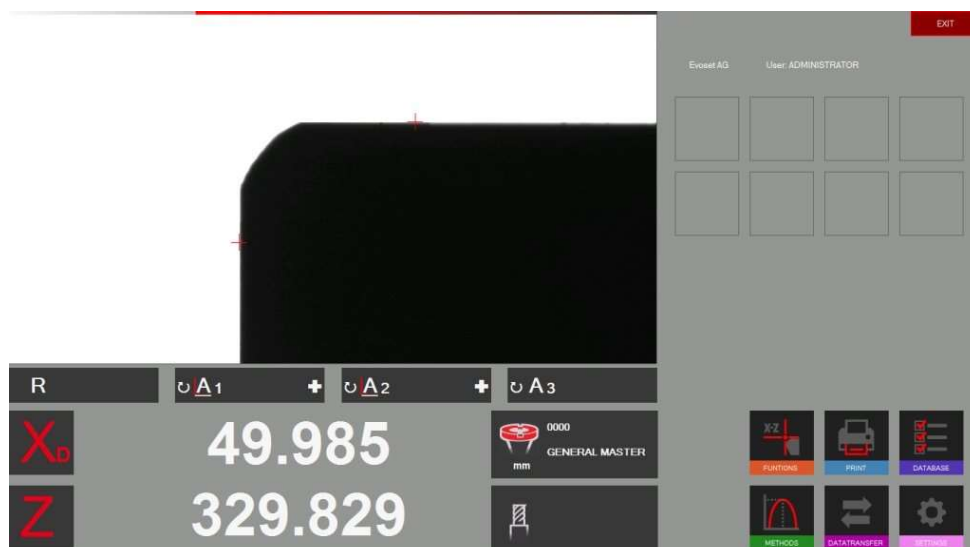


## 4.5.5 Kamera-Pixeleinrichtung





Das Symbol 0.0 startet den Vorgang


Ein Fenster erscheint, in dem die Anzahl der Pixel angezeigt wird, die Sie machen müssen

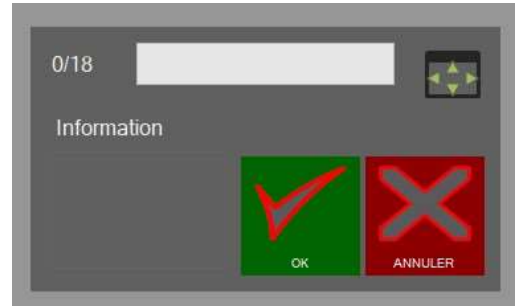

Sie müssen den Einstelldorn in die Spindel des Prüfstands einsetzen und die roten Achsen mit dem grünen Kreuz in Übereinstimmung bringen, das bei jedem Schritt an verschiedenen Stellen auf dem Bildschirm erscheint.

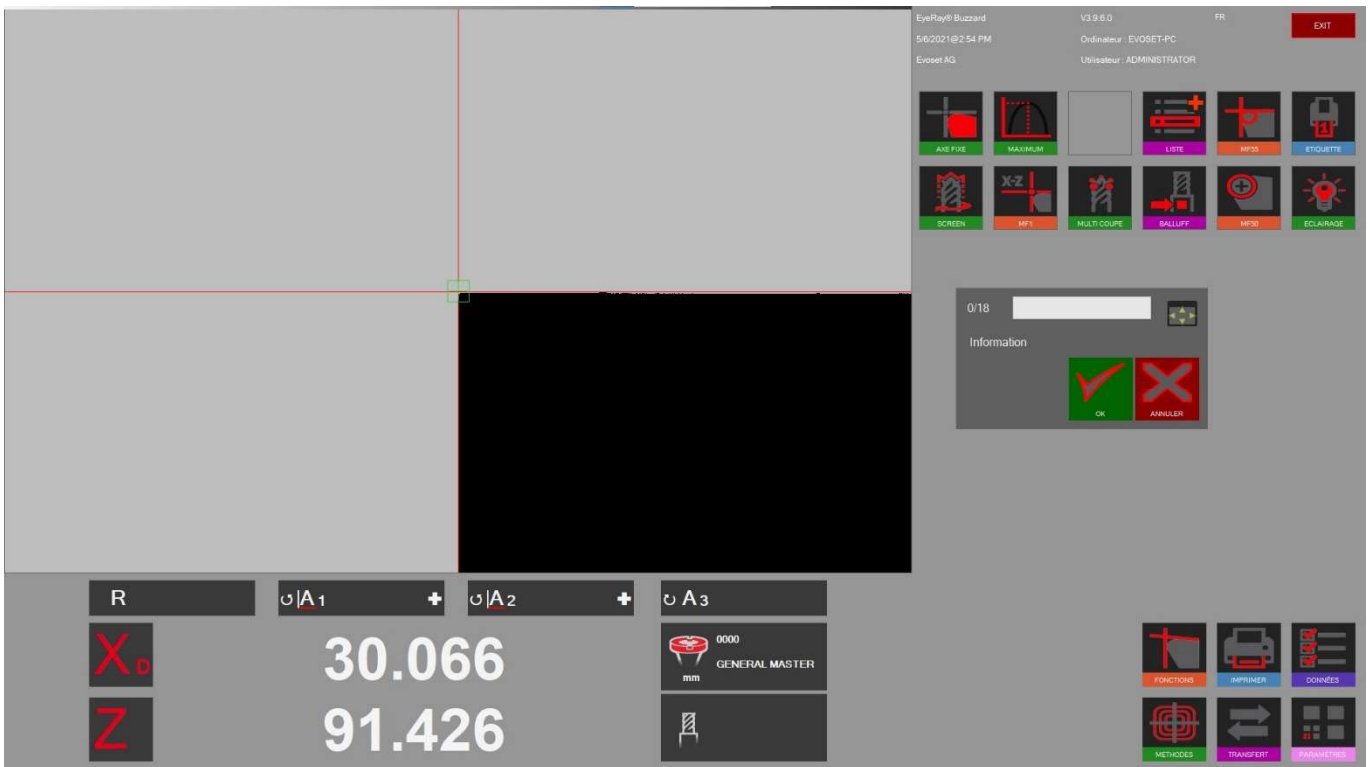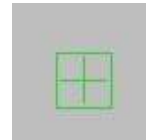

Klicken Sie dann auf OK  
Punkt 1 von 18 ist abgeschlossen!

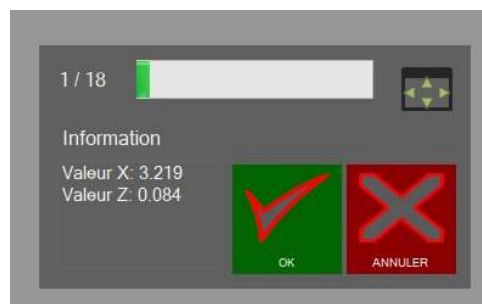

Nun muss der Vorgang 17 Mal wiederholt werden.

## 4.5.6 Parameter



Rufen Sie das Einstellungs Menü auf, indem Sie auf das Symbol auf der linken Seite klicken.



Eine Anmeldung als Administrator ist erforderlich, um die Einstellungen einzugeben.

Index "Allgemein":

- Um den Namen des Unternehmens, die Sprache, das Logo usw. zu ändern.


Kapitel "Optionen":

- Ändern Sie den Faktor der maximalen Methode/den Winkelfaktor etc.
- Eine Standard-MF festlegen  
=> Diese MF wird nach der Leistung als Standard festgelegt die Einheit etc.
- Format des Datums



## Index "Über EyeRay..."

- Zum Öffnen des Benutzerhandbuchs, der Verbindung zum Online-Support, der Kontaktinformationen.

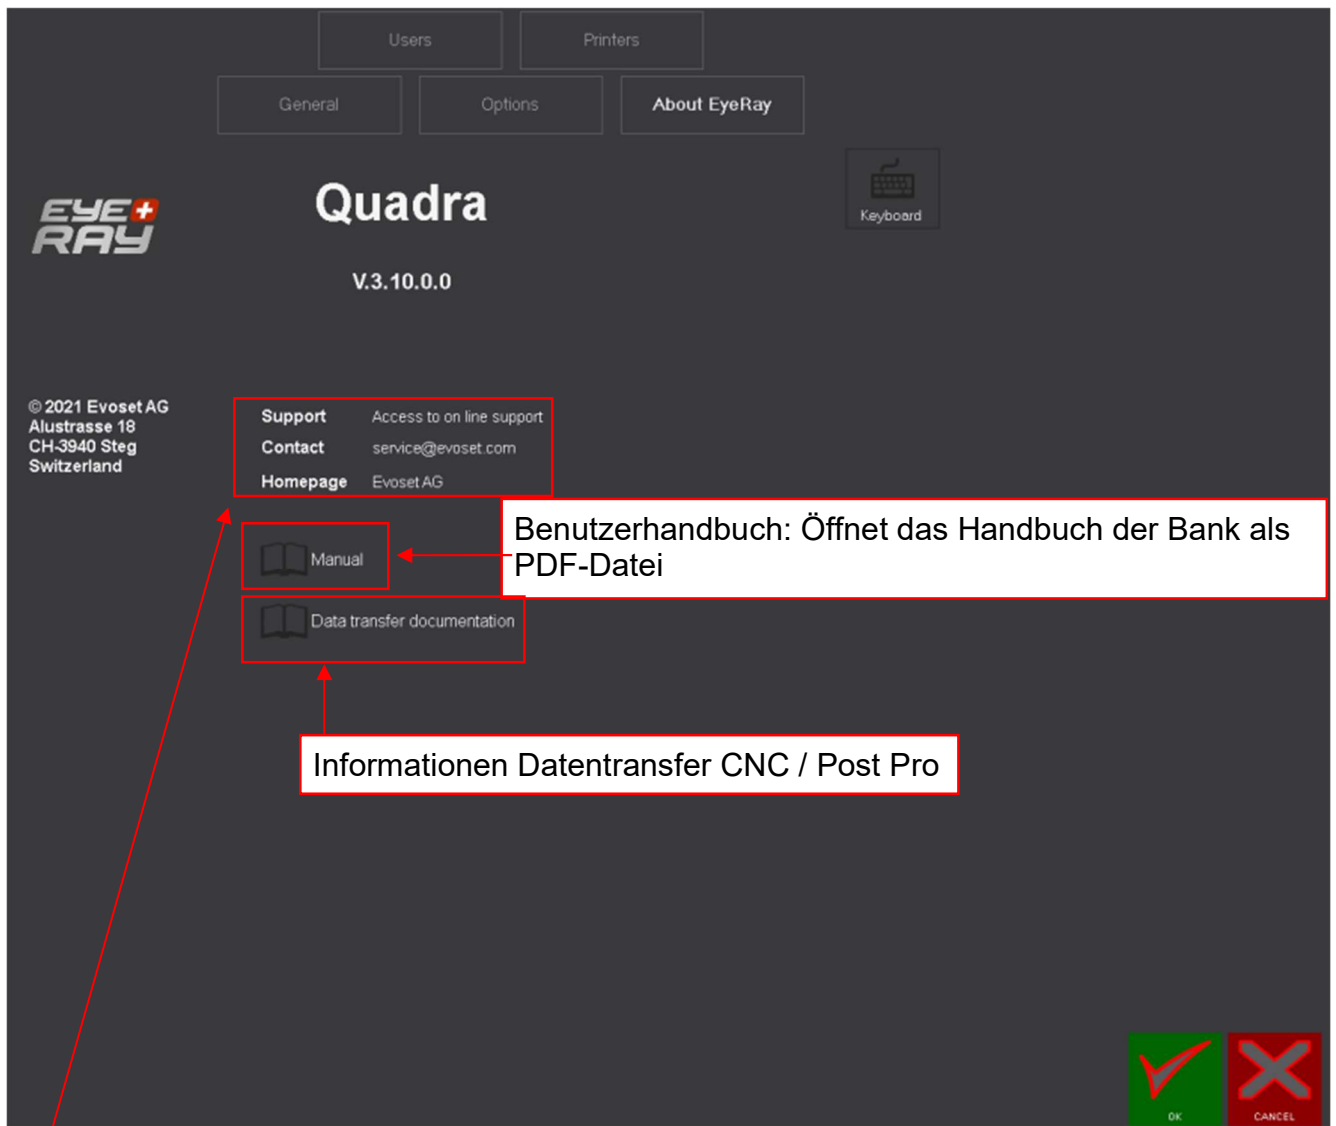


"Support": **Achtung!**


- Internetverbindung erforderlich!
- Öffnet automatisch eine Website, auf der Sie einen sechsstelligen Code für den Online-Support eingeben können.

## Index "Benutzer"

### - Benutzerverwaltung/Einstellen von Benutzerrechten

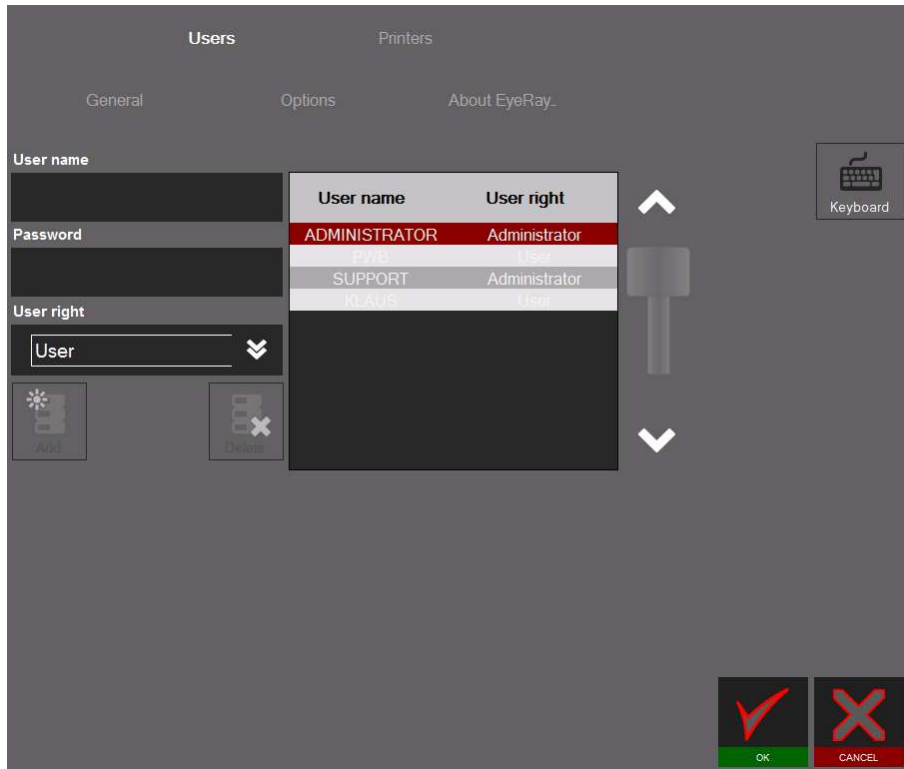


### Wie man einen Benutzer erstellt

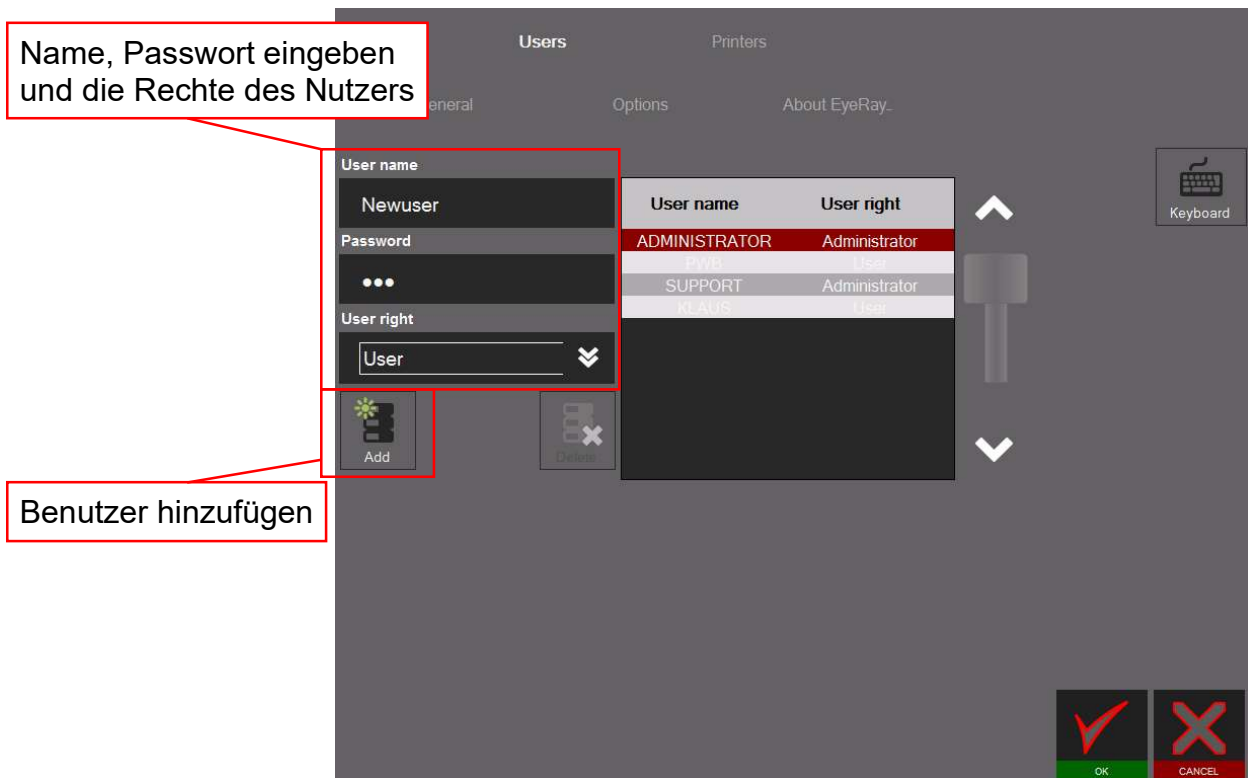

Der Benutzer "Support" kann nicht geändert oder gelöscht werden.

Um einen Benutzer zu löschen:

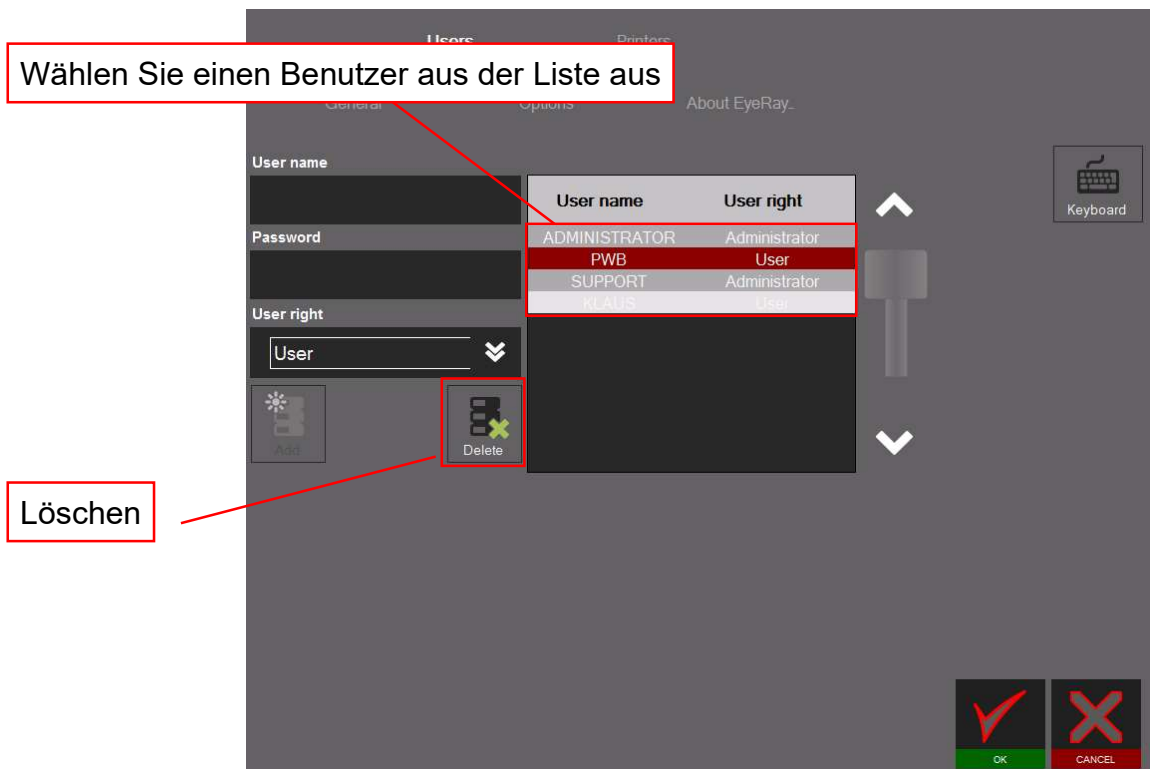

Nach Bestätigung der angezeigten Nachricht wird der Benutzer gelöscht.



## Index "Drucker"

- Auswahl der installierten Drucker



## 4.6 Verknüpfungen

Es ist möglich, Verknüpfungen anzulegen, um Zeit zu sparen, indem häufig genutzte Funktionen und Methoden schneller aktiviert werden können.


Es können maximal 8 Verknüpfungen erstellt werden.

Wenn alle Verknüpfungsfelder verwendet werden, kann ein weiteres Feld erstellt werden, indem ein bestehendes Feld hochgestuft wird.

### 4.6.1 Verknüpfungen erstellen



Klicken und halten Sie die linke Maustaste im **unteren Bereich** des Symbols, zu dem Sie eine Verknüpfung hinzufügen möchten.

Beispiel: Messfunktion MF1

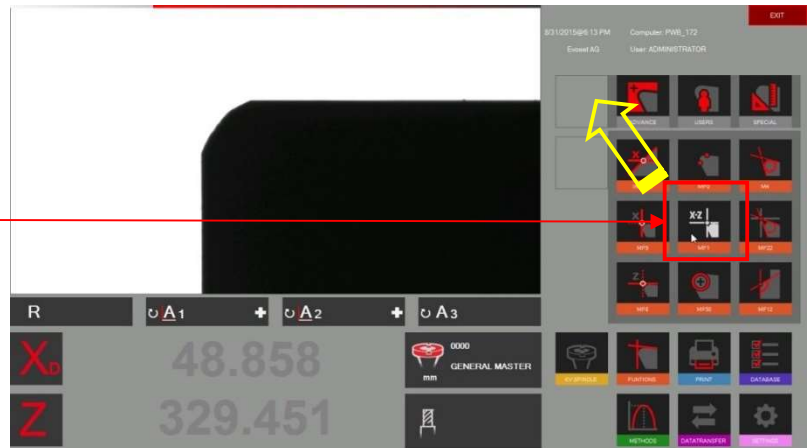


Bewegen Sie das Symbol mit der linken Maustaste nach oben auf ein Verknüpfungsfeld.

Wenn das Feld bereits von einer Verknüpfung verwendet wird, wird es von der neuen Verknüpfung hochgestuft.

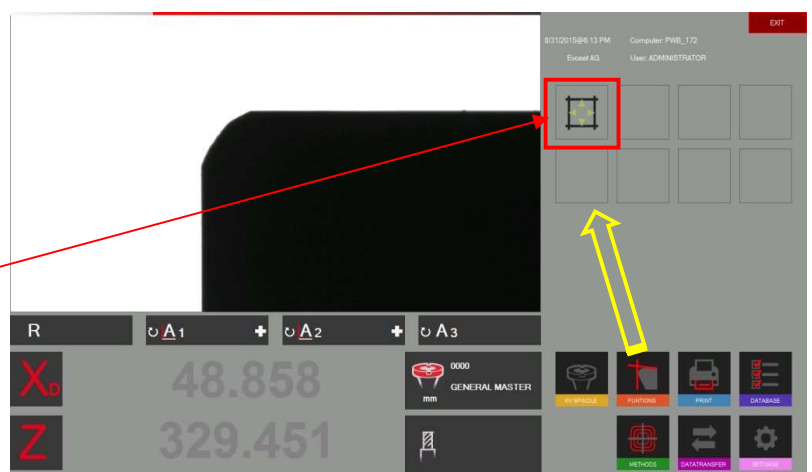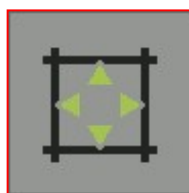


Die Funktion wird nun im Bereich der Verknüpfungen zu finden sein.

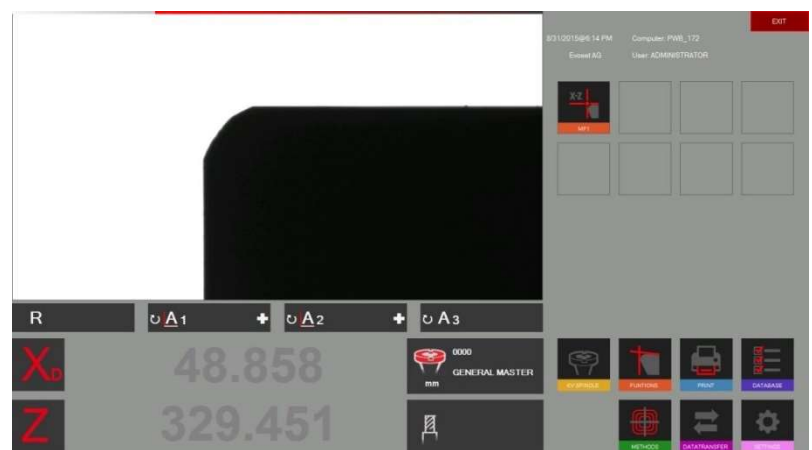


## 4.6.2 Verknüpfungen löschen

Rechtsklick auf die Verknüpfung, die Sie löschen möchten, und wählen Sie

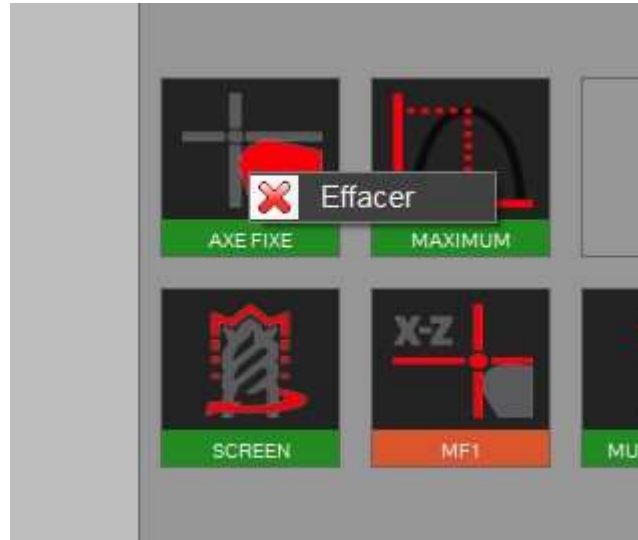

Beispiele für Funktions- und Methoden Kürzel

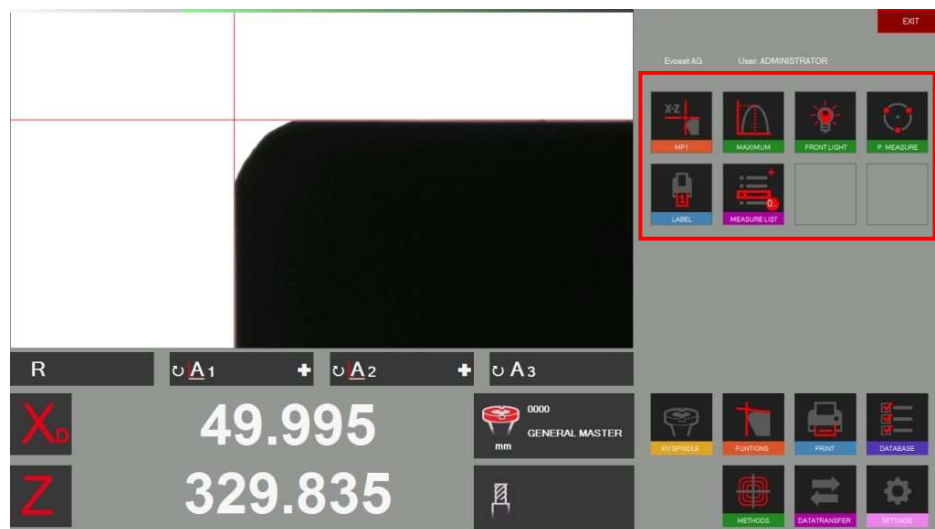


Es können maximal 8 Verknüpfungen erstellt werden.

## 4.7 Messungen

### 4.7.1 Dynamische Fokus-Leiste

#### Beschreibung:

Die dynamische Fokus-Leiste und die Maximum-Anzeige helfen, das Werkzeug auf die maximale Auslenkung auszurichten, und den maximalen Kamera-Fokus zu finden.

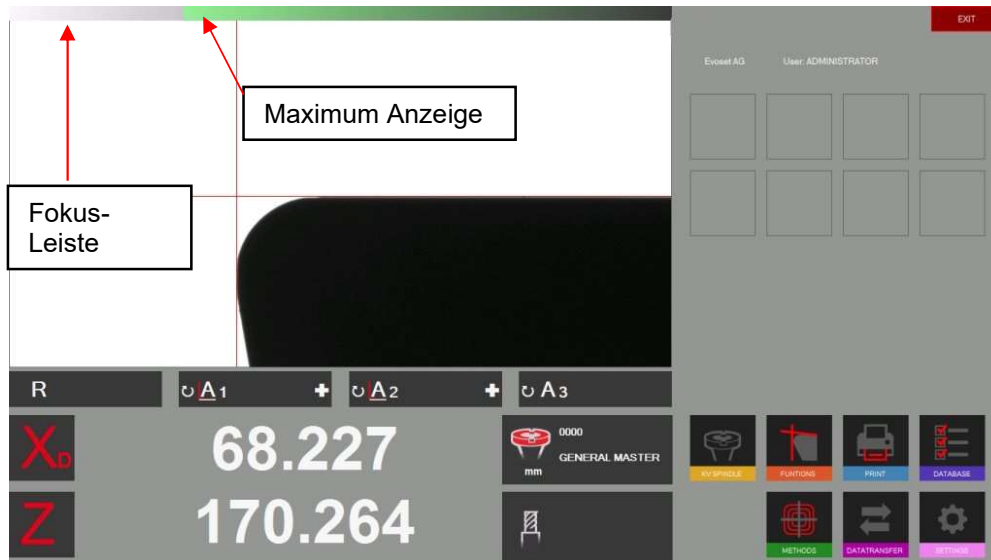

Die Anzeige des Fokus befindet sich oben im Livebild des Werkzeugs.

Wenn das Werkzeug langsam in den Kamerabereich gedreht wird, bewegen sich zwei Pfeile (Maximum Anzeige) auf der Fokus-Leiste nach links, bis das Maximum erreicht ist, und kehren dann zurück, wenn das Werkzeug weiter gedreht wird.

Drehen Sie ein Werkzeug langsam, um zu sehen, wie die Fokus-Leiste funktioniert.

#### Wie arbeitet man mit der Fokus-Leiste

Stellen Sie ein Werkzeug in das Blickfeld der Kamera.

Drehen Sie das Werkzeug langsam => Die Maximum Anzeige ist **SCHWARZ** und der Balken bewegt sich nach links.



Drehen Sie das Werkzeug weiter, bis die Pfeile wieder nach rechts gehen und die Farbe **ROT** annehmen. Das bedeutet, dass die maximale Fokussierung gerade überschritten wurde.



Nun drehen Sie das Werkzeug wieder langsam zurück und die Maximum Anzeige wird **GRÜN**.



Wenn der Fokus eingestellt ist, wird der Balken automatisch verkleinert. Wenn das Werkzeug wieder gedreht wird, wird der Balken in seiner ursprünglichen Größe angezeigt, um die Nutzung komfortabler zu machen. In manchen Fällen braucht der Fokus dies nicht und reduziert den Fokusbalken automatisch.



## 4.7.2 Wählen eines Referenzpunktes

Ein Werkzeug platzieren.

Bevor das Werkzeug gemessen wird, muss der richtige Referenzpunkt ausgewählt werden.

Klicken Sie auf das Symbol für den Referenzpunkt.



Es erscheint eine Liste mit allen gespeicherten Referenzpunkten:

Adapter N°	Name	Mode	Select
0000	GENERAL MASTER	Reference Value	<input checked="" type="checkbox"/>
1	ISO50	Offset Value	<input checked="" type="checkbox"/>
10	HSK 63	Offset Value	<input checked="" type="checkbox"/>
11	sk40	Offset Value	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Sk 30	Offset Value	<input checked="" type="checkbox"/>

 
Beschreibung der Symbole:



Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Liste zu blättern



Drücken, um einen Referenzpunkt auszuwählen



Drücken, um die Liste ohne Auswahl zu schließen

Der ausgewählte Referenzpunkt wird im Referenzpunktfenster abgebildet

Beispiel:



Nummer und Name des Referenzpunkts



Es können zwei verschiedene Arten von Referenzpunkten/Adaptoren gespeichert werden:

- Adapter mit Referenzwerten
- Versatzadapter

### Adapter mit Referenzwerten

Diese Art von Referenzpunkt wird verwendet, um das Gerät zu kalibrieren.

Beispiele: Einstelldorn/"Masterwerkzeuge" mit bekannten Maßen/Kalibrierwerkzeuge

Ein Adapter, mit gespeicherten Referenzwerten, wird hauptsächlich zur Kalibrierung des Geräts verwendet.

=> General Master/Einstelldorn.

### Offset-Adapter/Adapter mit Offset-Wert:

Diese Art von Referenzpunkt wird verwendet, um Werkzeuge mit anderen Arten von Werkzeughaltern als der Basisspindel zu messen.

Beispiele: PWB-Adapter wie ISO/HSK/Capto etc.


Dies ist der Offset-Wert, der vor allem bei der Z-Achse verwendet wird. Die Durchmesserachse ist in der Regel gleich der Mitte des Außenrings => kein Versatz erforderlich (Ausnahme: z. B. Drehmaschinenwerkzeuge)

### Angabe eines Adapters mit Referenzwerten/absolutem Referenzpunkt:



Das rot hervorgehobene Adaptersymbol zeigt an, dass dieser Adapter ein "Absoluter Referenzpunkt" ist

In Rot => Adapter mit Referenzwerten = MASTER

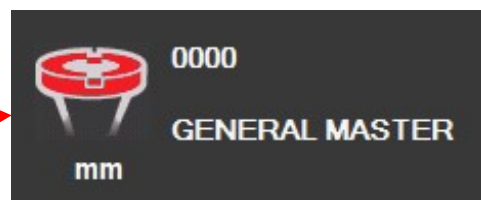



**Achtung: Das Gerät muss bei der Auswahl eines Adapters mit Referenzwerten mit dem zugewiesenen Kalibrierungswerkzeug kalibriert werden!!**

### 4.7.3 Auswählen einer Messfunktion (MF)




Mit diesem Symbol können Sie grundlegenden Messfunktionen aktivieren.



Die meisten Werkzeuge können mithilfe der 9 grundlegenden Messfunktionen gemessen werden.

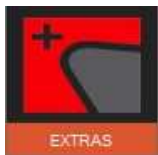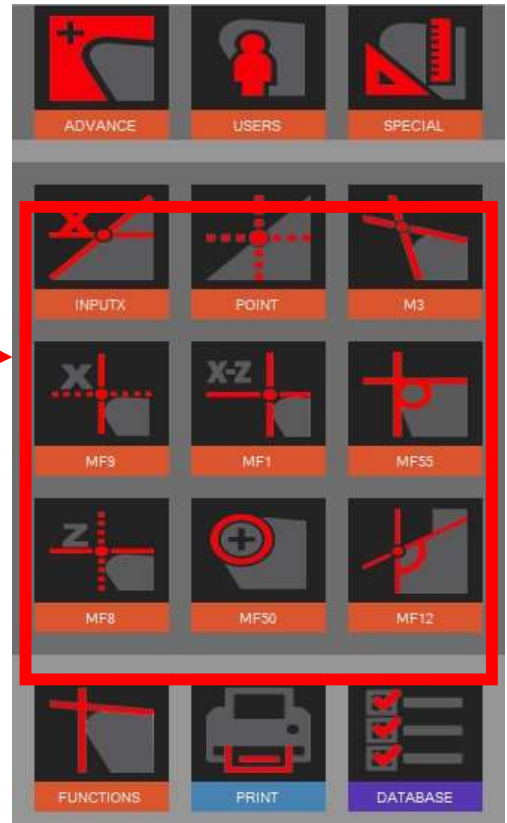

#### Aktivierung zusätzlicher Messfunktionen

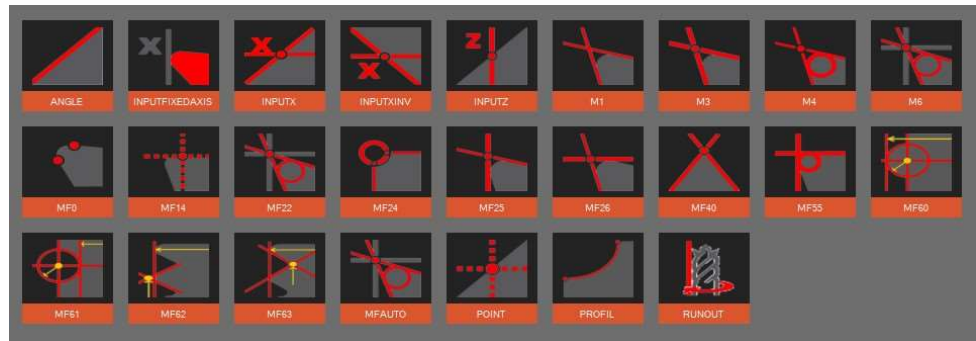

Zeigt dem Benutzer die eingestellten/benutzerdefinierten Messfunktionen an.

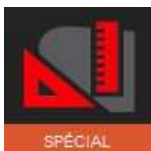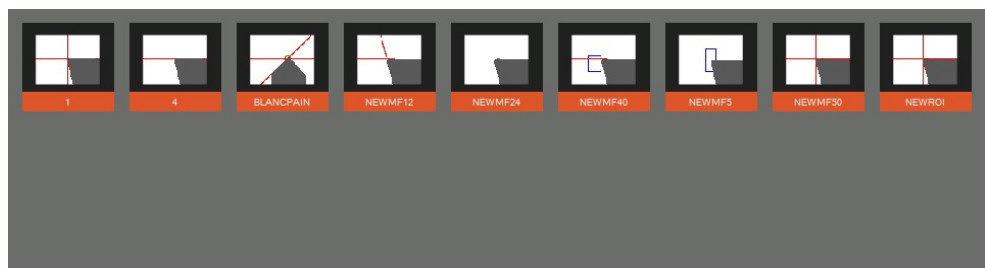

#### Spezielle Messfunktionen (auf Anfrage)

Evoset/PWB-Elementnummer: P270590

**Siehe Kapitel 5.8 "Benutzerdefinierte Messfunktion".**

## 4.7.4 Beschreibung der Messfunktionen

Allgemein:

Die Messfunktion legt fest, wie das Bildgebungssystem den Einsatz oder die Schnittkante analysiert.

### 4.7.4.1 Basis Messfunktionen



#### MF1

Diese Funktion misst den höchsten Punkt auf der Kontur des Werkzeugs in horizontaler Richtung (X) und den höchsten Punkt in vertikaler Richtung (Z): Dies wird als Punktmessung bezeichnet.



#### MF8

Diese Funktion misst nur den höchsten Punkt auf der Kontur des Werkzeugs in vertikaler Richtung (Z), was nur die Länge des Werkzeugs bedeutet.



#### MF9

Diese Funktion misst nur den höchsten Punkt auf der Kontur des Werkzeugs in horizontaler Richtung (X), was nur den Durchmesser, den Radius, des Werkzeugs bedeutet.



#### M4

Diese Funktion legt die beiden Messlinien L1 und L2 auf den Umriss des Werkzeugs und misst die Winkel der beiden Linien und auch den Winkel zwischen ihnen: das ist die sogenannte Linienmessung. Außerdem kann man damit den Radius der Schneidekante des Werkzeugs messen.




#### X-Eingang und umgekehrter X-Eingang (Zusatzfunktion)

Diese Funktion misst die Höhe auf einer Kontur durch den Standardwert des Durchmessers.




Sie gibt auch den Winkel der Schneidekante an.

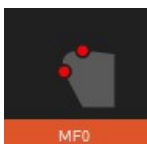

#### MF0

Mit dieser Funktion ist es möglich, den Einstellhorn zu messen (oder zu kontrollieren), indem man einen einzelnen Punkt auf jeder Achse misst, einen in horizontaler (X) und einen in vertikaler (Z) Richtung.

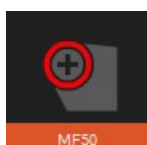

#### MF50

Diese Funktion misst den Radius der Schneidekante des Werkzeugs und zeigt ihn zusammen mit dem Mittelpunkt dieses Radius an.



### MF22

Diese Funktion legt die beiden Messlinien L1 und L2 auf den Umriss des Werkzeugs und misst die Winkel der beiden Linien und auch den Winkel zwischen ihnen.

Gleichzeitig misst sie den Radius der Schneidekante des Werkzeugs, den höchsten Punkt in der horizontalen Richtung (X) und den höchsten Punkt in der vertikalen Richtung (Z).

(MF22 = Kombination aus M4 und MF1)



### MF12

Diese Funktion legt die beiden Messlinien L1 und L2 auf den Umriss des Werkzeugs und misst die Winkel der beiden Linien und auch den Winkel zwischen ihnen. Außerdem kann man damit den Radius der Schneidkante des Werkzeugs messen.

Unterschied zwischen MF12 und M4:

Die Funktion **MF12** wird auch zum Erstellen von Benutzerfunktionen/angepassten Funktionen verwendet, indem die Größe und Position der Messbereiche für beide Linien und den Radius geändert werden.

=> **Siehe Kapitel "4.7.4.3 Benutzerdefinierte Messfunktionen"**

#### 4.7.4.2 Zusätzliche Messfunktionen/Messbereiche



### Z-Eingang

Messung des Durchmessers einer Kontur in einer bestimmten Höhe.



### M1

Diese Funktion legt die beiden Messlinien L1 und L2 auf die Kontur des Werkzeugs und misst den Winkel zwischen diesen Linien.



### M3

Diese Funktion legt die beiden Messlinien L1 und L2 auf den Umriss des Werkzeugs und misst die Winkel der beiden Linien und auch den Winkel zwischen ihnen: das ist die sogenannte Linienmessung. Außerdem gibt sie den theoretischen Schnittpunkt von "X" und "Z" an.



### MF24

Diese Funktion misst den Radius und den Mittelpunkt eines Formwerkzeugs mit umgekehrtem Radius. (Fräsumfang)



### MF25

Diese Funktion setzt eine Messlinie entlang der Kontur des Werkzeugs (Z-Wert/Linie) messlinie) und erfasst auf der X-Achse den höchsten Punkt (Messpunkt).

Das angegebene Ergebnis ist der Schnittpunkt in "X" und "Z" der beiden Linien.



### MF26

Diese Funktion legt eine Messlinie entlang der Kontur des Werkzeugs (X-Wert/Messlinie) messlinie) und erfasst auf der Z-Achse den höchsten Punkt (Messpunkt).

Das angegebene Ergebnis ist der Schnittpunkt in "X" und "Z" der beiden Linien.



### MF40

Messlinie: Diese Funktion platziert die beiden Messlinien L1 und L2 auf der Kontur des Werkzeugs.

Sie gibt die Winkel der beiden Linien und auch den Winkel zwischen ihnen an. Der Schnittpunkt der Linien wird ebenfalls angegeben ("X" und "Z").  
(Gegenbohrung/Bohrloch zum Zentrieren)



### Winkel

Messlinie: Legt die Messlinie L1 entlang der Kontur der Schnittkante an und gibt ihren Winkel an.



### MF55

Diese Funktion misst den höchsten Punkt in der Horizontalen (X) und Vertikalen (Z) sowie die Richtung (PX/PZ).

Außerdem wird der Radius der Schnittkante angegeben.



### MF14

Bei der Zentrumspunkt Methode ist die vertikale Linie in der Mitte nur einen Pixel entlang der aktiven Kameraansicht entfernt. Der Messpunkt folgt der Schnittkante.

Anwendung: Messung des axialen Rundlaufs einer Scheibe oder eines Kreissägeblatts.



### RUNDLAUF

Kontrolle des Rundlaufs



#### 4.7.4.3 Definierte/benutzerdefinierte Messfunktionen.



Die Option EyeRay® BENUTZER bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Messfunktionen zu erstellen.

Aufgrund des innovativen und flexiblen Charakters des EyeRay® kann der Benutzer eine Messfunktion ändern/ersetzen und sie als seine eigene "benutzerdefinierte" Funktion speichern.


Die Funktion MF12 wird hauptsächlich dazu verwendet, eigene Funktionen zu erstellen:




MF12

Wählen Sie MF12 und klicken Sie mit der Maus in den Bildbereich der Kamera.


Zwei blaue Rechtecke (Regionen von Interesse/ROI) werden im aktiven Bild angezeigt und ein Kontrollfenster wird geöffnet.

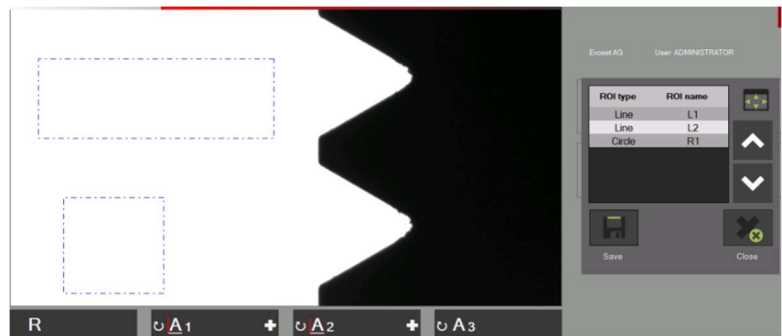


Funktionen im Kontrollfenster:

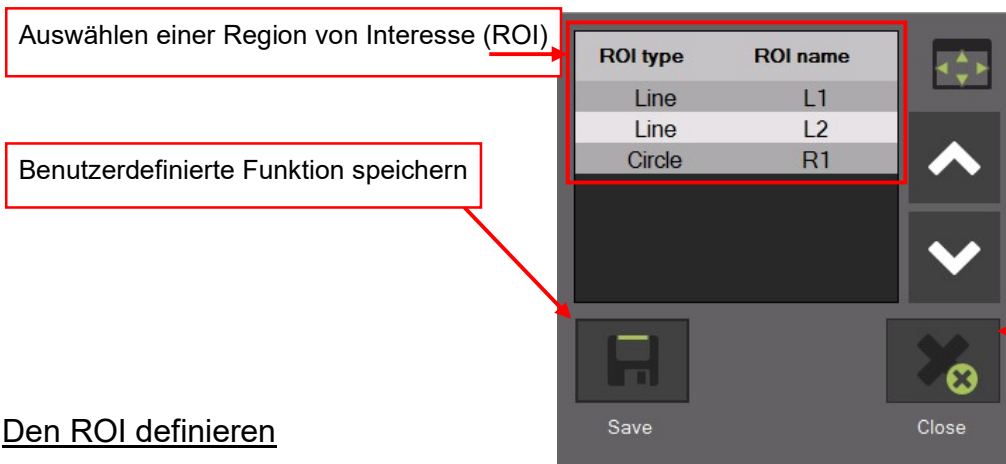

Den ROI definieren

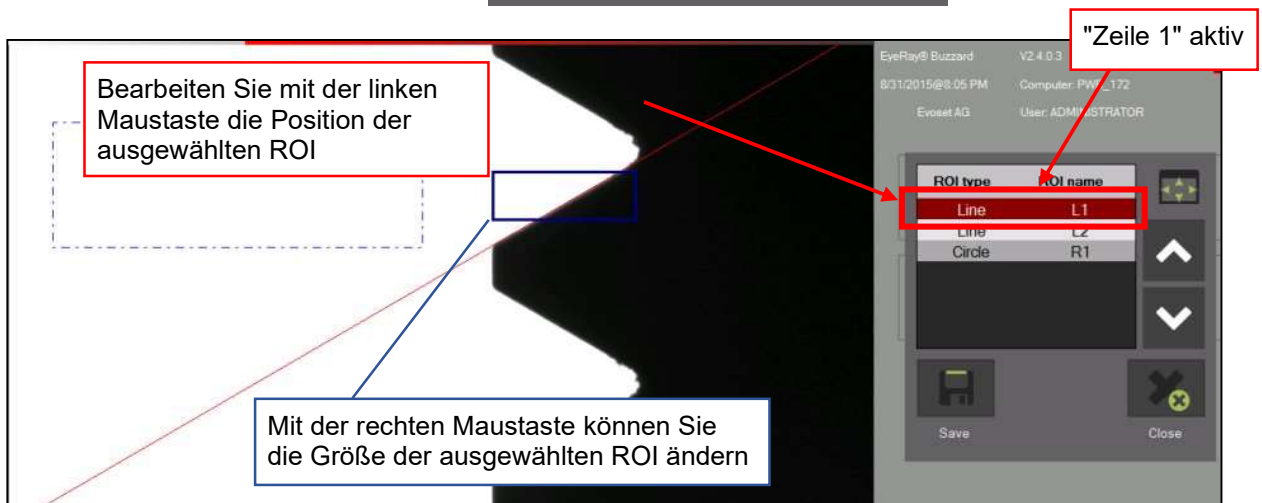

Positionieren Sie die beiden Linien und den Radius (falls gewünscht) an dieser Stelle.

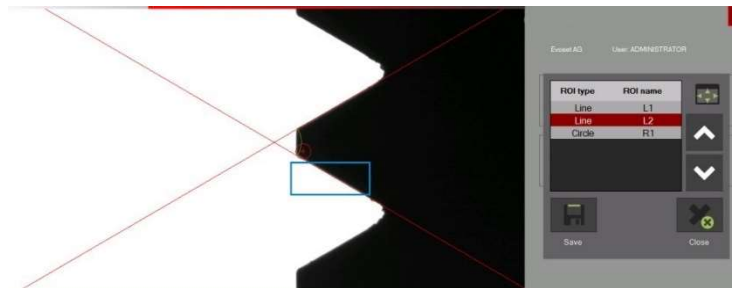

Benutzerdefinierte Funktion speichern:





Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Funktion zu speichern.

- Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit




- Schließen Sie das Kontrollfenster

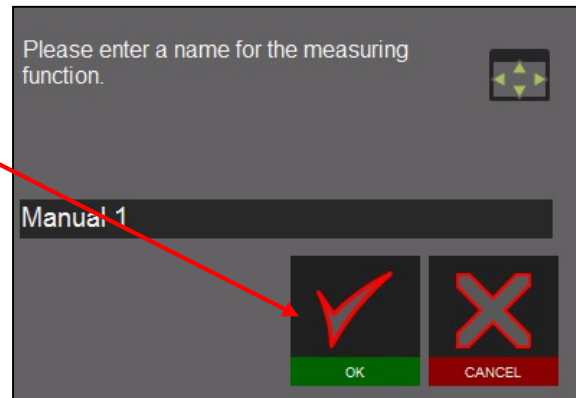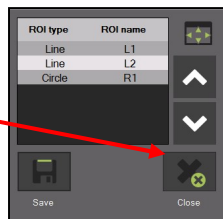

Eine benutzerdefinierte Funktion auswählen:




Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle benutzerdefinierten Funktionen anzuzeigen

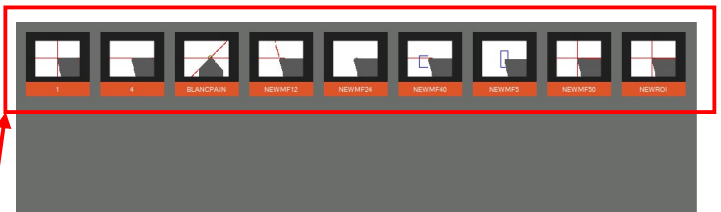

Klicken Sie auf das Symbol der gewünschten Funktion

Funktion löschen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um die Meldung "Löschen" anzuzeigen, und wählen Sie

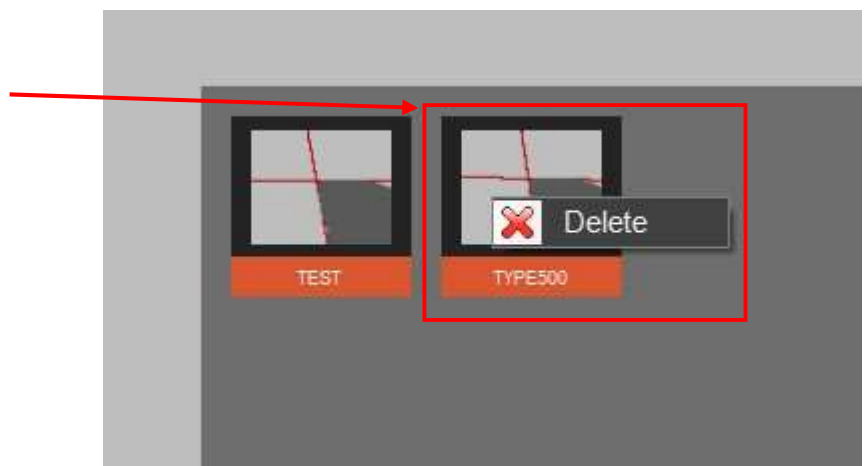



## 4.7.5 Eine Messmethode auswählen

Der Benutzer wird die Methode auswählen, die er als Messmethode für das Werkzeug verwenden möchte.

Die Messmethoden sind auf zwei Seiten aufgelistet. Blättern Sie mithilfe des Pfeilsymbols durch die Seiten.



Symbol für Messmethoden.

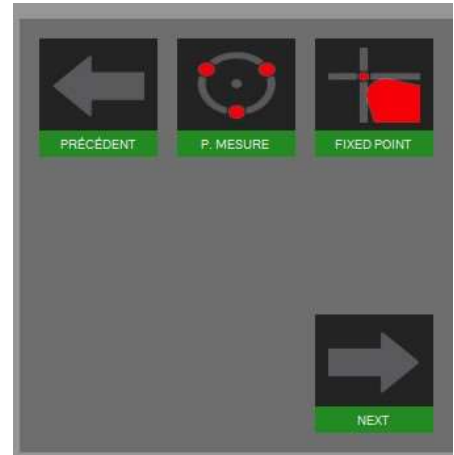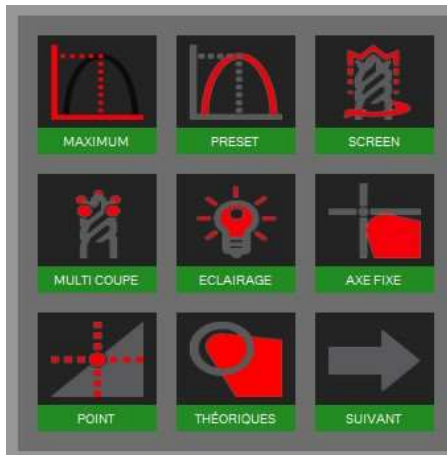


Symbole/Methoden:




Maximum Methode



 Einstell Methode



Bildschirmmethode

 

Mehrschneiden Methode



 
Auflicht Methode



Feste Achsen Methode



Zentrumspunkt Methode



Theor. Radius / Winkel



Punktmessung



Festpunkt


## 4.7.6 Beschreibung der Messmethoden

### 4.7.6.1 Maximum Methode



Verwenden Sie diese Funktion, um die **Maximalwerte von X und Z** zu messen, ohne die Focus Anzeige zu verwenden => drehen Sie das Werkzeug und die Maximalwerte werden angezeigt.


Drehen Sie das Werkzeug langsam in den Sichtbereich der Kamera. Die Software wählt automatisch den höchsten Punkt aus und setzt die Messlinie auf diese Position. Die angegebenen Werte sind die maximalen Werte des Werkzeugs.

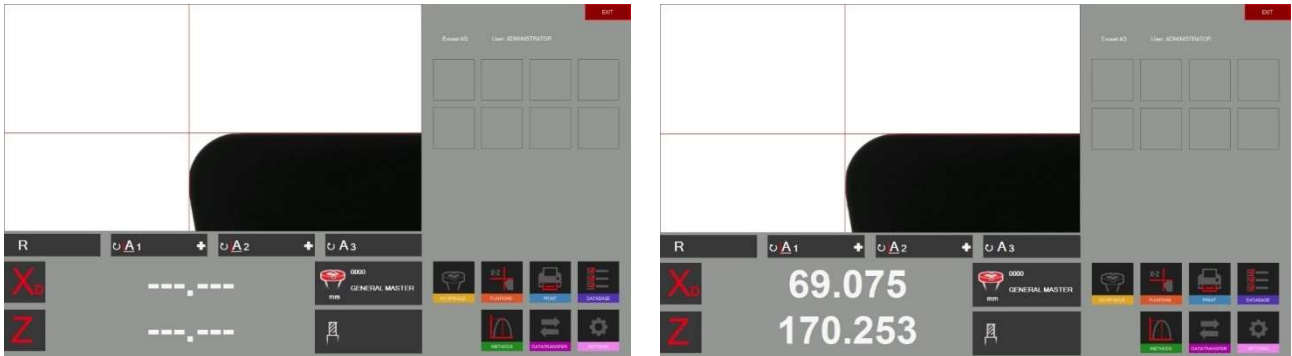

Wenn das Werkzeug aus dem Feld der Kamera entfernt wird, führt das System einen Reset entsprechend den Timereinstellungen in den Parametern durch (Kapitel 4.5.5/Parameter/Indexoptionen).

Die Zähler von "X" und "Z" zeigen gestrichelte Linien an.

Das System ist bereit, das folgende Werkzeug zu messen

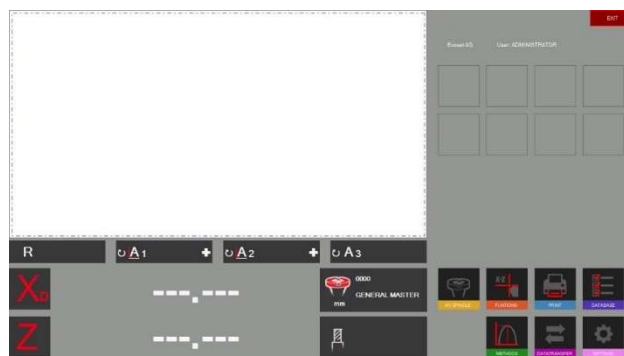

## 4.7.6.2 Voreinstellungsmodus




Aktivieren Sie die Methode "Preset" (Einstellung) mithilfe des Symbols auf der linken Seite.

Nutzen der Voreinstellungsfunktion: Die Funktion ermöglicht es, ein Ausdrehwerkzeug auf einen bestimmten  $\emptyset$  und eine bestimmte Länge einzustellen.

Unterschied zur "Maximum Methode": Die Messlinien werden immer der Schnittkante folgen.


Setzen Sie das Werkzeug auf und stellen Sie es mithilfe der Fokusanzeige oben links im tatsächlichen Bild auf den maximalen Fokus ein.

Wenn Preset ausgewählt ist, wird dies das Maximum des Werkzeugs sein. Die Linien werden nun der Schneidkante folgen, um ein bestimmtes Maß des Werkzeugs einzustellen.

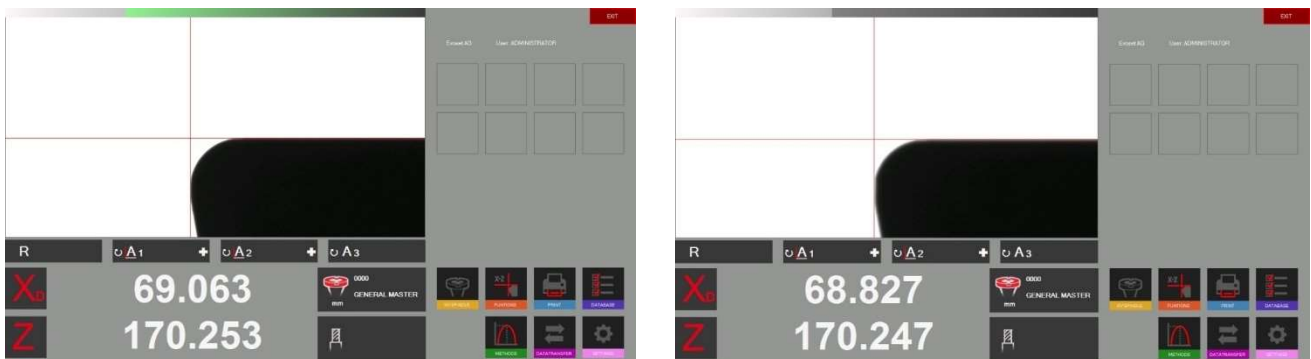

Die Messlinien werden immer der Schnittkante folgen.

### 4.7.6.3 Bildschirmmethode

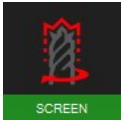

Nutzen der Bildschirmfunktion:

Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn die zu messenden Werkzeuge spiralförmige Formen haben, z. B. ein Bohrer oder ein Fräser mit Kugelspitze oder Werkzeuge, die mehrere Schneidkanten haben.

Ein Werkzeug mit diesen Formen kann nicht immer durch die Suche nach dem höchsten Punkt gemessen werden.

Es wird ein Bild des gesamten Werkzeugs benötigt. Die "Bildschirmmethode" erfüllt diese Anforderung voll und ganz.

Drehen Sie das Werkzeug langsam um eine Umdrehung in Richtung des Kamerafeldes.


Das im realen Bildbereich sichtbare Ergebnis ist die Kontur, die das Werkzeug auf dem Werkstück hinterlassen wird.

Die Messung ist nun durch Auswahl der Messfunktion möglich.




Beispiel mit einem Kugelfräser:


1.

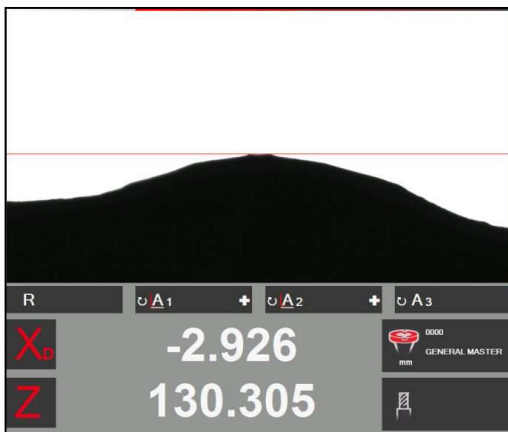

2.

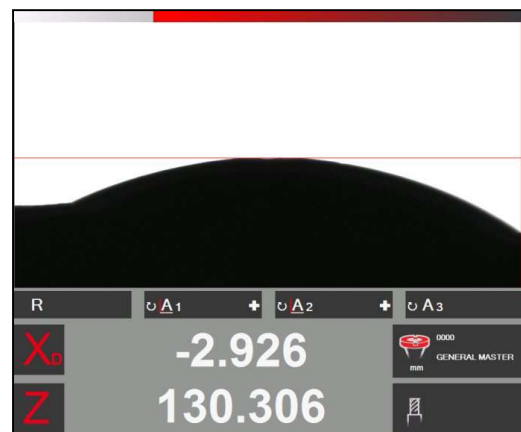

3.

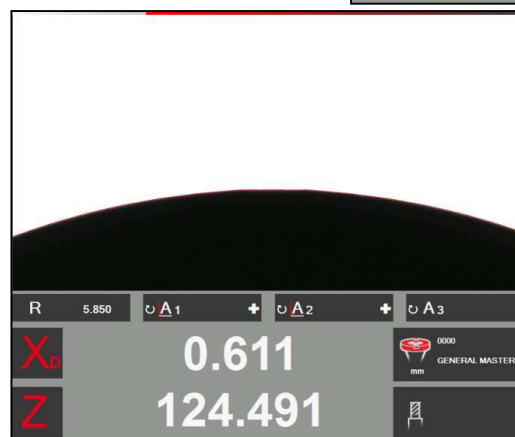

Beispiel: Messung mit MF50



#### 4.7.6.4 Mehrschneiden Methode




Die Messung eines Werkzeugs mit mehreren Schneidkanten und Vergleiche von einer Kante zur anderen können mit der Multi Cutter-Methode (Mehrschneiden Methode) durchgeführt werden.



Anzahl der Schneidkanten des Werkzeugs eingeben

Aktivieren der Mehrschneiden

Wählen Sie die Werte, die angegeben werden sollen

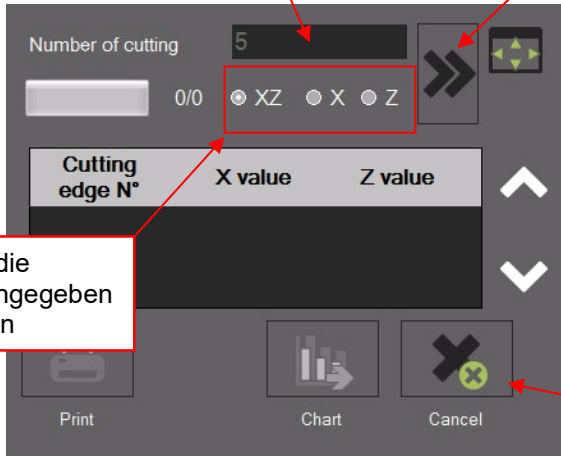

Deaktivieren der Mehrschneiden Methode

Aktivieren Sie den Vorgang mit dem **»»** Symbol:

Drehen Sie das Werkzeug langsam, bis jede Schnittkante gemessen wurde. Der Fortschritt des Prozesses wird in der Statusleiste angezeigt. Hinweis: Die erste Schnittkante initialisiert den Modus, nachdem der Vorgang begonnen hat.



Wenn alle Schneidkanten gemessen wurden, zeigt die Software eine Grafik mit den Ergebnissen an.

Die Ergebnisse können auch in Form einer Tabelle angezeigt werden.

Der höchste Wert wird in **"grün"** und der niedrigste in **"rot"** angezeigt.




#### 4.7.6.5 Methode der Werkzeuginspektion/Auflicht Methode (episkopische Beleuchtung)

Diese Methode wird z. B. für die Inspektion von Schnittkanten verwendet (Oberflächen-, Schadensprüfungen).




Aktivieren Sie die Methode Front Light/Tool (Werkzeug/Frontlicht) mithilfe dieses Symbols.

Es öffnet sich ein Fenster mit Einblendungen, in dem Sie die Helligkeit der Frontbeleuchtung und des Fadenkreuzes einstellen können.

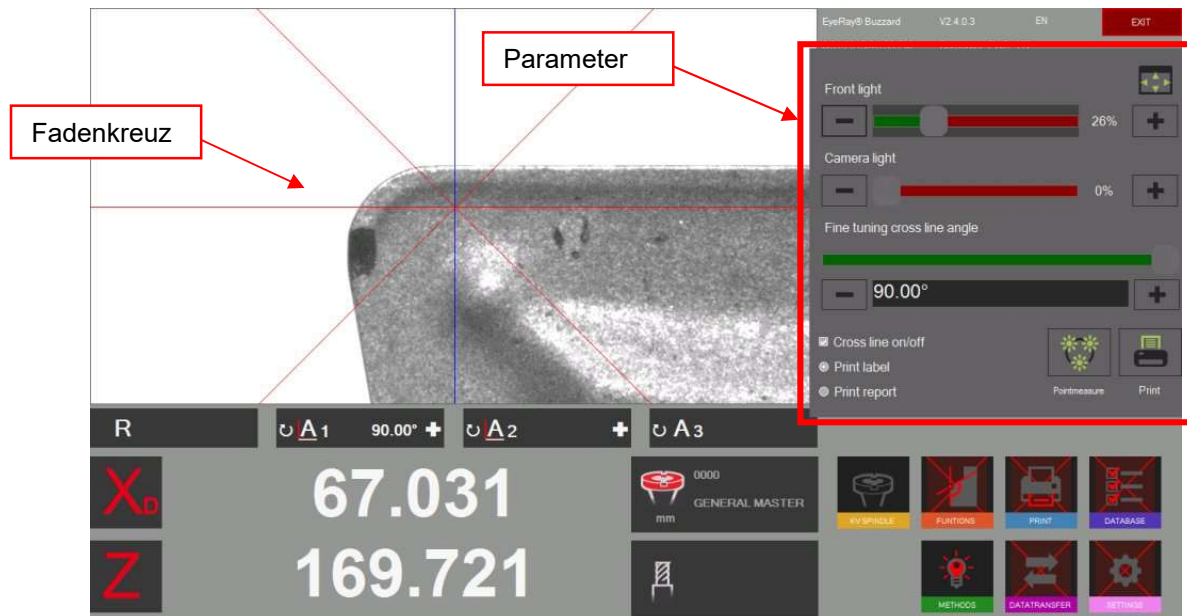

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Fadenkreuz, um seine Position zu ändern. Brüche oder Defekte an der Schnittkante können dann gemessen werden.

Entfernungen, Radien und Winkel können auch mit der "Punktmessungsmethode" gemessen werden. Siehe Kapitel "4.7.6.9 Punktmessung".

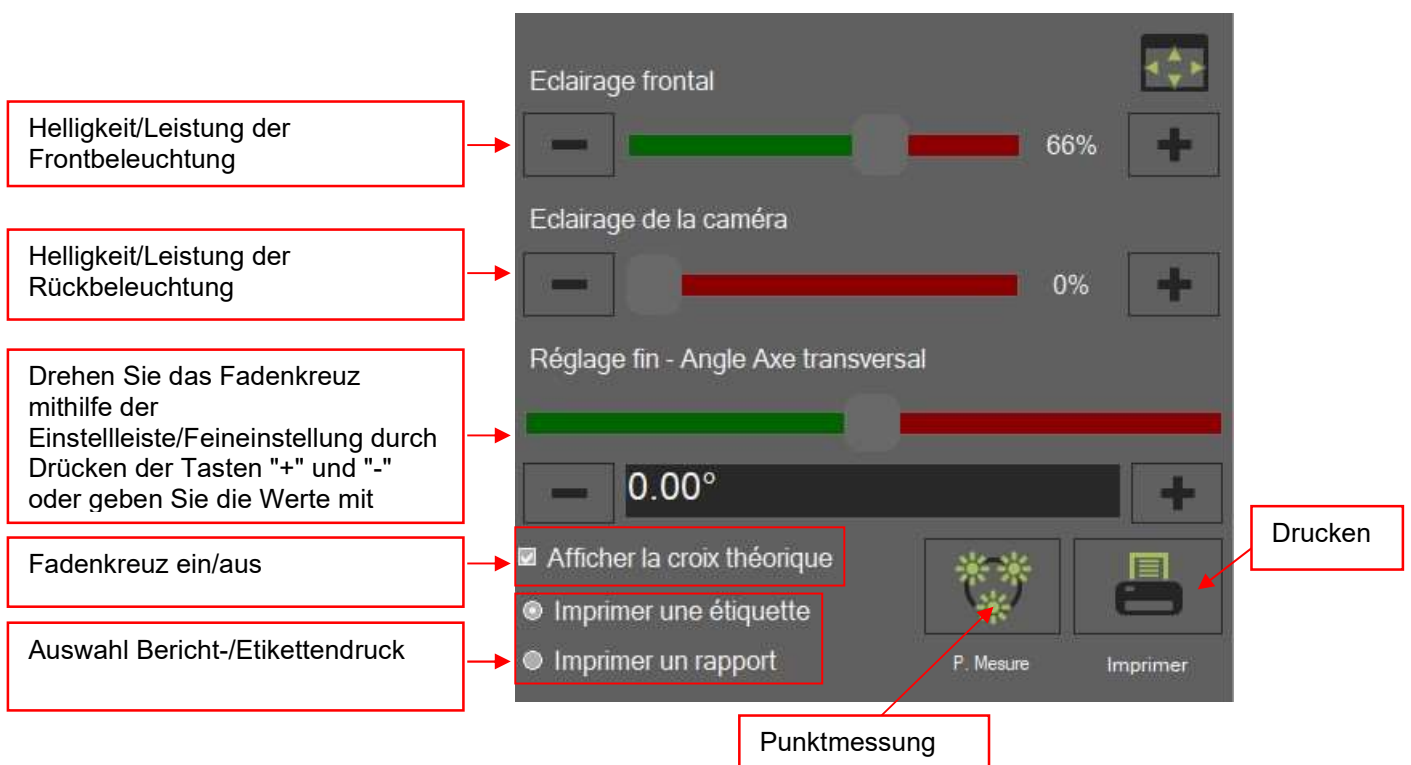

Beispiel: Messung, mit dem Fadenkreuz, eines Schadens in Richtung Z:

1.) Das Fadenkreuz auf den ersten Punkt setzen...

2.) ...Z-Achse auf "0.000" (Schrittweite) einstellen

3.) Das Fadenkreuz auf den zweiten Punkt setzen...

4.) Der Wert von Z gibt die Entfernung an

Messung, mit dem Fadenkreuz, eines Winkels:

Verwenden Sie den Einstellbalken in der Kontrollkachel oder benutzen Sie die Tasten "+" und "-", um den Winkel des Fadenkreuzes zu platzieren und einen Winkel an der Schnittkante zu messen.

Einstellstab zum Drehen des Fadenkreuzes

Feineinstellung des Winkels

#### 4.7.6.6 Fixe Achsen


Mit dieser Methode werden Länge und Durchmesser einer gemessen ("Projektor-Modus")



Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Zentrumspunkt Methode "FIXE ACHSE" zu aktivieren.

Das feste Fadenkreuz erscheint und zeigt auch den Abstand zwischen der Schneide und dem Fadenkreuz an.

Es wird in roter Farbe gezeigt.

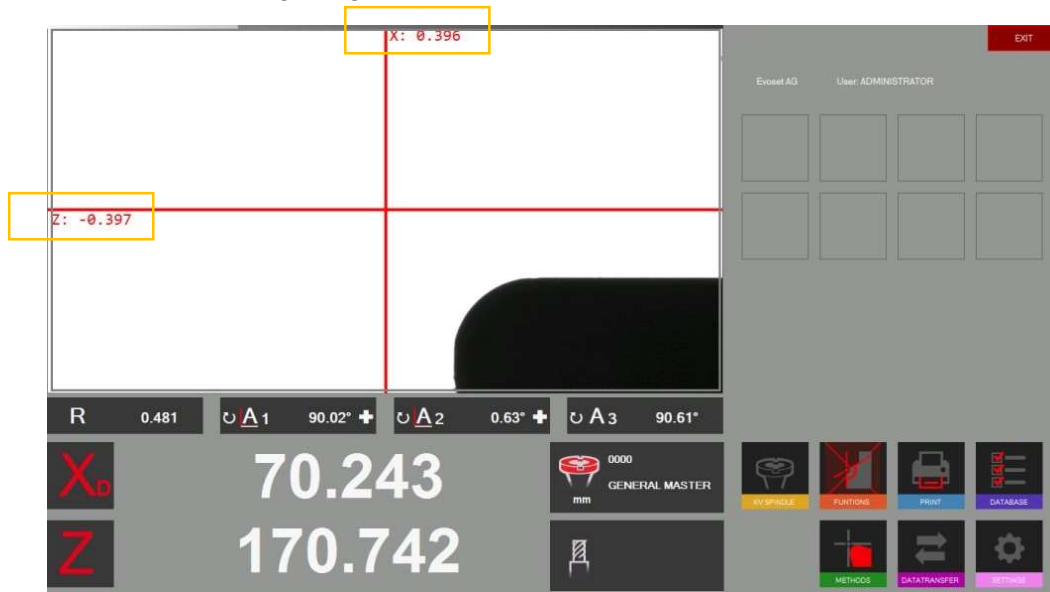

Im Kamera Live Bild werden eine horizontale und eine vertikale Linie (Fadenkreuz) angezeigt.


Setzen Sie das Werkzeug auf und stellen Sie es mithilfe der Fokusanzeige oben links im tatsächlichen Bild auf den maximalen Fokus ein.

Verschieben Sie die Schneidkante mithilfe der Feineinstellung der Messlinie.

Wenn sich das Werkzeug der Linie nähert, ändert es dann seine Farbe in **Braun** (dicke Linie).



Wenn das Werkzeug nur wenige Mikrometer von der Linie entfernt ist, ändert sich die Farbe dann in **Orange** (dünne Linie)

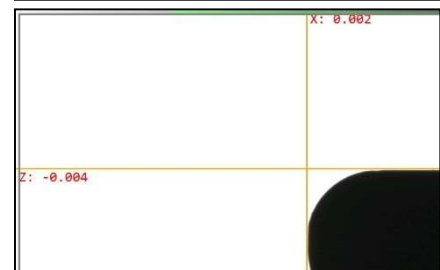

Wenn die Linie **Grün** wird, berührt das Werkzeug das Fadenkreuz (die Indikatoren zeigen 0,000 mm an).

Wenn Sie den Messpunkt überschritten haben, wird die Linie wieder orange.




#### 4.7.6.7 Zentrumspunkt Methode

Bei der Zentrumspunkt Methode ist die vertikale Mittellinie nur einen Pixel von der horizontalen Mittellinie im Feld der aktiven Kamera entfernt.


Anwendungen: Überprüfung des Rundlaufs oder des  $\varnothing$  eines zylindrischen Werkstücks, Überprüfung der Parallelität des Einstelldorns mit der Säule des Werkzeugvoreinstellgeräts.



Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Zentrumspunkt Methode zu aktivieren.

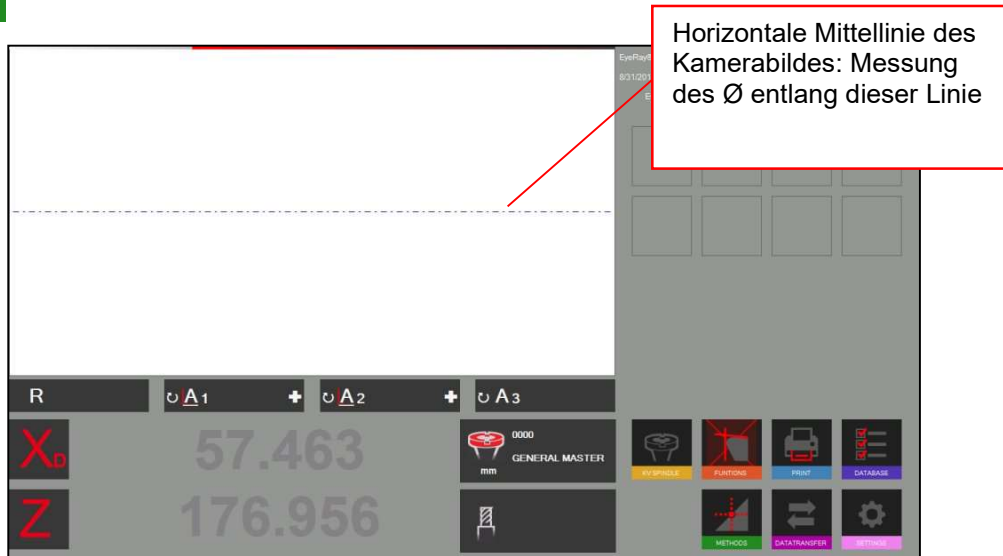

Ein zylindrisches Werkzeug (Einstelldorn) platzieren:

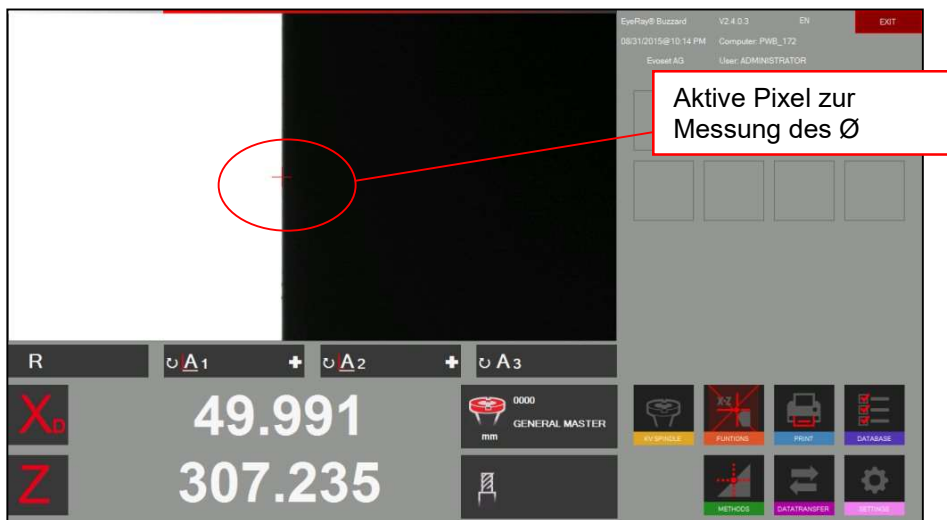

Die Software zeigt nun den Durchmesser und die absolute Höhe auf der Z-Achse (fixierte Achse) an.

Wenn Sie das Werkzeug nach links oder rechts bewegen, folgt der Punkt entlang der horizontalen Mittellinie.





Beispiele:


### Messung des Rundlaufs mithilfe der Zentrums punkt Methode

Setzen Sie eine zylindrische Welle bzw. den Einstellhorn in die Buchse und messen Sie den Durchmesser mit der Zentrums punkt Methode.

Stellen Sie die X-Achse auf Null und wechseln Sie in den Radius-Modus. Drehen Sie das Werkzeug => Die X-Achse zeigt die Abweichung an.

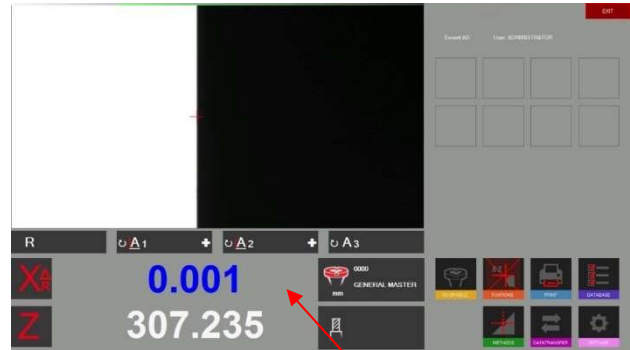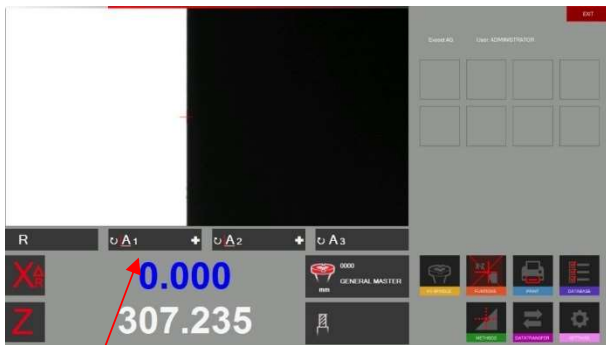


Stellen Sie die X-Achse auf Null und wechseln Sie in den Umfangmodus.

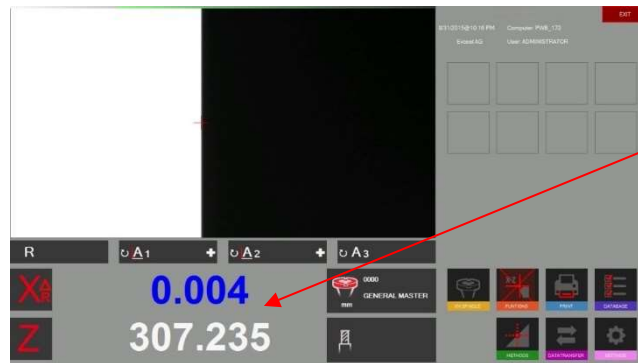


Das Werkzeug drehen: Die X-Achse zeigt die Abweichung

### Überprüfen der Parallelität von Dorn und Säule

Messen Sie den Durchmesser mit der Zentrums punkt Methode im oberen Teil des Dorns. Stellen Sie die X-Achse auf "0.000" und wechseln Sie in den Radius-Modus. Bewegen Sie die Kamera entlang des Dorns nach unten. Der X-Achsen-Zähler zeigt nun die Differenz an.

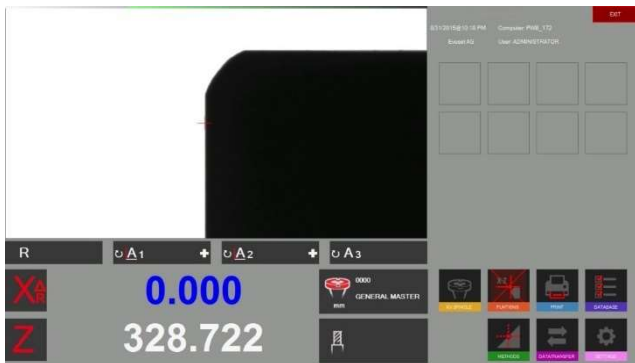

Messen Sie den Ø am oberen Ende des Bohrfutters und stellen Sie X auf "0.000" und auf "Radius" ein

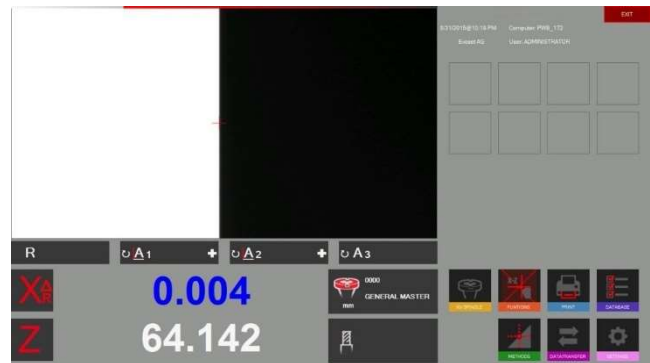

Bewegen Sie die Kamera nach unten und messen Sie den Ø unten




#### 4.7.6.8 Theor. Radius / Winkel



Verwenden Sie dieses Symbol, um die theoretische Methode "Winkel/Radius" zu aktivieren.


Diese Methode wird verwendet, um einen Winkel oder einen Radius mit Standardwerten zu zeichnen.

Es öffnet sich ein Fenster mit Einstellungen:

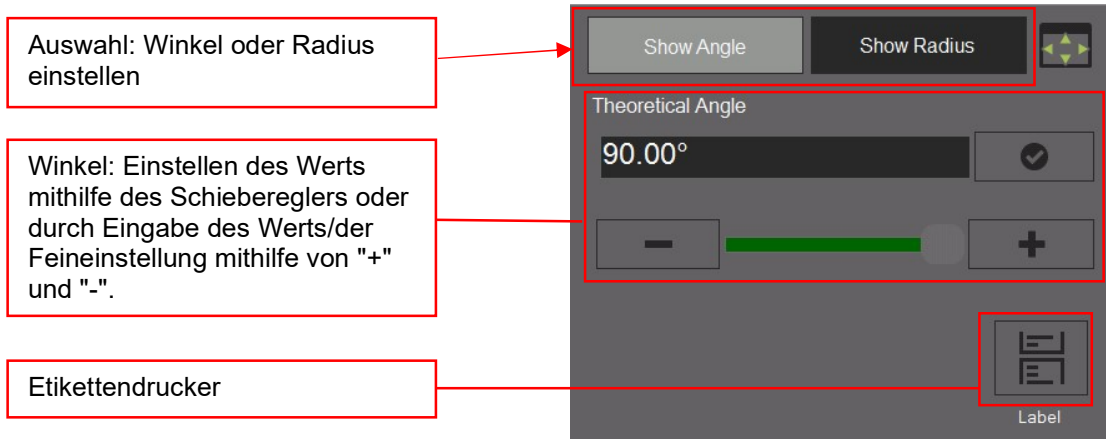


#### Anwendung der Methode "Theoretischer Winkel":

Bewegen Sie das Fadenkreuz mit der Maus über die Schnittkante...

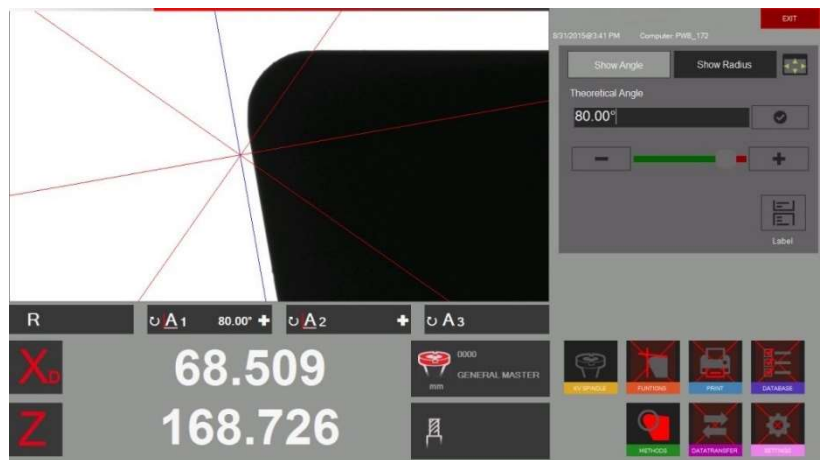

...und stellen Sie den Winkel entlang der Schneidkante mithilfe der Einstellleiste und der Feineinstellung ein.

Die X- und Z-Zähler zeigen die zentrale Position des Fadenkreuzes an. "A1" zeigt den eingestellten Winkel an.

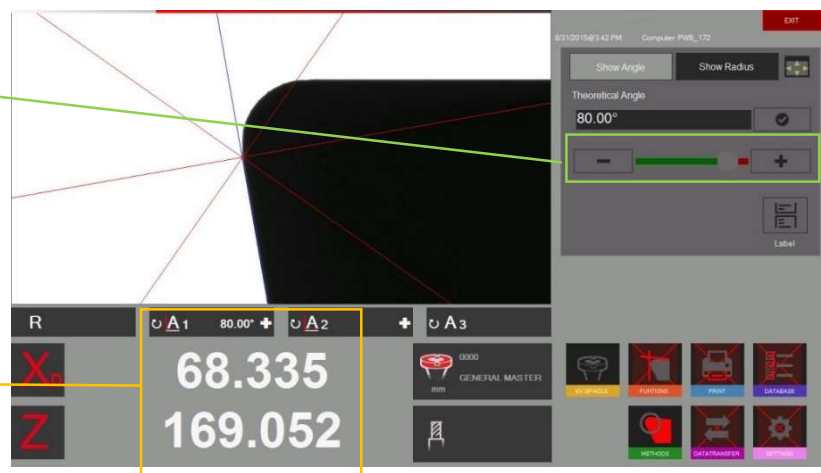

## Methode des "theoretischen Radius":


Wählen Sie "Radius" im Einstellungsfenster aus

Wählen Sie "Show Radius" (Radius anzeigen)

Bei einer Zeichnung mit großem Radius (mehr als 6 mm), bei der sich der Mittelpunkt in der Mitte des Sichtfelds der Kamera befindet, ist der Umfang des Kreises für die aktive Kamera nicht mehr sichtbar. Diese Grafik wird bereitgestellt, um den Umfang zu erfassen und wieder sichtbar zu machen (siehe Beispiele unten).


Stellen Sie den Wert durch Tippen oder mithilfe von "+" und "-" ein.

Etikettendrucker

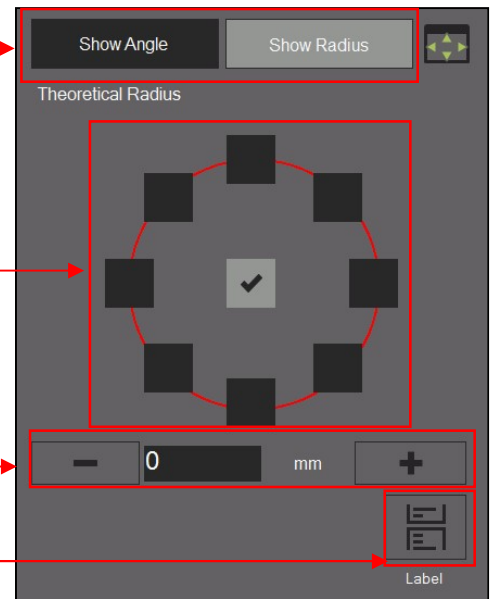

Beispiele mit unterschiedlichen Umfangseinstellungen in der obigen Grafik:

Kreis =>  $r = 3\text{mm}$

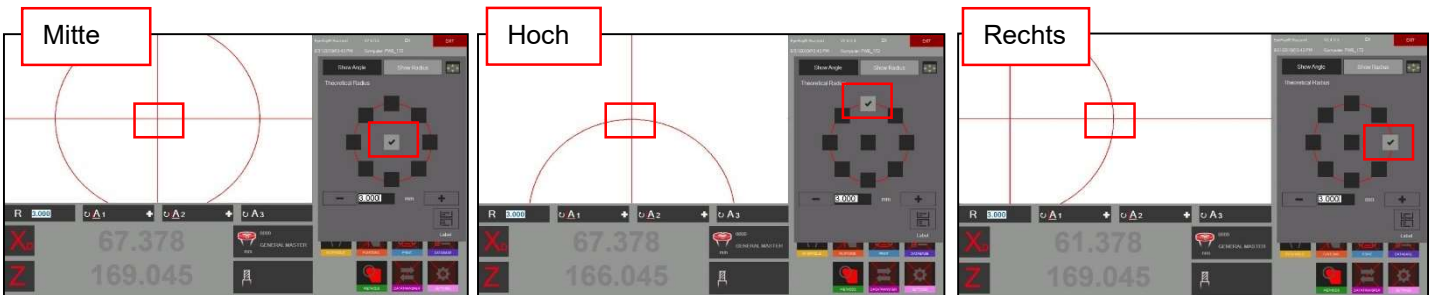


## Verwendung der Methode "theoretischer Radius":

Zeichnen Sie einen Umfang (tippen Sie die Werte ein) und fangen Sie die Linie entlang des gewünschten Graphen ein (Beispiel: "Hoch")

Bewegen Sie die Umfangslinie zur Schnittkante und...

...stellen Sie den Radius mithilfe der Feinabstimmung ein

Die Zähler X und Z zeigen die Position des Mittelpunkts an. "R" zeigt den eingestellten Radius an.

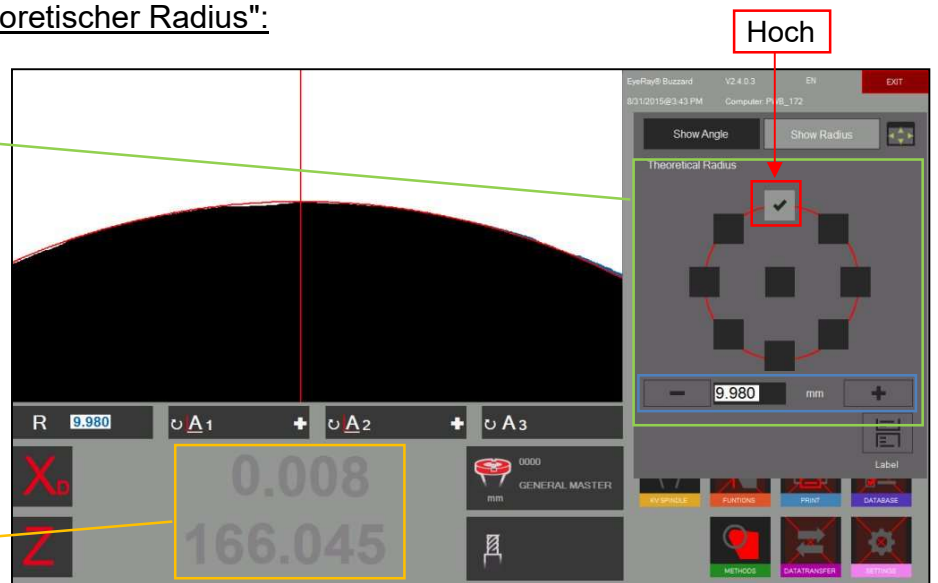

#### 4.7.6.9 Punktmessung

Die Punktmessungsmethode ermöglicht die Einstellung von Messpunkten mithilfe der Maus direkt im realen Kamerabild.



Aktivieren der Punktmessungsmethode

Es öffnet sich ein Auswahlfenster:


Art des Messpunkts

Winkelanzeigemodus

Ergebnis

Etikettendrucker

Punktmessung ausschalten

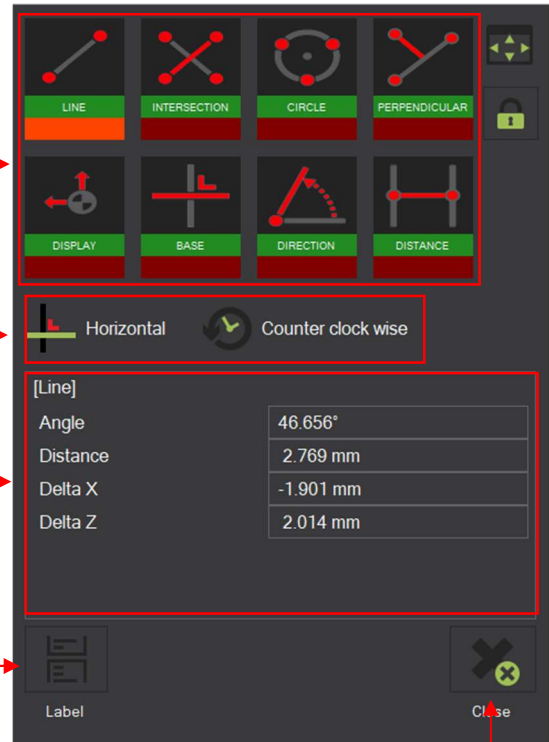

Symbole:



Linie von Punkt zu Punkt



Winkel zwischen 2 Linien, definiert durch 4 Punkte



Messen eines Kreises (definiert durch 3 Punkte)



Rechtwinkligkeit zwischen drei Punkten



Grafische Informationen anzeigen/ausblenden



Die Berechnungsgrundlage für den Winkel ändern




Die Richtung des Winkels ändern




Abstand zwischen 2 Punkten

## Beispiel für die Messung von Punkten

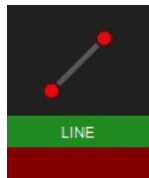

Linie von Punkt zu Punkt

Einstellen der Messpunkte 1. und 2. durch Mausklick

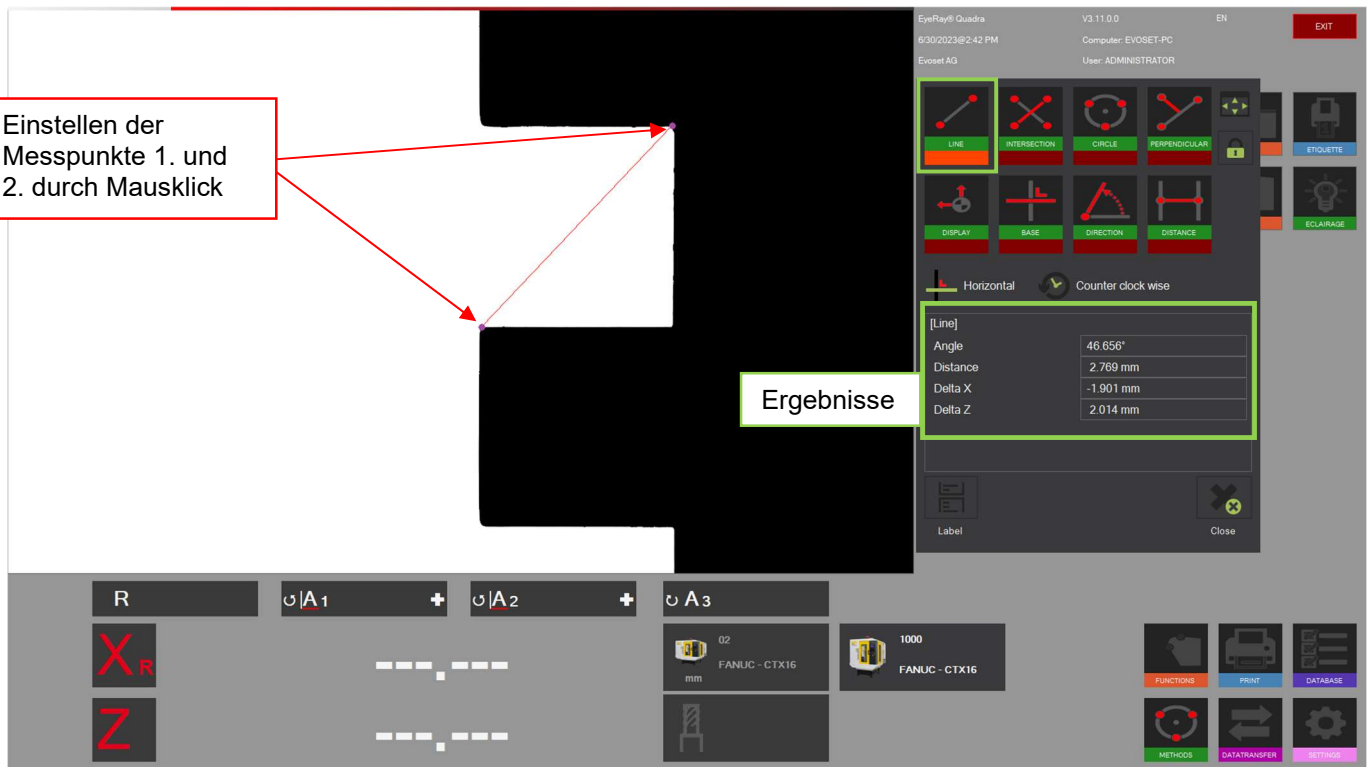

Ergebnisse

[Line]	
Angle	46.656°
Distance	2.769 mm
Delta X	-1.901 mm
Delta Z	2.014 mm

Winkel => Winkel der Linie  
Delta X => Horizontaler Abstand der Messpunkte  
Delta Z => Vertikaler Abstand der Messpunkte  
Entfernung => Entfernung von Punkt zu Punkt



## Winkel zwischen zwei Linien

Definition der 2 Linien durch 4 Punkte

Ergebnisse

[Line-Line]	
Angle 1	133.772°
Angle 2	46.707°
Angle 3	86.065°
Angle 4	93.935°
Intersection X	29.708 mm
Intersection Z	125.948 mm

Die beiden Linien werden durch 4 Punkte definiert. Punkte 1 und 2 für Zeile 1, Punkte 3 und 4 für Zeile 2.

Bei der Anzeige von Grafikinformatoren können die Winkel dem tatsächlichen Bild zugewiesen werden.

Ergebnisse

[Line-Line]	
Angle 1	41.635°
Angle 2	133.148°
Angle 3	86.465°
Angle 4	93.535°
Intersection X	29.704 mm
Intersection Z	125.953 mm



## Kreis/Radius

Definition des Kreises durch 3 Punkte

Ergebnisse

[Circle]	
Radius	6.029 mm
Diameter	12.057 mm
Center X	24.743 mm
Center Z	133.885 mm

Horizontal Counter clock wise

R | A1 | A2 | A3

X<sub>R</sub> | Z

02 mm FANUC - CTX16 | 1000 mm FANUC - CTX16

FUNCTIONS | PRINT | DATABASE

METHODS | DATATRANSFER | SETTINGS

EyeRay® Quadra V3.11.0.0 EN  
 8/30/2023@2:56 PM Computer: EVOSET-PC  
 EVOSET AG User: ADMINISTRATOR

EXIT

LINE INTERSECTION CIRCLE PERPENDICULAR

DISPLAY BASE DIRECTION DISTANCE

ETIQUETTE ECLAIRAGE

Label Close



## Rechtwinkligkeit zwischen drei Punkten

Rechtwinkligkeit zwischen drei Punkten

Distance 1.580 mm

Horizontal Counter clock wise

[Line-Line]

R | A1 | A2 | A3

X<sub>R</sub> | Z

02 mm FANUC - CTX16 | 1000 mm FANUC - CTX16

FUNCTIONS | PRINT | DATABASE

METHODS | DATATRANSFER | SETTINGS

EyeRay® Quadra V3.11.0.0 EN  
 8/30/2023@2:55 PM Computer: EVOSET-PC  
 EVOSET AG User: ADMINISTRATOR

EXIT

LINE INTERSECTION CIRCLE PERPENDICULAR

DISPLAY BASE DIRECTION DISTANCE

ETIQUETTE ECLAIRAGE

Label Close




## Abstand zwischen 2 Punkten

The screenshot displays the EyeRay® Quadra software interface. The main workspace shows a vertical line with a red horizontal dimension line indicating a distance of 1.941 mm between two points. The interface includes a top status bar with the following information: EyeRay® Quadra, V3.11.0.0, EN, 03/30/2023@2:56 PM, Computer: EVOSET-PC, EVOSET AG, User: ADMINISTRATOR, and an EXIT button. A toolbar on the right contains icons for LINE, INTERSECTION, CIRCLE, PERPENDICULAR, DISPLAY, BASE, DIRECTION, DISTANCE, ETIQUETTE, and ECLAIRAGE. Below the toolbar are options for Horizontal and Counter clock wise. An Information panel is also visible. The bottom control panel features buttons for R, X<sub>R</sub>, Z, A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, and A<sub>3</sub>, along with FANUC - CTX16 robot models (02 and 1000) and a chair icon. On the far right, there are buttons for FUNCTIONS, PRINT, DATABASE, METHODS, DATATRANSFER, and SETTINGS.



## 4.7.7 Auswählen des Achsmessmodus/der Zähleranzeige

Das Ergebnis der Messung wird unterhalb des Kamerabildes im Ergebnisbereich angezeigt.  
Ergebnisse wie die Werte der X- und Z-Achse, Radien und Winkel werden angezeigt.

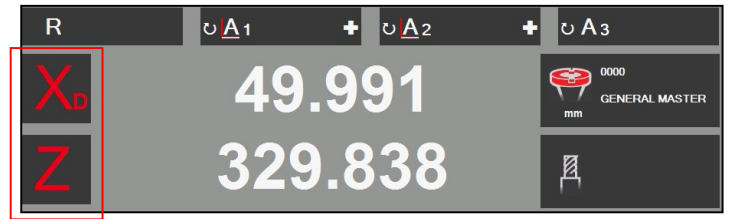

Durch Klicken auf X und Z öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem die verschiedenen "Achsenmessmodi" ausgewählt werden können.




Die Taste "Set Standard" (Auf Standard einstellen) zeigt den Wert mit dem "Referenzpunkt" festgelegten Wert an.



Im Inkrementalmodus wird die ausgewählte Achse auf "0.000" gesetzt und die Farbe wechselt zu Blau. Der Modus wird auch durch das kleine Symbol neben dem Namen der Achse angezeigt.

X-Modus "Absolut"


Z-Modus "Inkremental"

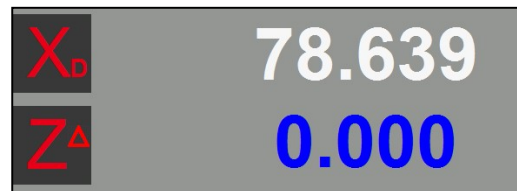

Im Modus "STOPP" wird der Wert der ausgewählten Achse eingefroren und die Farbe wird hellgrau. Der Modus wird auch durch das kleine Symbol neben dem Namen der Achse angezeigt.

X-Modus "Stopp"

Z-Modus "Absolut"

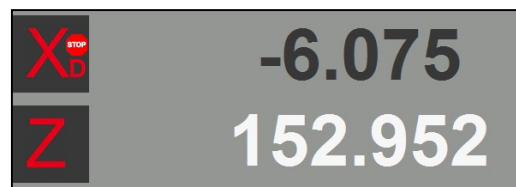

Die gemessenen Winkel und Radien werden oberhalb der Zählerstände angegeben und sind im Folgenden beschrieben:

R	↻ A <sub>1</sub>	+	↻ A <sub>2</sub>	+	↻ A <sub>3</sub>
Gemessener Radius	Winkel A1		Winkel A2		Winkel eingeschlossen A3

Klicken Sie auf das "+"-Zeichen, um ein Fenster zu öffnen, in dem die Grundlage für die Berechnung des Winkels und die Richtung des Messwinkels geändert werden können.

Änderung der Richtung des Zählers  
(im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn)

Wechsel der Basis  
(Horizontal/Vertikal)

Fenster schließen

Beispiele:

1)

Vertikale Basis

Richtung: Zähler  
Gegenuhrzeigersinn

↻ A<sub>1</sub> 229.91° +

2)

Horizontale Basis

Richtung: Gegenuhrzeigersinn

A<sub>1</sub> 40.09° +

Wenn Sie auf A1 oder A2 klicken, wird die entsprechende Zeile auf dem Bild für einige Sekunden grün dargestellt.

## 4.8 Drucken von Messwerten




Klicken Sie auf dieses Symbol, um die installierten Druckoptionen anzuzeigen.

### 4.8.1 Drucken von Standardetiketten



Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Etikett auf dem Etikettenschreiber zu drucken.

### 4.8.2 Druck von personalisierten EyeRay®-Etiketten, **optional**

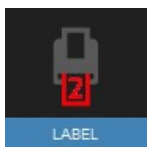

Ein zweites Etikettenformat kann nach Kundenspezifikation angepasst werden. Auf Anfrage.

Evoset/PWB-Elementnummer: P270540  
Siehe Kapitel "5.3 Eigene EyeRay® Etiketle".

### 4.8.3 EyeRay®-Bericht drucken, **optional**




In Kürze verfügbar: Drucken von Berichten nach Kundenspezifikation.

Evoset/PWB-Elementnummer: P270550  
Siehe Kapitel "5.2 Drucken von EyeRay® Berichten".

## 4.8.4 Änderungen der Etikettengröße

So ändern Sie die Etikettengröße auf der Brother QL800

Öffnen Sie EINSTELLUNGEN / PERIPHERIE / DRUCKER UND SCANNER  
Gehen Sie auf VERWALTEN / DRUCKEREIGENSCHAFTEN  
Klicken Sie auf PRÄFERENZEN  
Wählen Sie PAPIERFORMAT 62 mm  
Dann passen Sie **einfach die Beispielbreite** 40 mm an  
Dann ANWENDEN

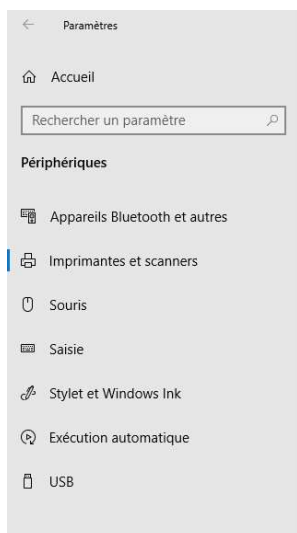

Brother QL-800

Gérer votre appareil

État de l'imprimante : Inactif

Ouvrir la file d'attente d'impression



Imprimer une page de test

Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes

Propriétés de l'imprimante

Préférences d'impression

Propriétés du matériel

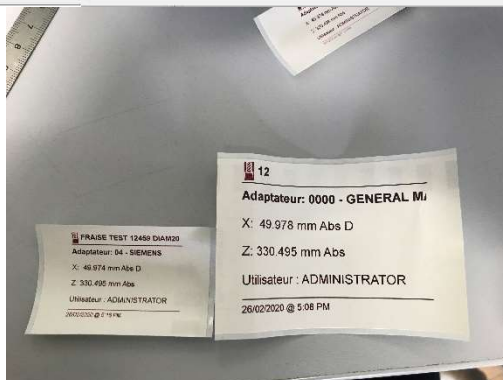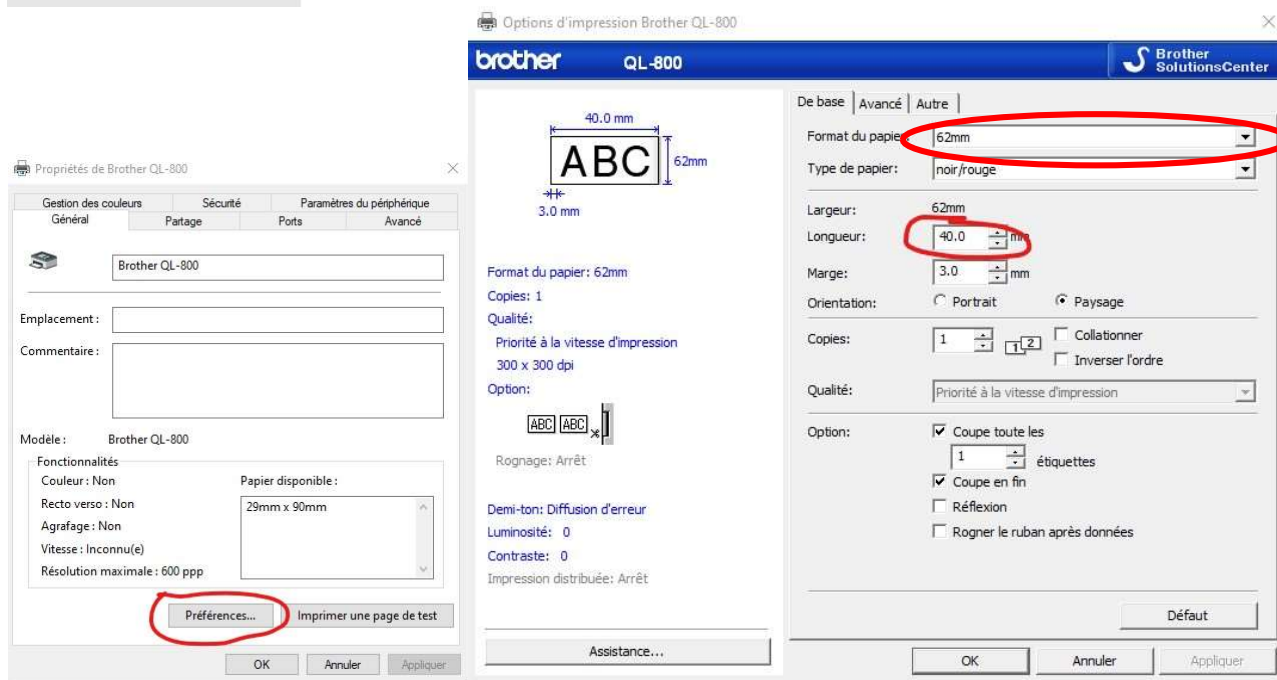


## 4.9 Datentransfer

### 4.9.1 Liste der Werkzeuge

Mit dieser Funktion können Sie eine Werkzeugliste für jedes zu produzierende Teil erstellen und speichern.



Die Verwaltung der Werkzeugliste befindet sich im Menü "Transfer"

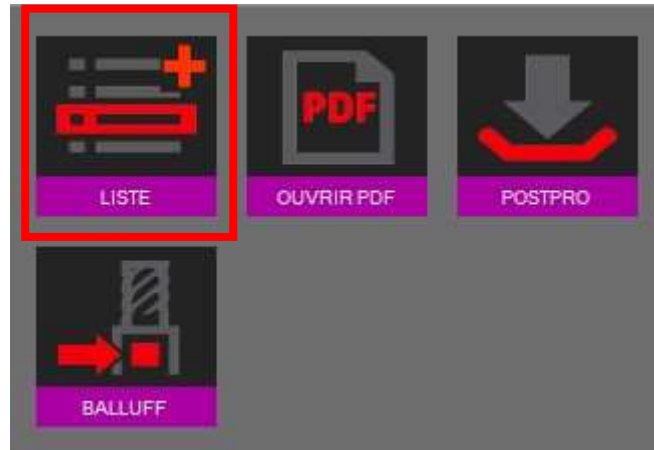

Das Symbol Messliste ist multifunktional:



So zeigen Sie das Verzeichnis der bereits gespeicherten Werkzeuglisten an

Eine Messung zur Liste hinzufügen

Klicken Sie in den roten Rahmen der Liste der Werkzeugsymbole, um eine Messung ohne Liste hinzuzufügen.

Es können hinzugefügt werden: Werkzeugnummer / Magazinnummer / Name des Werkzeugs (einstellbares Eingabefeld)



Bestätigen mit



Abbrechen mit



Klicken Sie auf die Taste "+" in der Liste der Werkzeugsymbole, um die Liste anzuzeigen.



N° d'outil	Nom de l'outil	Numéro d'opération	N° de magasin	Valeur X	Valeur Z	Angle 1	Angle 2	Angle 3	Rayon
12	TEST	1	12	16.290	391.858	0	0	0	0
14	TEST2	1	14	16.290	391.858	0	0	0	0


### Funktionen:




Eine neue Messung zur Liste hinzufügen



Löschen der markierten Messliste

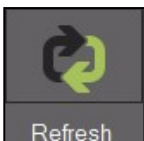

Die hervorgehobene Messung erneut ausführen

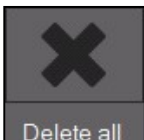


Löschen der Werkzeugliste



Öffnet das Verzeichnis der Werkzeugliste



Auf diese Weise kann man eine bereits erstellte Werkzeugliste laden.

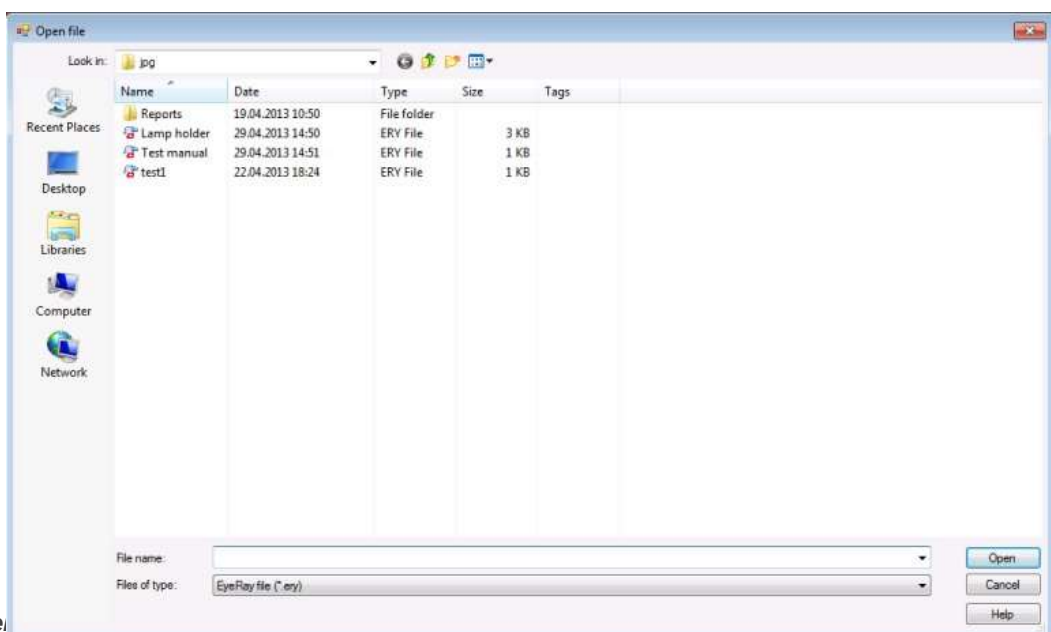



## Werkzeugliste speichern

Speichern Sie die Werkzeugliste im Verzeichnis

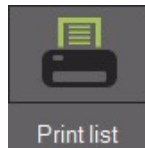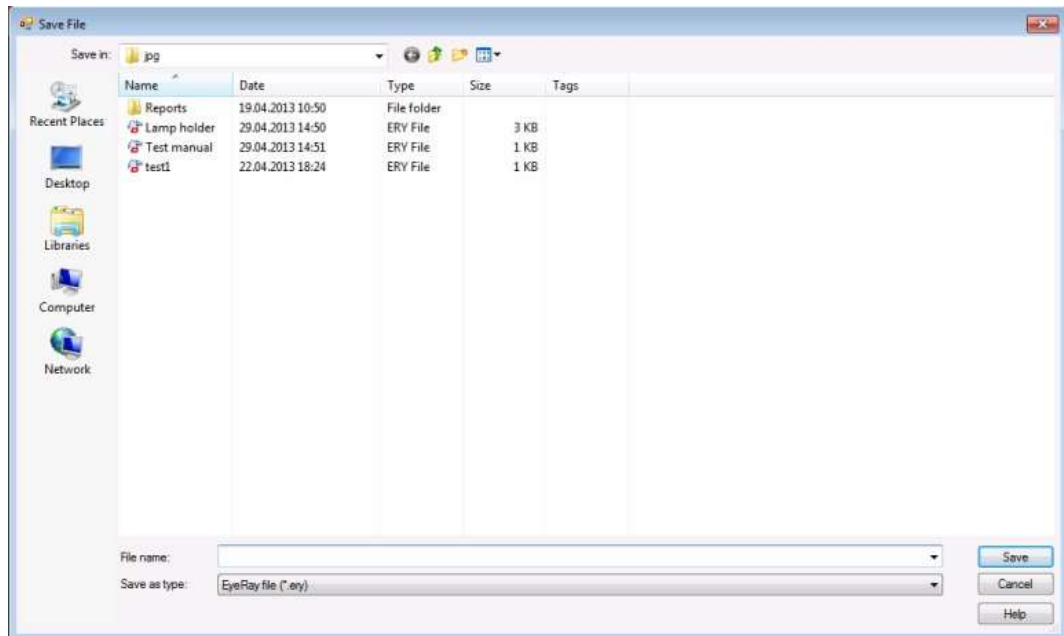


Um die Liste auf einem Drucker auszudrucken (das Format A4 muss installiert und in den Druckereinstellungen konfiguriert sein, ansonsten wird standardmäßig eine PDF-Datei erstellt).

Standard (PDF):



Ein Fenster öffnet sich:

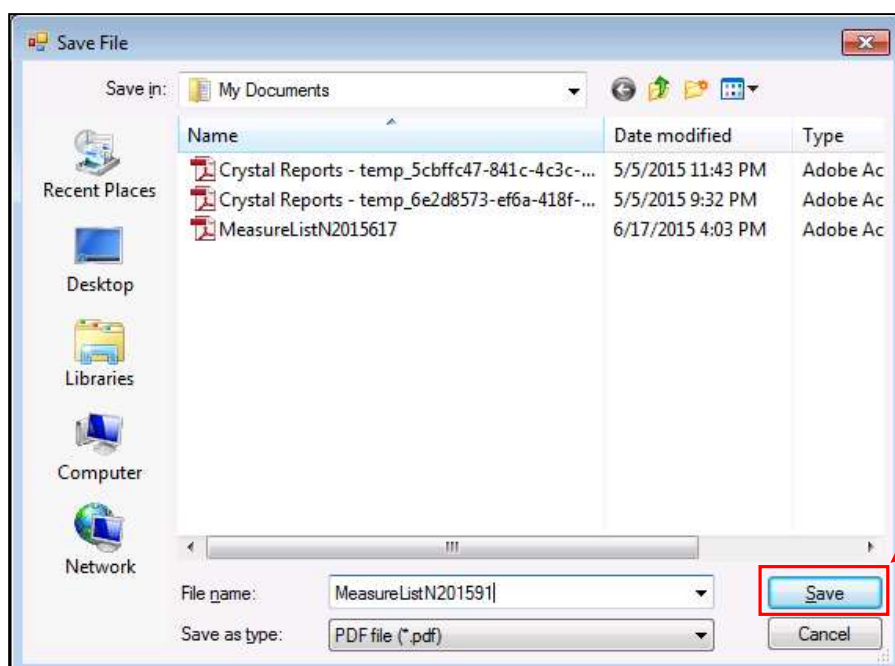

Nach dem Speichern wird die Datei automatisch geöffnet



Beispiel PDF Messliste:



Evoset AG  
Alustrasse 18.

CH-3940 - Steg - Switzerland  
Tel: +41 27 922 0450  
service@evoset.com  
www.evoset.com

### Liste der Messungen

Datum 3/3/2022

Bezugspunktname 0000 GENERAL MASTER

Werkzeug Nr.	Werkzeugname	Schneide	Magazin Nr.	X	Z	A1	A2	A3	R
1		1	1	29.991	91.100	0	0	0	0
2		1	2	29.991	91.101	0	0	0	0
3		1	3	29.374	90.887	0	0	0	0



Werkzeugliste schließen



PostPro Lehren-Dateien im CN-Format generieren  
**(Siehe Kapitel 5.4) optional**




Werkzeugwerte auf Balluff-Chip-Schnittstelle exportieren  
**(SIEHE Kapitel 5.5) optional**

## 4.9.2 Eine PDF-Datei öffnen



Verwenden Sie dieses Symbol, um PDF-Dateien zu öffnen, die als Listen oder Messberichte gespeichert sind.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das zu öffnende System auswählen, PDF-Dateien umbenennen und in andere Verzeichnisse, z. B. auf einen USB-Stick, verschieben oder Dateien löschen können.

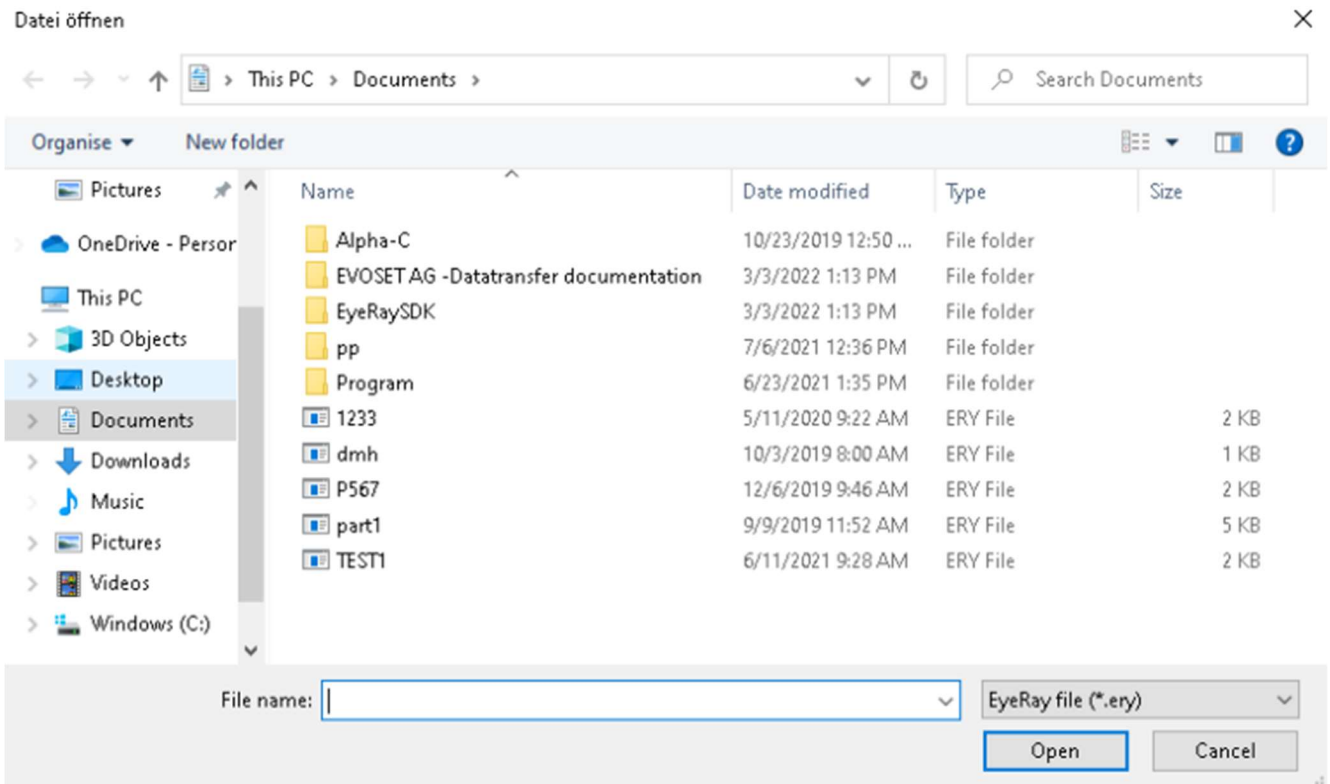


### 4.9.3 Post-Prozessoren




PostPro Lehren-Dateien im CN-Format generieren  
(Siehe Kapitel 5.4) optional

Erzeugen Sie eine Offset-Datei mit EyeRay es wird in einen Ordner im Netzwerk oder lokal gesendet  
Übertragung mit DNC-Software oder einem anderen System wie einem USB-Stick

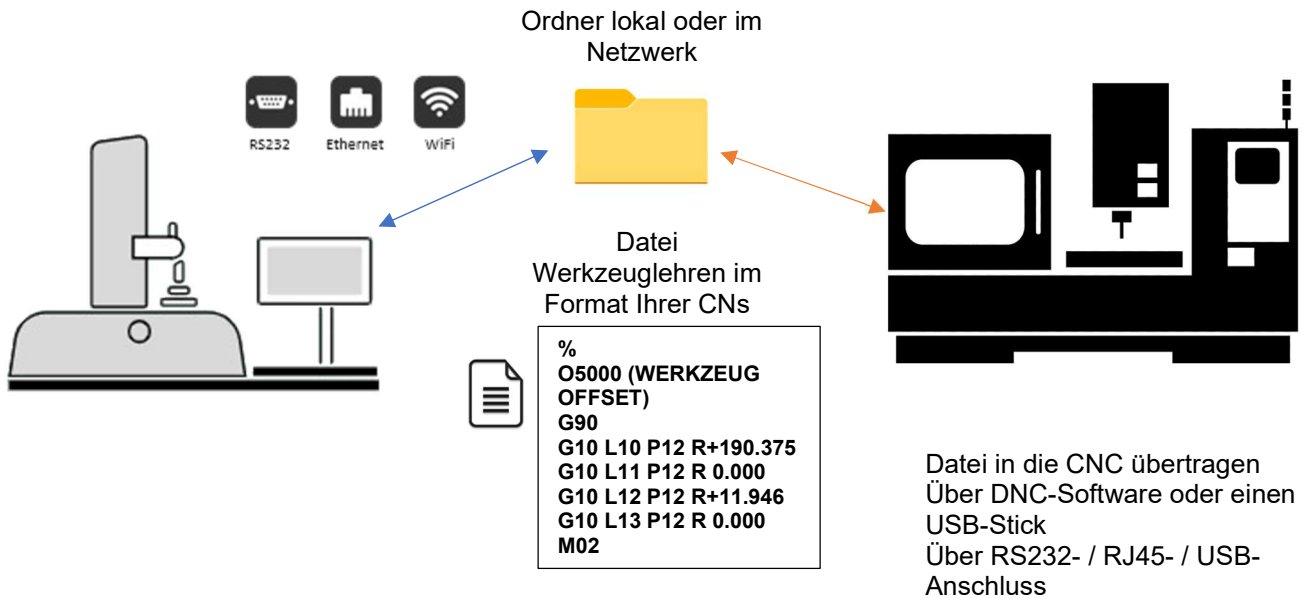

 Ein Werkzeug aus der Messliste hinzufügen




N° d'outil	Nom de l'outil	Numéro d'opération	N° de magasin	Valeur X	Valeur Z	Angle 1	Angle 2	Angle 3	Rayon
12	TEST	1	12	11.946	190.375	0	0	0	0

Apuler Supprimer Rafalchir Effacer Ouvrir Enregistrer Liste Postpro Bailuf Fermer



Klicken Sie auf die Schaltfläche POSTPRO

Es erscheint eine Meldung mit dem Pfad der Ausgabedatei  
Kann sich lokal auf dem PC oder im Netzwerk des Kunden befinden  
Lässt sich ganz nach Belieben des Kunden konfigurieren

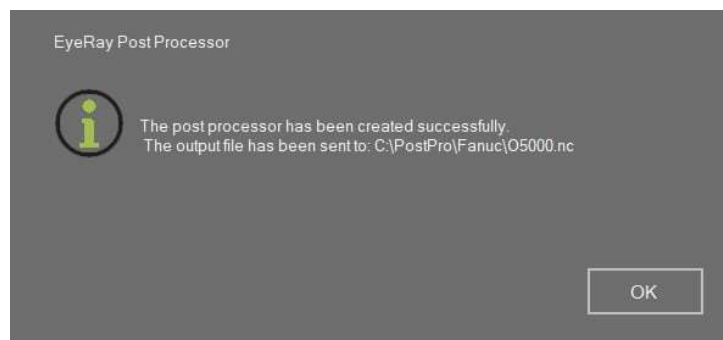

## 4.9.4 Balluff Lese-/Schreibsystem Chips



Zugang Balluff-Schnittstelle

Beispiel Balluff HMI mit MCM-Mapping

The screenshot displays the Balluff HMI interface. At the top, there is a dropdown menu for 'Format Balluff' set to 'MCM'. Below this is a table titled 'Information de l'outil' (Tool Information) with the following data:

Field	Value
Type Outil	A
Numero Serie	21
Mouvement	284
Statut	Available
Dimension	1000
Probleme	OK
Controle longueur	1000
Presence Operateur	0
Duree Vie	28560
Limite	1000
Vitesse S	0
Vitesse F	0
Power Monitor	0

Below the table, there are five 'Cutting Edge' buttons (Cutting Edge 1 to 5). Underneath these, two parameters are shown: 'Longueur Parametre 1' with a value of 20.555 and 'Rayon Parametre 1' with a value of 1.8. On the right side of the interface, there are several icons: 'Lecture' (Read), 'Mesure' (Measure), 'Ecriture' (Write), 'Initialiser' (Initialize), 'Clavier' (Keyboard), and 'Annuler' (Cancel).



Daten auf dem Balluff-Chip auslesen



Messen des Werkzeugs in EyeRay



Schreiben von Daten auf den Balluff-Chip



Initialisierung des Chips im Mapping-Format und Standardwerte

#### 4.9.4.1 Ein Werkzeug mit Balluff-Chip messen



Klicken Sie auf die Schaltfläche MESSEN, um die Balluff-MMI zu verlassen und zum EyeRay zurückzukehren  
Dann das Werkzeug platzieren und messen


Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LISTE



Die Liste erscheint und Sie müssen nun die gewünschte Schneide auswählen

N° d'outil	Nom de l'outil	Numéro d'opération	N° de magasin	Valeur X	Valeur Z	Angle 1	Angle 2	Angle 3	Rayon
1		1		0	0				
2		2		0	0				
3		3		0	0				
4		4		0	0				
5		5		0	0				

Klicken Sie auf AKTUALISIEREN

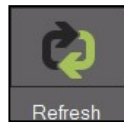

Die Messliste wird mit den Werten aus dem Werkzeug aktualisiert


N° d'outil	Nom de l'outil	Numéro d'opération	N° de magasin	Valeur X	Valeur Z	Angle 1	Angle 2	Angle 3	Rayon
1		1	1	11.946	174.765	0	0	0	0
2		2		0	0				
3		3		0	0				
4		4		0	0				
5		5		0	0				

Klicken Sie auf , um zur Balluff-Oberfläche zurückzukehren

Die Werte werden nun in der gewünschten Schneide aktualisiert

Cutting Edge 1	Cutting Edge 2	Cutting
Longueur Parametre 1	174.765	
Rayon Parametre 1	11.946	

Klicken Sie auf , eine Nachricht erscheint, um das Schreiben auf den Chip zu bestätigen

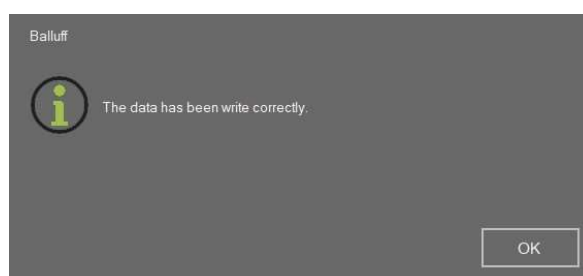


#### 4.9.4.2 Einen Chip initialisieren



Klicken Sie auf die Schaltfläche INITIALISIEREN, um die Werte auf dem Chip auf Null zu setzen  
Formatierung des Mappings eines neuen Chips.


Eine Meldung zur Initialisierung des Chips erscheint

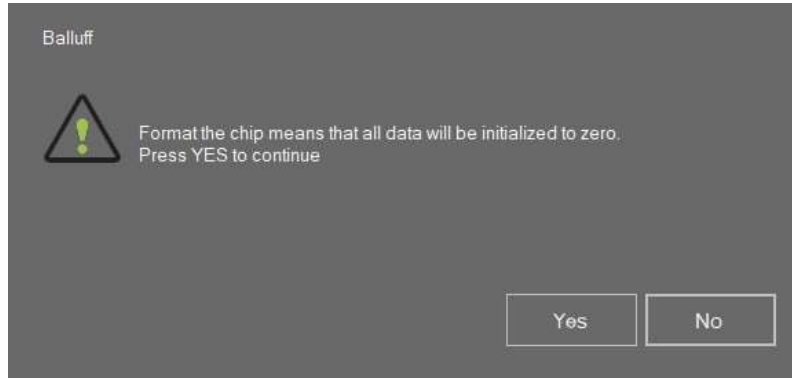


## 4.10 Datenbank



Dieses Symbol aktiviert die Datenbankfunktionen.

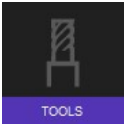


Werkzeugdatenbank

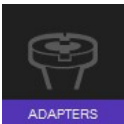


Referenzpunktdatenbank öffnen



Symbol für Sicherung oder Wiederherstellung

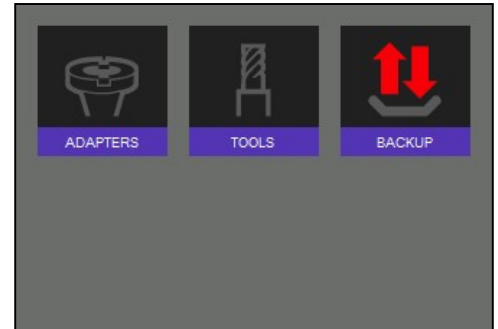

### 4.10.1 Referenzpunktdatenbank

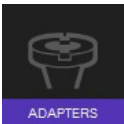

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Referenzpunktdatenbank zu aktivieren.

Der erste Adapter-/Referenzpunkt ist immer der General Master, der zur Kalibrierung der Einheit verwendet wird.

Er trägt immer die Nummer "0000" und kann nicht gelöscht werden.

Dies wird als "absoluter Referenzpunkt" bezeichnet, mit dem die Einheit kalibriert wird.

Der Referenzpunkt "0000" kann nicht geändert werden.



#### 4.10.1.1 Beschreibung der Eingabefelder:

N° Adapter	10	<input checked="" type="radio"/> mm	<input type="radio"/> inches
Name	HSK 63	<input checked="" type="radio"/> Diameter	<input type="radio"/> Radius
Creation date	6/15/2015	<input checked="" type="radio"/> Reference value	<input checked="" type="radio"/> Offset value
Notes		<input type="checkbox"/> Axes reversed	<input type="checkbox"/> Mirror X
			<input type="checkbox"/> Mirror Z
Image		X	0
		Z	15.42

← Previous
Next →
🔍 Search
🆕 New
🔧 Modify
🗑️ Delete
⌨️ Keyboard
✅ OK
❌ Cancel

#### Informationen:

Adapter-Nr.	Nummer des Referenzpunkts
Name	Beschreibung des Referenzpunkts (Name des Rechners des Systeminhabers)
Erstellungsdatum	Automatisch festgelegt
Anmerkungen	Hinweise
Bild	Klicken Sie in diesen Bereich und durchsuchen Sie den Computer, um dem Referenzpunkt ein Bild hinzuzufügen.

#### Optionen:

 mm  inches

Legt die Einheit für den Referenzpunkt fest

 Diameter  Radius

Ergebnis der Messung des Radiusdurchmessers

 Offset value

Standardeinstellung: Der Offset-Wert ist die Differenz zwischen dem Referenzpunkt des Einstellorns (General Master) und dem Referenzpunkt des Werkzeughalters des verwendeten Werkzeugs.

**Hauptsächlich verwendet.**

**Genannt: Offset-/Relativer Referenzpunkt.**

 Reference value

Es ist möglich, neben dem Einstellorn (General Master) weitere absolute Referenzpunkte zu haben.

Die Nennwerte müssen in die Eingabefelder für "X" und "Z" eingegeben werden.

**Genannt: absoluter Nullpunkt/Referenzpunkt**

 Axes reversed

Die vertikale Achse wird zur X-Achse und die horizontale Achse wird zur Z-Achse.

 Mirror X

Ändert die Zählrichtung der Achsen

 Mirror Z



Eingabefeld für "X"- und "Z"-Werte  
Geben Sie die Werte für Offset oder Referenz entsprechend den oben vorgenommenen Einstellungen ein.

Achsenbeschreibung: Um einen Namen für die Achse einzugeben. Die Achse wird hier angezeigt, sobald sie angegeben wurde => Beispiel: Ersetzen Sie die Beschreibung der X-Achse durch A-Achse.

Meistens ist es der Z-Achsen-Offset-Wert, der hier eingegeben wird (Werte auf dem PWB-Adapter eingraviert).

Wenn der Referenzpunkt bei "umgekehrte Achsen" liegt: Festlegen, bei welcher Achse der R/D-Messmodus aktiviert werden soll.

Wenn die Achsen nicht umgekehrt sind, befindet sich der R/D-Modus auf der X-Achse.

 
Funktionen:



Die Datenbank von einem Referenzpunkt zum nächsten durchsuchen



Datenbanken nach einem bestimmten Referenzpunkt durchsuchen



Einen neuen Referenzpunkt hinzufügen



Änderungen speichern



Referenzpunkt löschen



Die "Bildschirmtastatur" anzeigen



Adapter auswählen



Liste schließen

#### 4.10.1.2 Beispiele für Referenzpunkte:

1.)

Referenzpunkt Nr.: 10

Referenzpunkt einer Maschine mit Werkzeughaltersystem HSK-A63.

- Offset-Werte:

X = 00.00 mm

Z = 15.42 mm

N° Adapter: 10  
Name: HSK 63  
Creation date: 6/15/2015

Notes: [Empty text area]

Image: [Placeholder: Click here to add a picture]

mm (selected), inches  
Diameter, Radius  
Reference value, Offset value  
Axes reversed, Mirror X, Mirror Z

X: 0  
Z: 15.42

Previous, Next, Search, New, Modify, Delete, Keyboard, OK, Cancel

2.)

Referenzpunkt Nr.: 100

Referenzpunkt einer Maschine mit Werkzeughaltersystem VDI30.

- Umgekehrte Achsen
- Vergangene Zählrichtung auf der Z-Achse.
- R/D-Modus auf der X-Achse aktiv.
- Offset-Werte:

Z = 00.00 mm

X = 35.35 mm

N° Adapter: 100  
Name: VDI30  
Creation date: 9/1/2015

Notes: [Empty text area]


Image: [Placeholder: Click here to add a picture]

mm (selected), inches  
Diameter, Radius  
Reference value, Offset value  
Axes reversed, Mirror Z, Mirror X

Z: 00.00  
X: 30.35

Previous, Next, Search, New, Modify, Delete, Keyboard, OK, Cancel

## 4.10.2 Basis-Werkzeugdatenbank

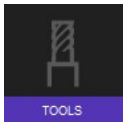

Ermöglicht das Öffnen dieser Werkzeugdatenbank.

Sie ermöglicht das Erstellen und Verwalten von Werkzeugen mit Nennwerten und Toleranzen. Mit diesen gespeicherten Informationen können die darauf basierenden Werkzeuge später erneut gemessen und ein Vergleich Einstellung/Ist durchgeführt werden.

### 4.10.2.1 Beschreibung der Eingabefelder:

#### Informationen:

Tool No.	Werkzeugnummer
Beschreibung	Name/Beschreibung des Werkzeugs
Datum	Automatisch eingegeben
Adapter	Pflichtfeld => Zuordnung zu einem Adapter
Bild	Klicken Sie in diesen Bereich und durchsuchen Sie den Computer, um dem Referenzpunkt ein Bild hinzuzufügen.
Anmerkungen	Hinweise

#### Filiale

Position in der Filiale: So geben Sie die Position des Werkzeugs in der Filiale der Maschine ein

Optionen:



 
Legt die Einheit des Werkzeugs fest



Ergebnis der Messung des Radiusdurchmessers



Die Werkzeugdatenbank durchsuchen



Search

Datenbanken nach einem bestimmten Werkzeug durchsuchen



New

Neues Werkzeug hinzufügen



Modify

Änderungen speichern



 
Delete

Ein Werkzeug löschen




Keyboard

Die "Bildschirmtastatur" anzeigen



OK

 Ein Werkzeug auswählen



Cancel

Liste schließen



Add

Eine Maske für Nennwerte und Toleranzen öffnen



Show

Werte anzeigen (Tabelle)

#### 4.10.2.2 Ein Werkzeug generieren



Verwenden Sie dieses Symbol, um eine Maske für ein neues Werkzeug zu öffnen

**1) Nummer und Beschreibung eingeben**

**2) Einen Adapter zuweisen**

**3) Geben Sie eine Filialnummer ein (falls erforderlich)**

**4) Legen Sie den Nennwert von "X" und "Z" sowie die Toleranzen fest**

Adapter N°	Name	Mode	Select
0000	GENERAL MASTER	Reference Value	<input checked="" type="checkbox"/>
1	ISO50	Offset Value	<input checked="" type="checkbox"/>
10	HSK 63		<input checked="" type="checkbox"/>
11	sk40		<input checked="" type="checkbox"/>
22	Sk 30	Offset Value	<input checked="" type="checkbox"/>

Informationen zu den Nennwerten und Toleranzen finden Sie auf der nächsten Seite:



Ein Klick auf dieses Symbol öffnet die Eingabemaske für Nennwerte und Toleranzen

**5) Toleranzen**

	Nominal value	Lower tol.	Upper tol.
X	0	0	0
Z	0	0	0
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
R	0	0	0

**6) Nennwerte eingeben oder die Lesefunktion nutzen**

49.986  
331.291

Buttons: Previous, Next, Save, OK, Cancel

Buttons: Xb, Z, R, A1, A2, A3, 11 sk40 mm, IV SPINDLE, FUNCTIONS, PRINT, DATABASE, METHODS, DATATRANSFER, SETTINGS

Funktionen:



Auslesen (Import von Zählerwerten/siehe nächste Seite)



Speichern und schließen




Schließen ohne zu speichern



### 4.10.2.3 Von einem gespeicherten Werkzeug aus messen


a) Öffnen Sie die Liste der gespeicherten Werkzeuge, indem Sie auf das Symbol neben den Zählerständen klicken.

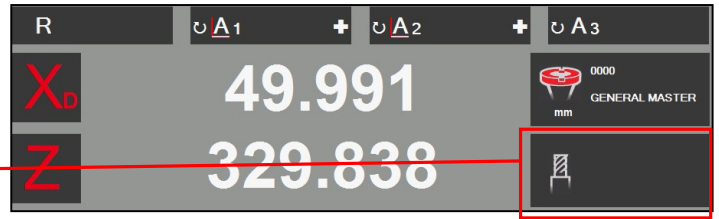

Tool Number	Description	Adapter	Image
1	Tool NR 1	ISO50	
100	Sample Tool owners manual	sk40	
2	Driller	HSK 63	
3	ajhasfh	sk40	
4	fiflhgfjhjhg	sk40	

Wählen Sie das Werkzeug mit einem Doppelklick aus


b) Es öffnet das Fenster mit den Messinformationen, in dem die nominalen Werte und Offsets angezeigt werden.

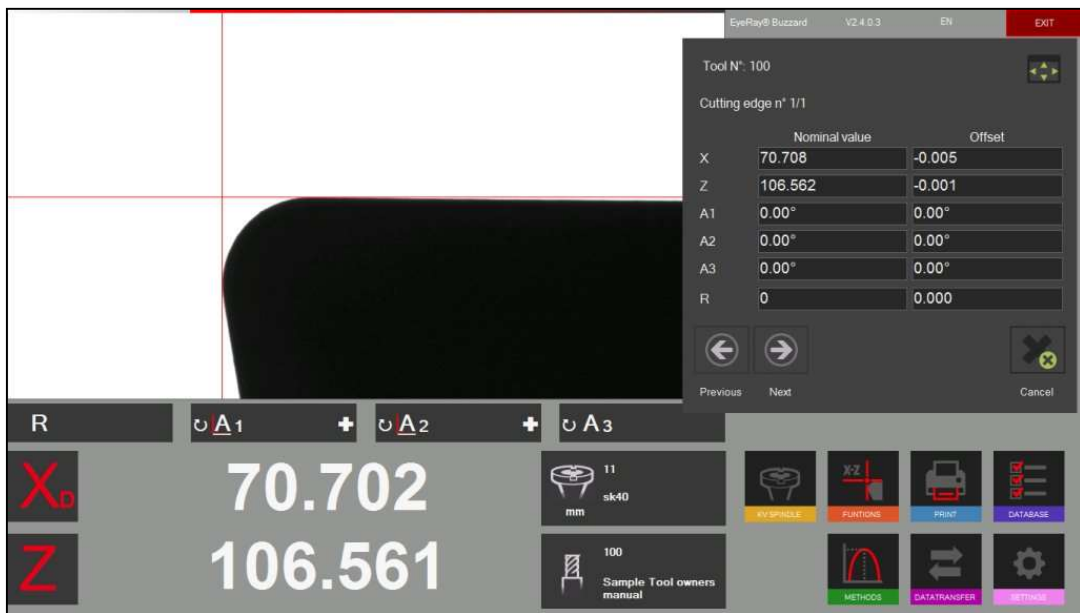

c) Wenn Sie auf das Symbol für Messfunktionen klicken, wird die Eingabemaske für die Nennwerte automatisch nach links verschoben.


d) Die gewünschte Messfunktion kann nun ausgewählt werden.

Beispiel: Messung mit MF1 (X/Z)

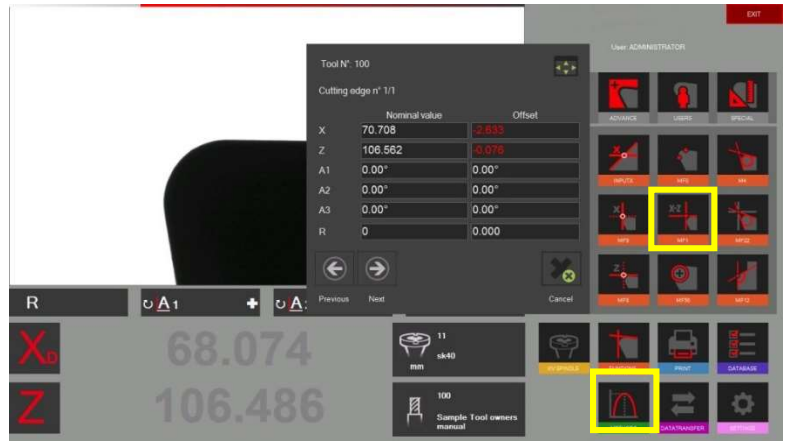


e) Die Messmethode kann auf die gleiche Weise wie oben beschrieben zugewiesen werden.

Beispiel: Maximum

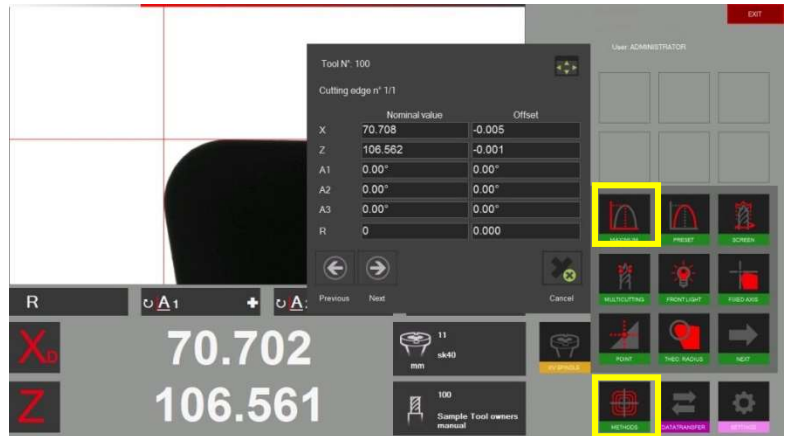

e) Nachdem das Werkzeug auf seinen höchsten Punkt (Maximum) gedreht wurde, ist die Messung abgeschlossen.

Die Abweichung zwischen den gemessenen und den nominalen Werten wird nun im Messinformationsfenster angezeigt.

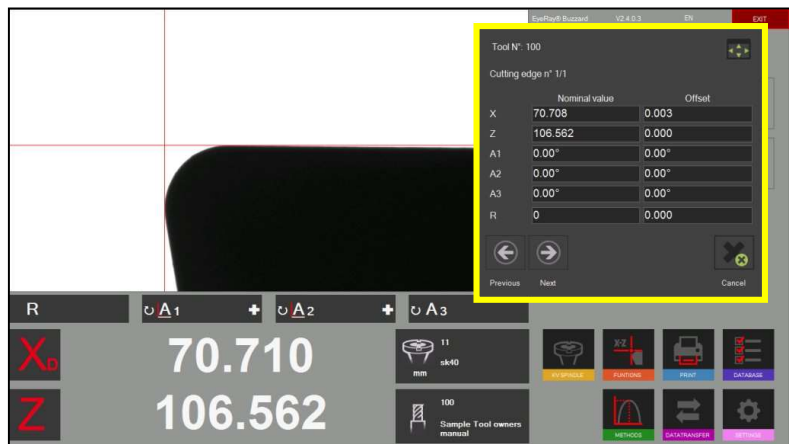

Definierter Offset innerhalb der Toleranzen: **WEISS**



Offset außerhalb der Toleranzen: **Rot**




### 4.10.3 Backup und Wiederherstellung

Das Backup-Verfahren speichert die Datenbanken des EyeRay®-Systems. Alle Adapter, Werkzeuge (Einheiten mit Werkzeugdatenbank), Korrektur- und Kalibrierungsdaten (Pixelgröße usw.) werden in einer Sicherungsdatei gespeichert.



Dieses Symbol öffnet die Funktionen zum Sichern und Wiederherstellen.

Beschreibung der Symbole:

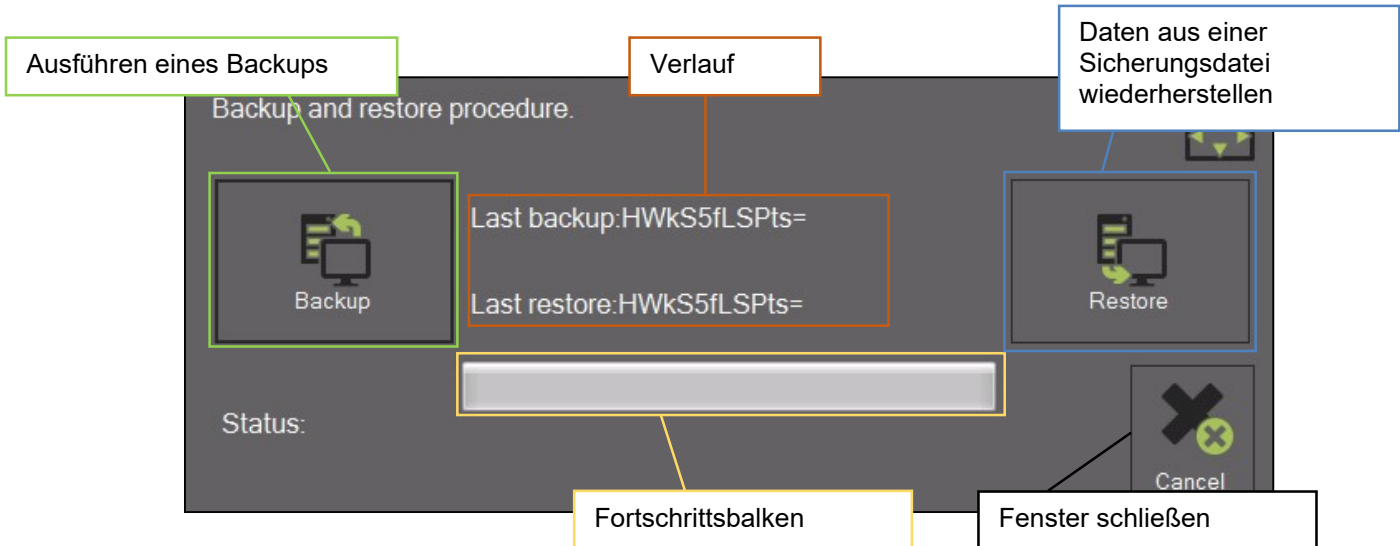


#### Backup-Maßnahmen durchführen:

Aktivieren Sie den Vorgang mit dem rechten Symbol:




Es öffnet ein Fenster, in dem Sie das Verzeichnis für das Backup auswählen können:

Erstellen Sie einen Ordner, nennen Sie ihn "Backup" und starten Sie den Vorgang mit "OK"

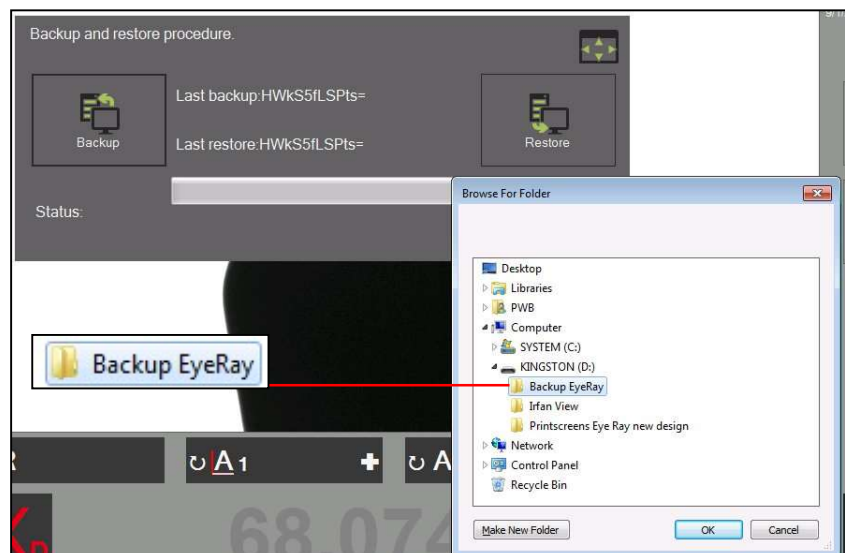

Die Sicherung sollte auf einem USB-Stick erfolgen und nicht auf dem PC selbst!


Der Balken zeigt den Fortschritt der Sicherung an. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

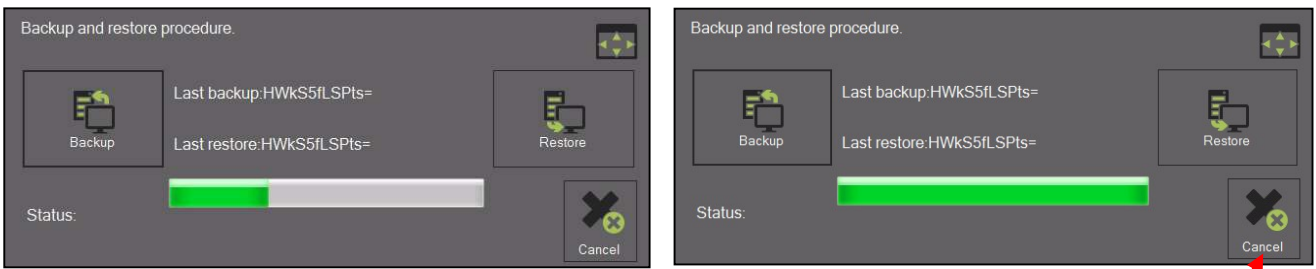

Schließen Sie das Fenster, nachdem Sie den Backup-Vorgang abgeschlossen haben.


### Restaurieren:

Aktivieren Sie den Vorgang mit dem rechten Symbol:

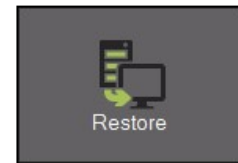


Wählen Sie die Sicherungsdatei, die wiederhergestellt werden soll.

Wählen Sie die Datei "EyeRayBackup... .. .bak" und starten Sie den Wiederherstellungsprozess, indem Sie auf "Open" (Öffnen) klicken.

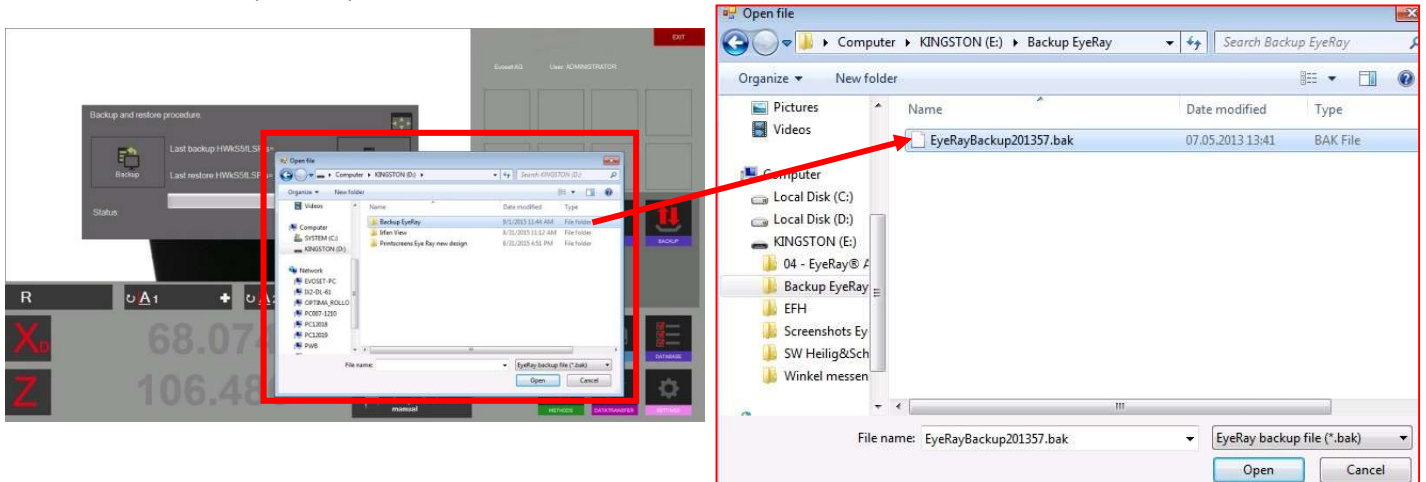

Der Balken zeigt den Fortschritt der Sicherung an. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

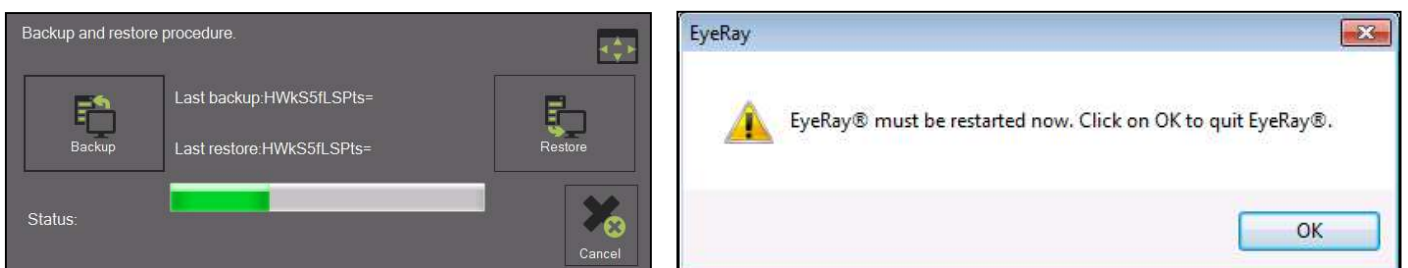

Nach Abschluss des Wiederherstellungsvorgangs müssen Sie das System neu starten.

## 5 Optionale Funktionen


### 5.1 Betrieb der KV-Spindel

Die Funktionen der KV-Spindel werden von der EyeRay® Software gesteuert.



Öffnen Sie das Menü mit den Spindelfunktionen, indem Sie auf dieses Symbol klicken.

Es wird ein Fenster mit den verfügbaren Spindelfunktionen angezeigt.

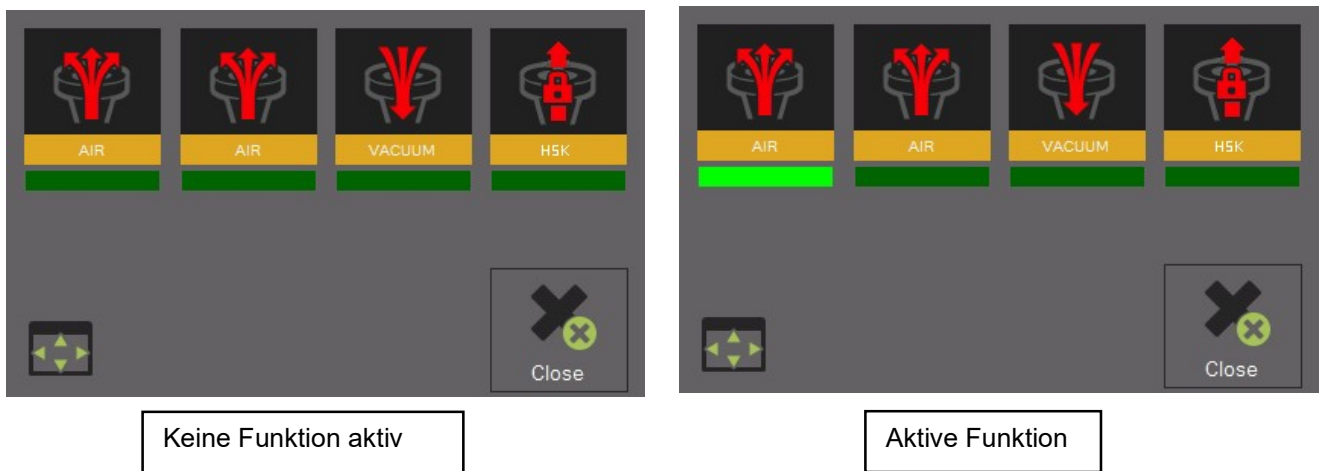

Die Aktivierung einer Funktion wird durch den hellgrünen Balken unter dem Symbol angezeigt.

Funktionen:



Rotationssperre



Luftausstoß



Vakuumklemme



HSK Pull-in=> Nicht verfügbar bei TM Quadra



Schließen Sie das Fenster mit den Spindelfunktionen

## **5.2 Bericht drucken (Software-Option)**

Drucken eines benutzerdefinierten Messberichts.

Nummer des Elements: P270550/Bericht drucken

## **5.3 Drucken von personalisierten EyeRay®-Etiketten (Software-Option)**

Drucken von benutzerdefinierten Etiketten.

Nummer des Elements: P270540/personalisiertes EyeRay® Etikett

## **5.4 PostPro EyeRay® Datenübertragung (Software-Option)**

Datenübertragung an ein Netzwerk oder Bearbeitungszentrum. Mehrere Postprozessoren möglich.

Nummer der Elemente: P270220/Datentransfer EyeRay®-Lizenz  
P270215/Datenübertragung PostPro EyeRay®/auf Bestellung

## **5.5 Datenübertragung RFID/EyeRay®-Chip (Software-Option)**

Datenübertragung per Datenträger auf Werkzeugträger (RFID-Chip).  
Mehrere Mappings möglich.

Nummer des Elements: P270225 (enthält Software/Lizenz und Hardware für den Tool Master)

## **5.6 Messung der mittleren Höhe mit Kamera/EyeRay® (optional)**

Messung der mittleren Höhe mit einer zweiten Kamera (horizontale Kamera).  
Die Kamera kann nachträglich aufgesetzt werden und wird auf der Seitenplatte des Tool Masters zusammengebaut.

Nummer des Elements: P270110/Messung der mittleren Höhe mit Kamera/EyeRay®

## **5.7 EyeRay® Tool Management (optional für SW)**

Werkzeugdatenbank mit verschiedenen Funktionen wie: Verknüpfung mit einer MF/Toleranzen einstellen, mehrere mögliche Schneidkanten pro Werkzeug, Arbeiten mit Nennwerten, Verknüpfung mit Bildern, Erstellen von Werkzeugblättern etc.

Nummer des Elements: P270570/Verwaltung von EyeRay®-Tools

## **5.8 Funktion für benutzerdefinierte Messungen (Software-Option)**

Messfunktion auf der Grundlage von speziell erstellten Spezifikationsblättern.

Nummer des Elements: P270590/


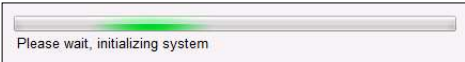
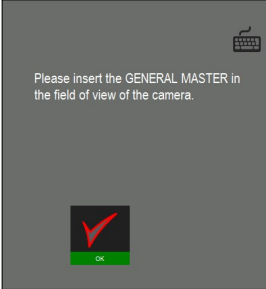
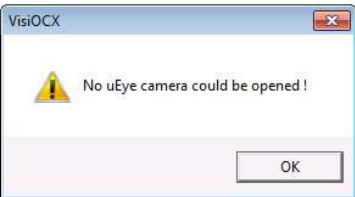






## **5.9 Excel- und EyeRay®-Schnittstelle (Software-Option)**

Um eine Messliste in einer Excel-Datei zu speichern.

Bemerkung: Excel muss vom Besitzer des Tool Masters gekauft und installiert werden.

Nummer des Elements: P270560

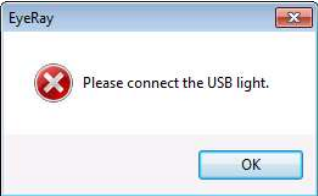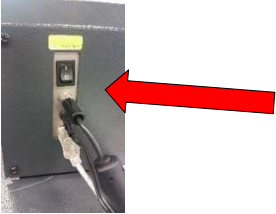
## 6 Fehlerbehebung

Problem	Fehlerbehebung
<p><b>1)</b>  <b>Fehler</b> auf der X- und/oder Z-Achse</p>  <p><b>Bemerkung:</b> Dieser <b>Fehler</b> kann auftreten, wenn ein USB-Flash-Laufwerk vom Computer abgetrennt wird.</p>	<p>1.) Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen dem PC und dem TOOL MASTER.</p> <p>2a.) Trennen Sie die USB-Verbindung zwischen dem PC und dem TOOL MASTER und schließen Sie sie nach einigen Sekunden wieder an.</p> <p>2b.) Dadurch wird das System initialisiert.</p>  <p>2c.) Danach muss das Gerät kalibriert werden.</p> 
<p><b>2)</b>  Meldung "No uEye camera could be opened! "(uEye-Kamera kann nicht geöffnet werden) beim Start der EyeRay® Software.</p> 	<p>1.) Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen dem PC und dem TOOL MASTER.</p> <p>2a.) Nach der Anmeldung schließen Sie die EyeRay® Software, indem Sie auf die rote Taste (oben rechts) klicken.</p>   <p>2b.) Starten Sie die EyeRay® Software</p>
<p><b>3)</b>  Meldung "Please connect the USB light" (Bitte schließen Sie das USB-Licht an) beim Starten der EyeRay® Software</p> 	<p>1.) Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen dem PC und dem TOOL MASTER.</p> <p>2.) Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter auf der Rückseite des TOOL MASTER eingeschaltet ist (<b>ON</b>).</p>  <p>3a.) Nach der Anmeldung schließen Sie die EyeRay® Software, indem Sie auf die rote Taste (oben rechts) klicken.</p>   <p>3b.) Starten Sie die EyeRay® Software neu.</p>
Problem	Fehlerbehebung




### (4a)

Blauer Bildschirm nach dem Start der EyeRay® Software

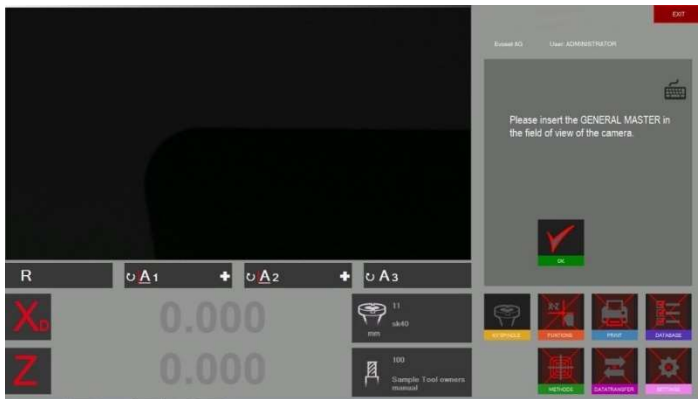

1.) Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen dem PC und dem TOOL MASTER.

2.) Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter auf der Rückseite des TOOL MASTER eingeschaltet ist (ON).

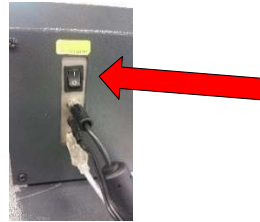


3a.) Schließen Sie die EyeRay® Software, indem Sie auf die rote Taste (oben rechts) klicken



3b.) Starten Sie die EyeRay® Software neu.


### (4b)

Der blaue Bildschirm wird auch nach dem Start der EyeRay® Software noch angezeigt (Punkt 4a) bereits passiert).

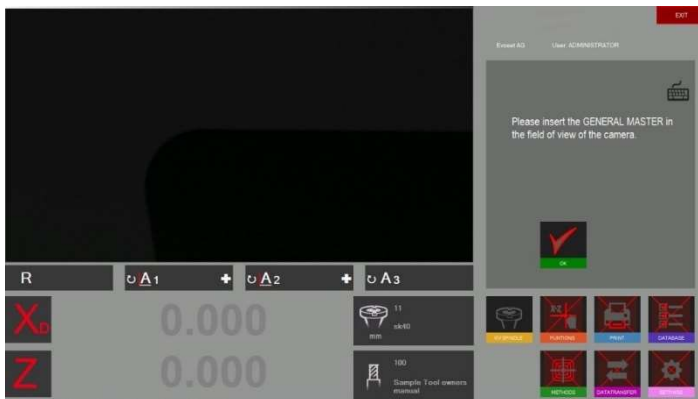


1.) Öffnen Sie die "Kalibrierungsleuchte" durch Drücken von **Ctrl** und **L** nacheinander






Wenn keine Tastatur angeschlossen ist, öffnen Sie die Tastatur auf dem Bildschirm, indem Sie im blauen Kalibrierungsfenster auf die Taste der Tastatur klicken.

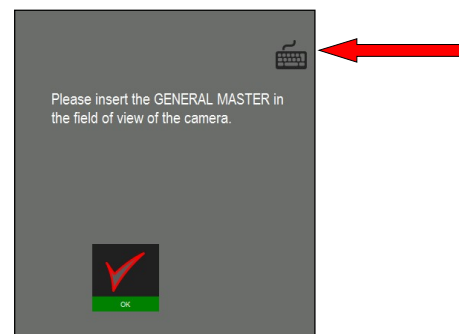

**Bemerkung:** Auf der Bildschirmtastatur müssen Sie zweimal auf die **Strg-Taste** klicken, bevor Sie die **L-Taste** klicken.


2.) Ändern Sie den Wert für "light setting" (Lichteinstellung) so lange, bis alle Linien innerhalb der beiden Toleranzbereiche liegen.

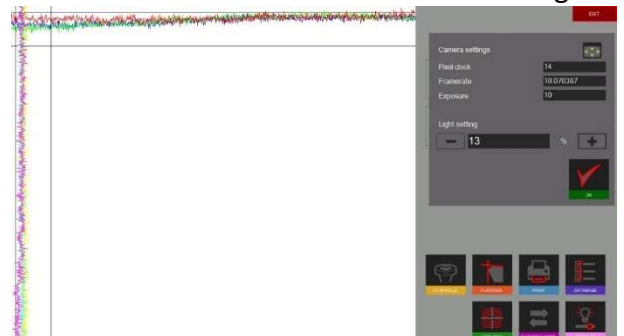

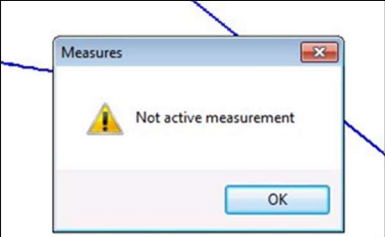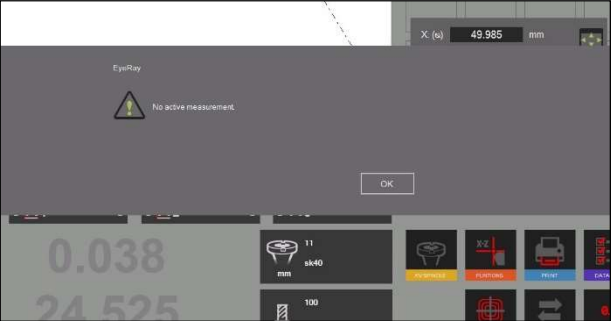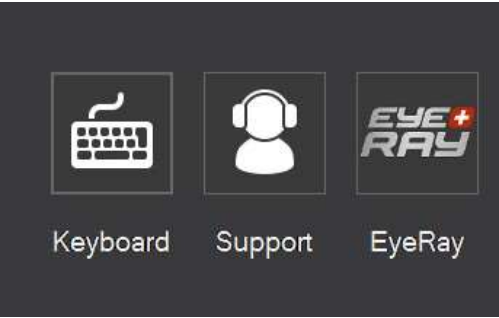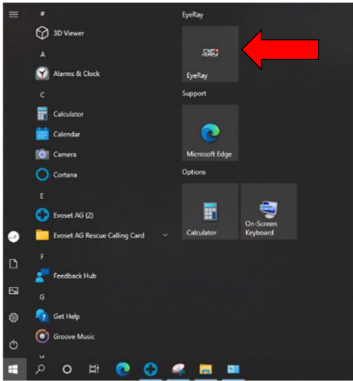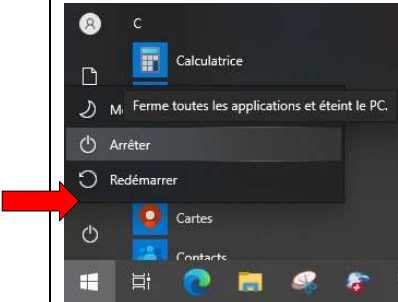Problem	Fehlerbehebung
<p><b>(5a)</b></p> <p>Das Gerät kann nicht kalibriert werden. Die folgende Meldung wird angezeigt:</p> 	<p>Positionieren Sie den Dorn im Sichtfeld der Kamera.</p>
<p><b>(5b)</b></p> <p>Es gibt keine Messlinie, um das Gerät zu kalibrieren. Die Meldung "Not active measurement" (Keine aktive Messung) wird angezeigt.</p> 	<p>1.) Starten Sie die Lichtkalibrierung und die Kontrolle der Lichtintensität. ⇒ Folgen Sie Punkt <b>(4b)</b></p> <p>2.) Die Kalibrierung des Geräts kann nun durchgeführt werden.</p>
<p><b>6)</b></p> <p>Das Startmenü von EyeRay® <u>wird nicht</u> angezeigt.</p> 	<p>Starten Sie die EyeRay® Software neu, indem Sie auf das EyeRay® Symbol im Windows® Startmenü klicken</p>  <p>Ausschalten oder Neustart des PCs über das Startmenü von Windows®</p> 

7)

Beim Systemstart wird die folgende Meldung angezeigt:

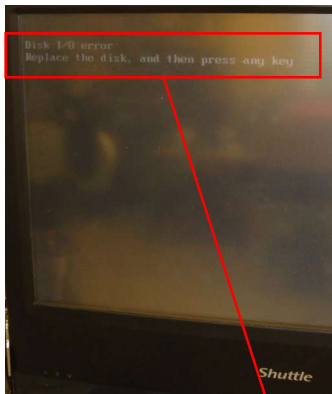


Disk I/O error  
Replace the disk, and then press any key


Ein USB-Stick wird während des Starts an den All-in-One-PC angeschlossen.  
Entfernen Sie den USB-Stick und schalten Sie den PC aus.

# 7 Schemata


## 7.1 Übersicht über die Verbindungen von TM Quadra

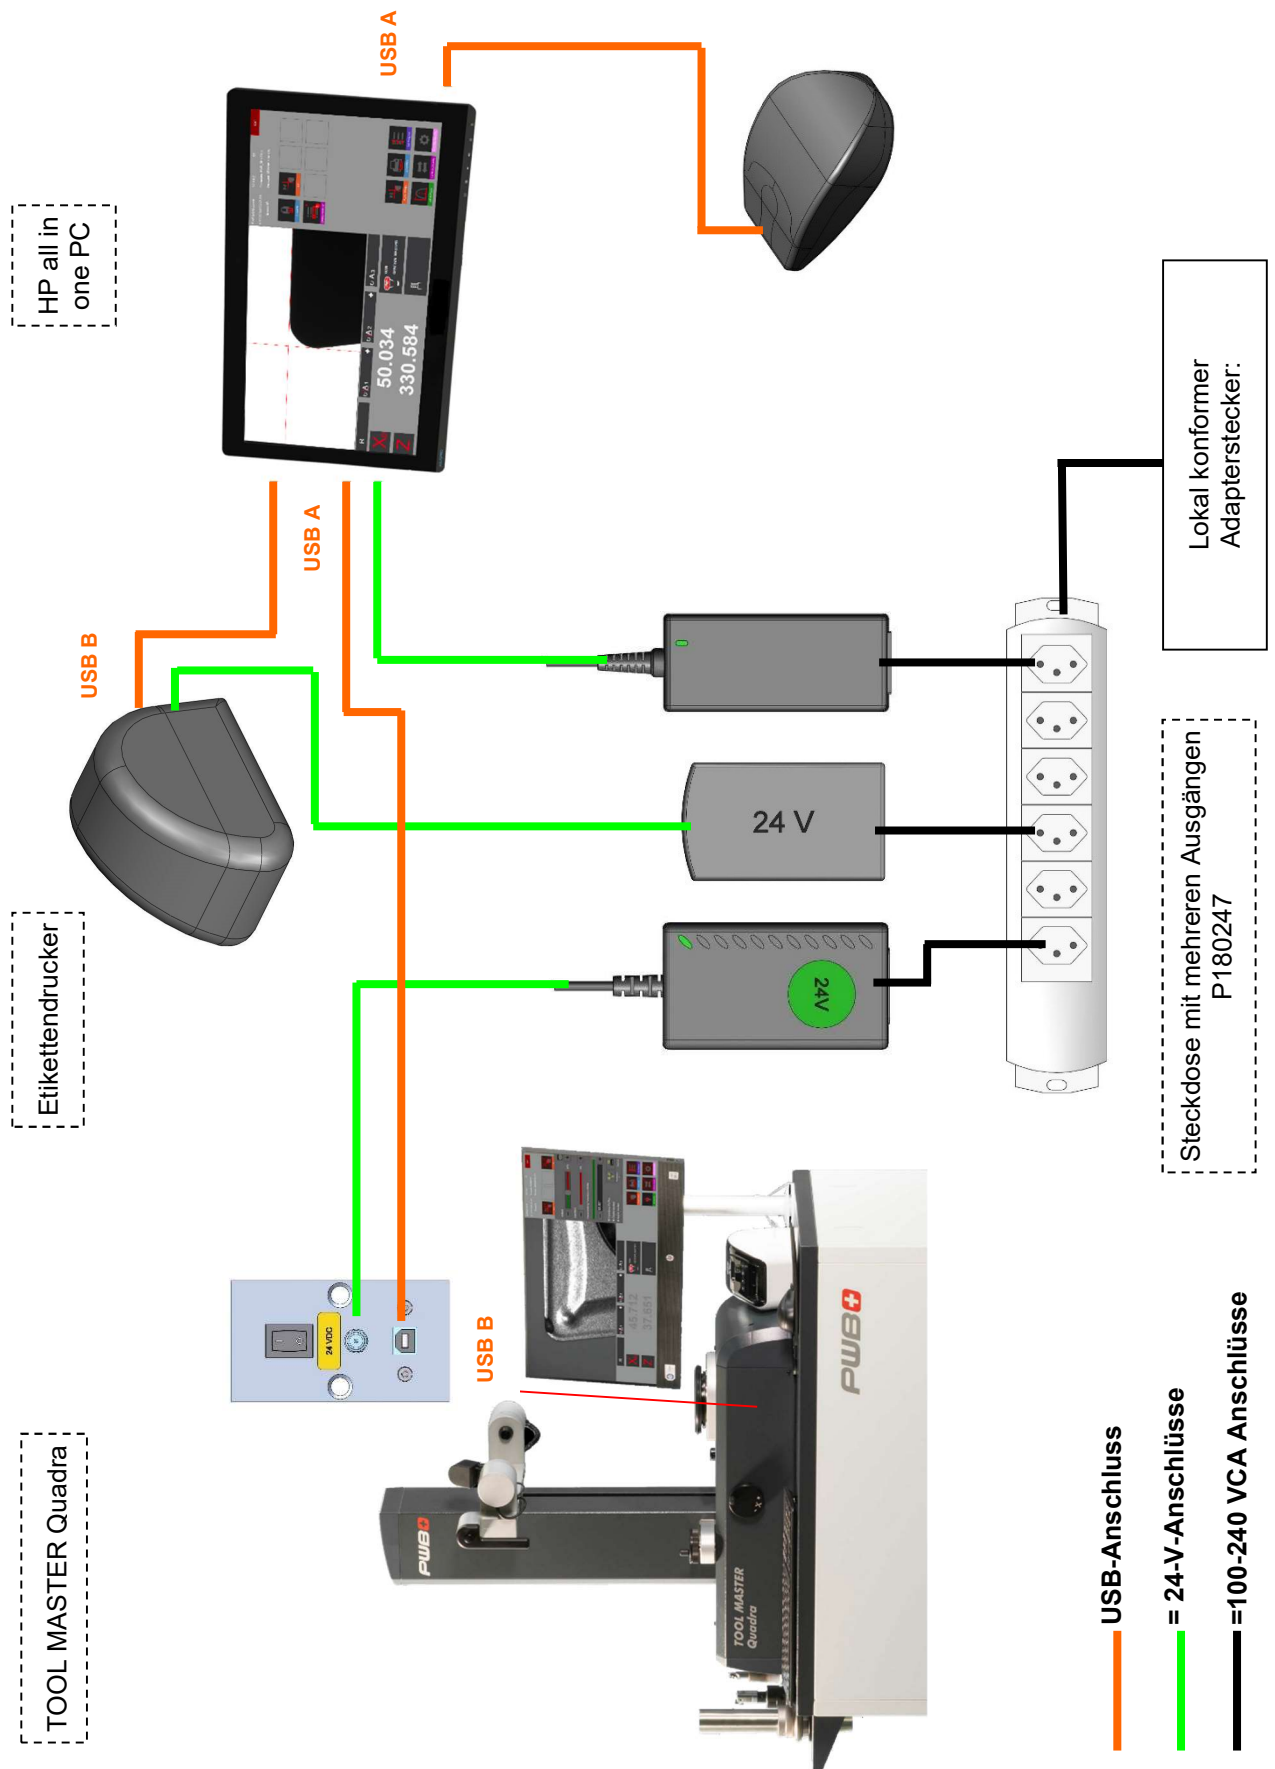


## 7.2 USB-Hub-Anschluss / Nadellager

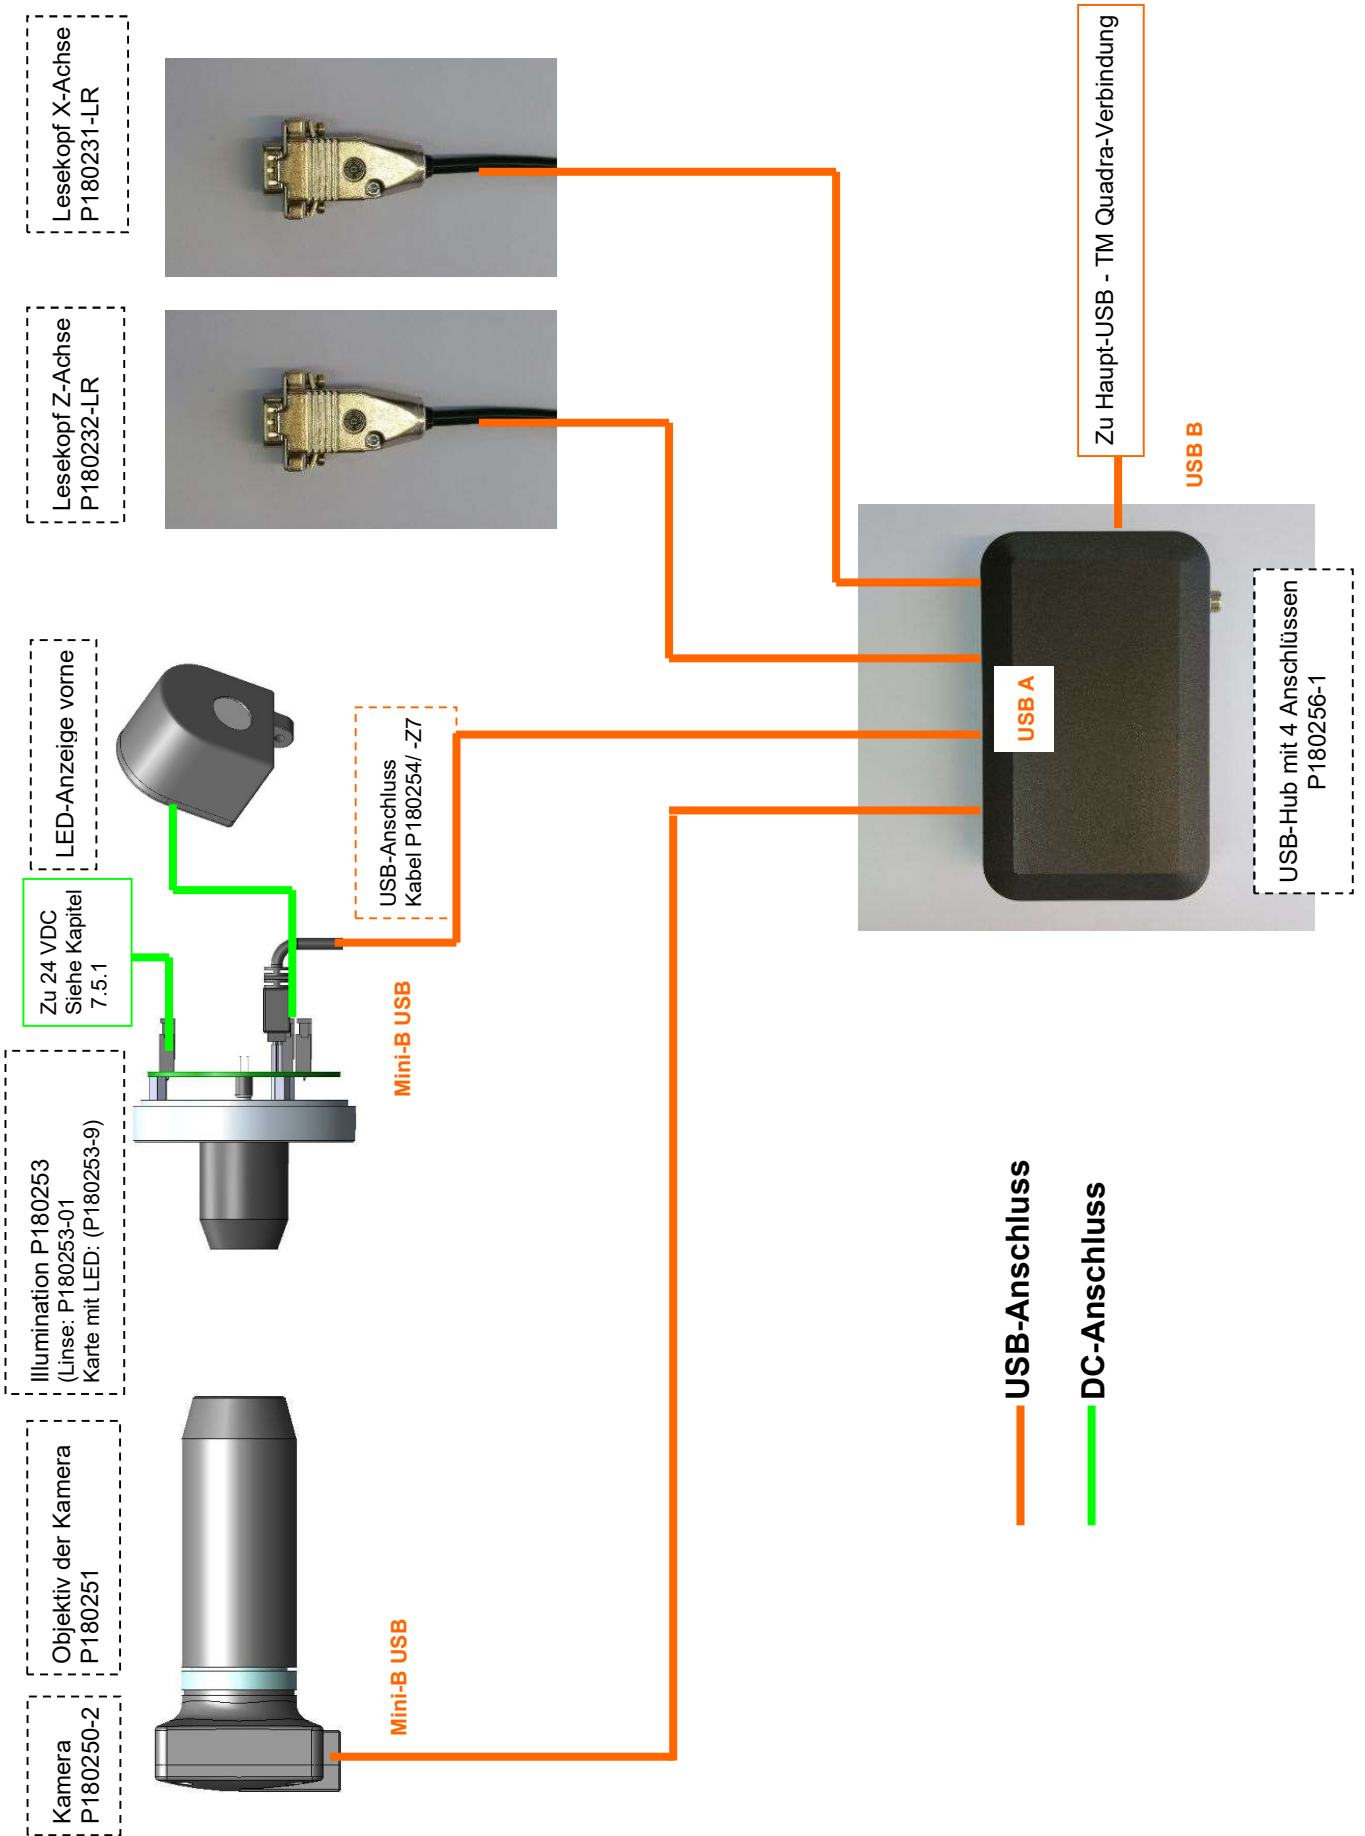

### 7.3 Anschluss USB-Hub/KV-Spindel

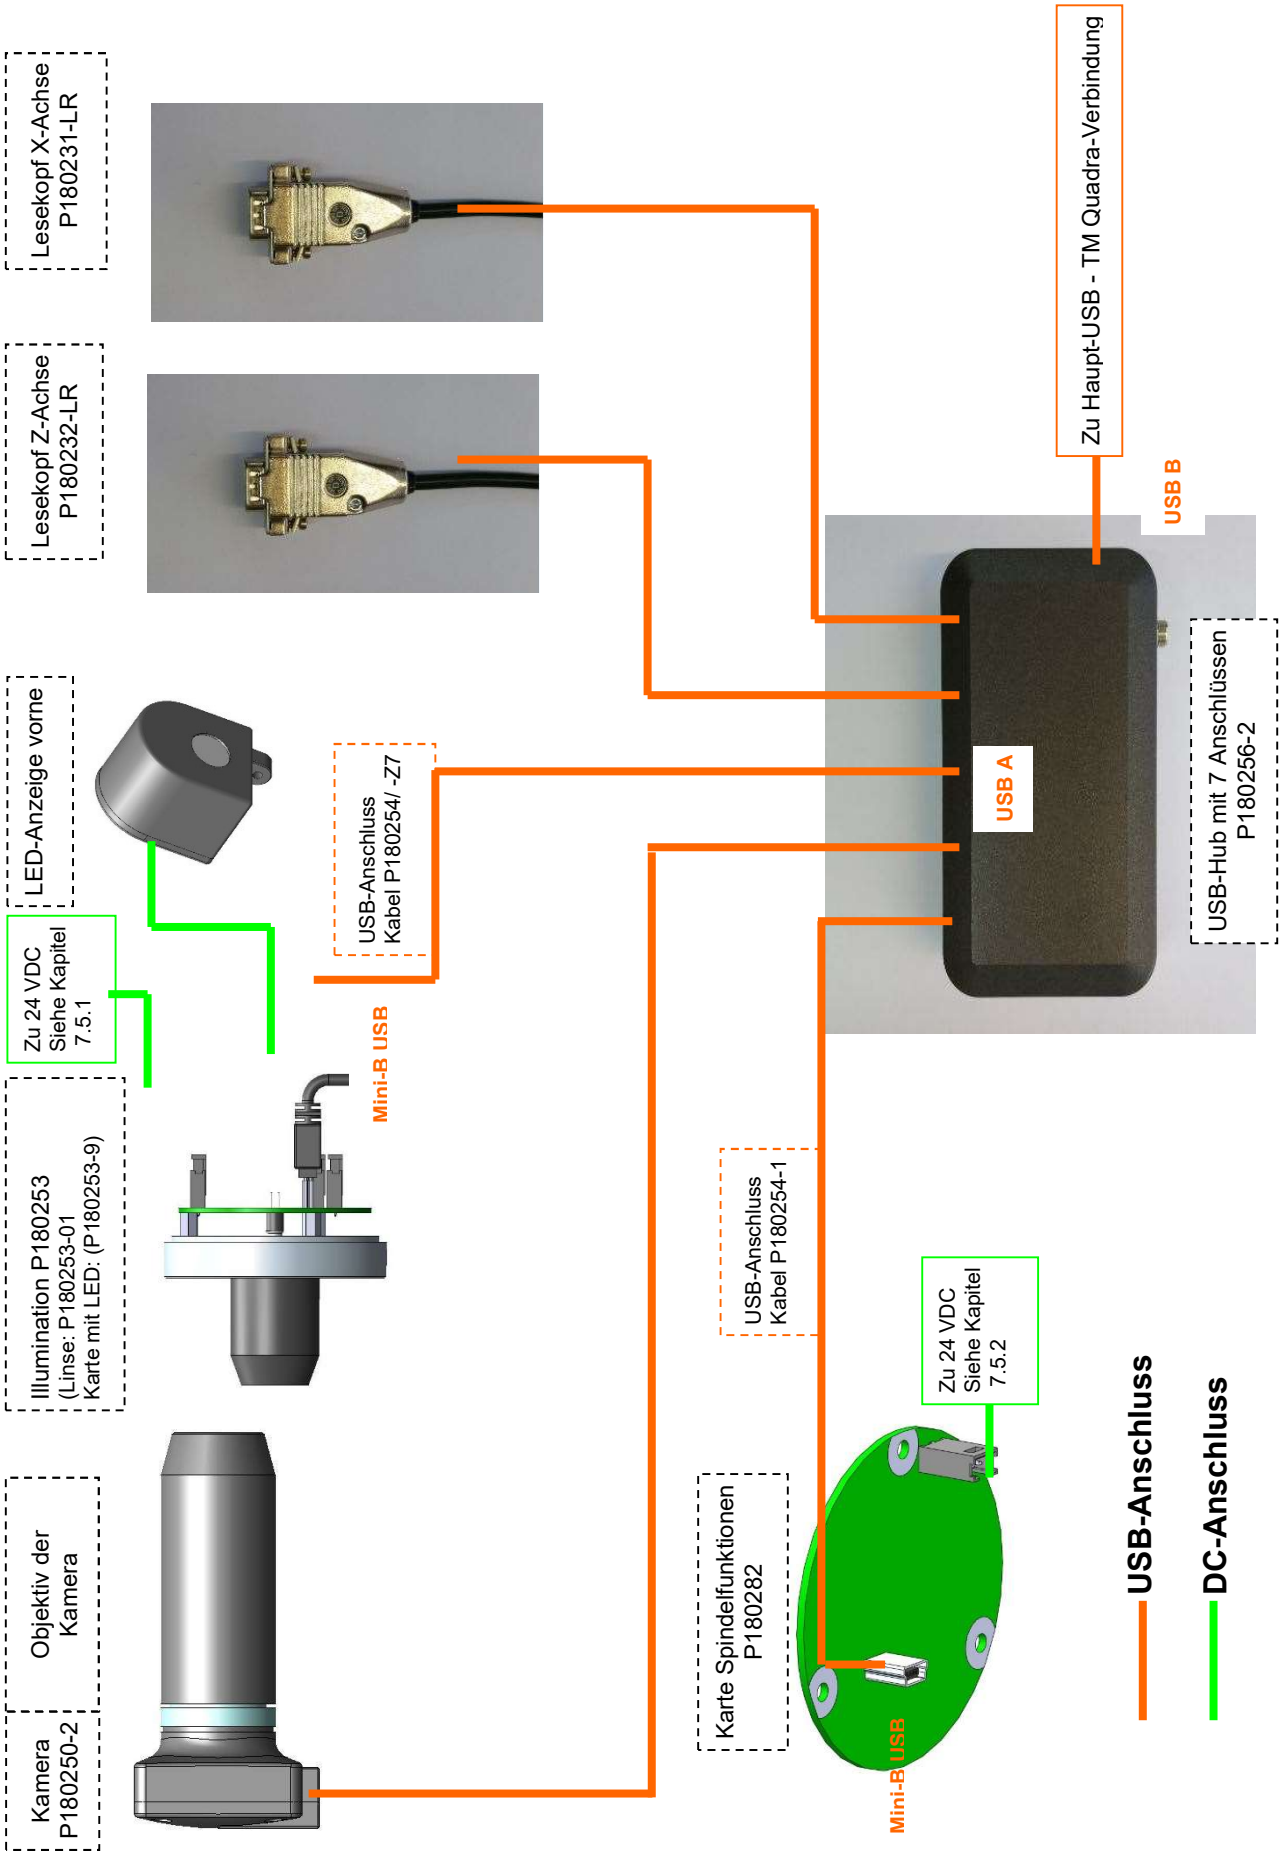


### 7.3.1 Werkzeugring: Nadellager

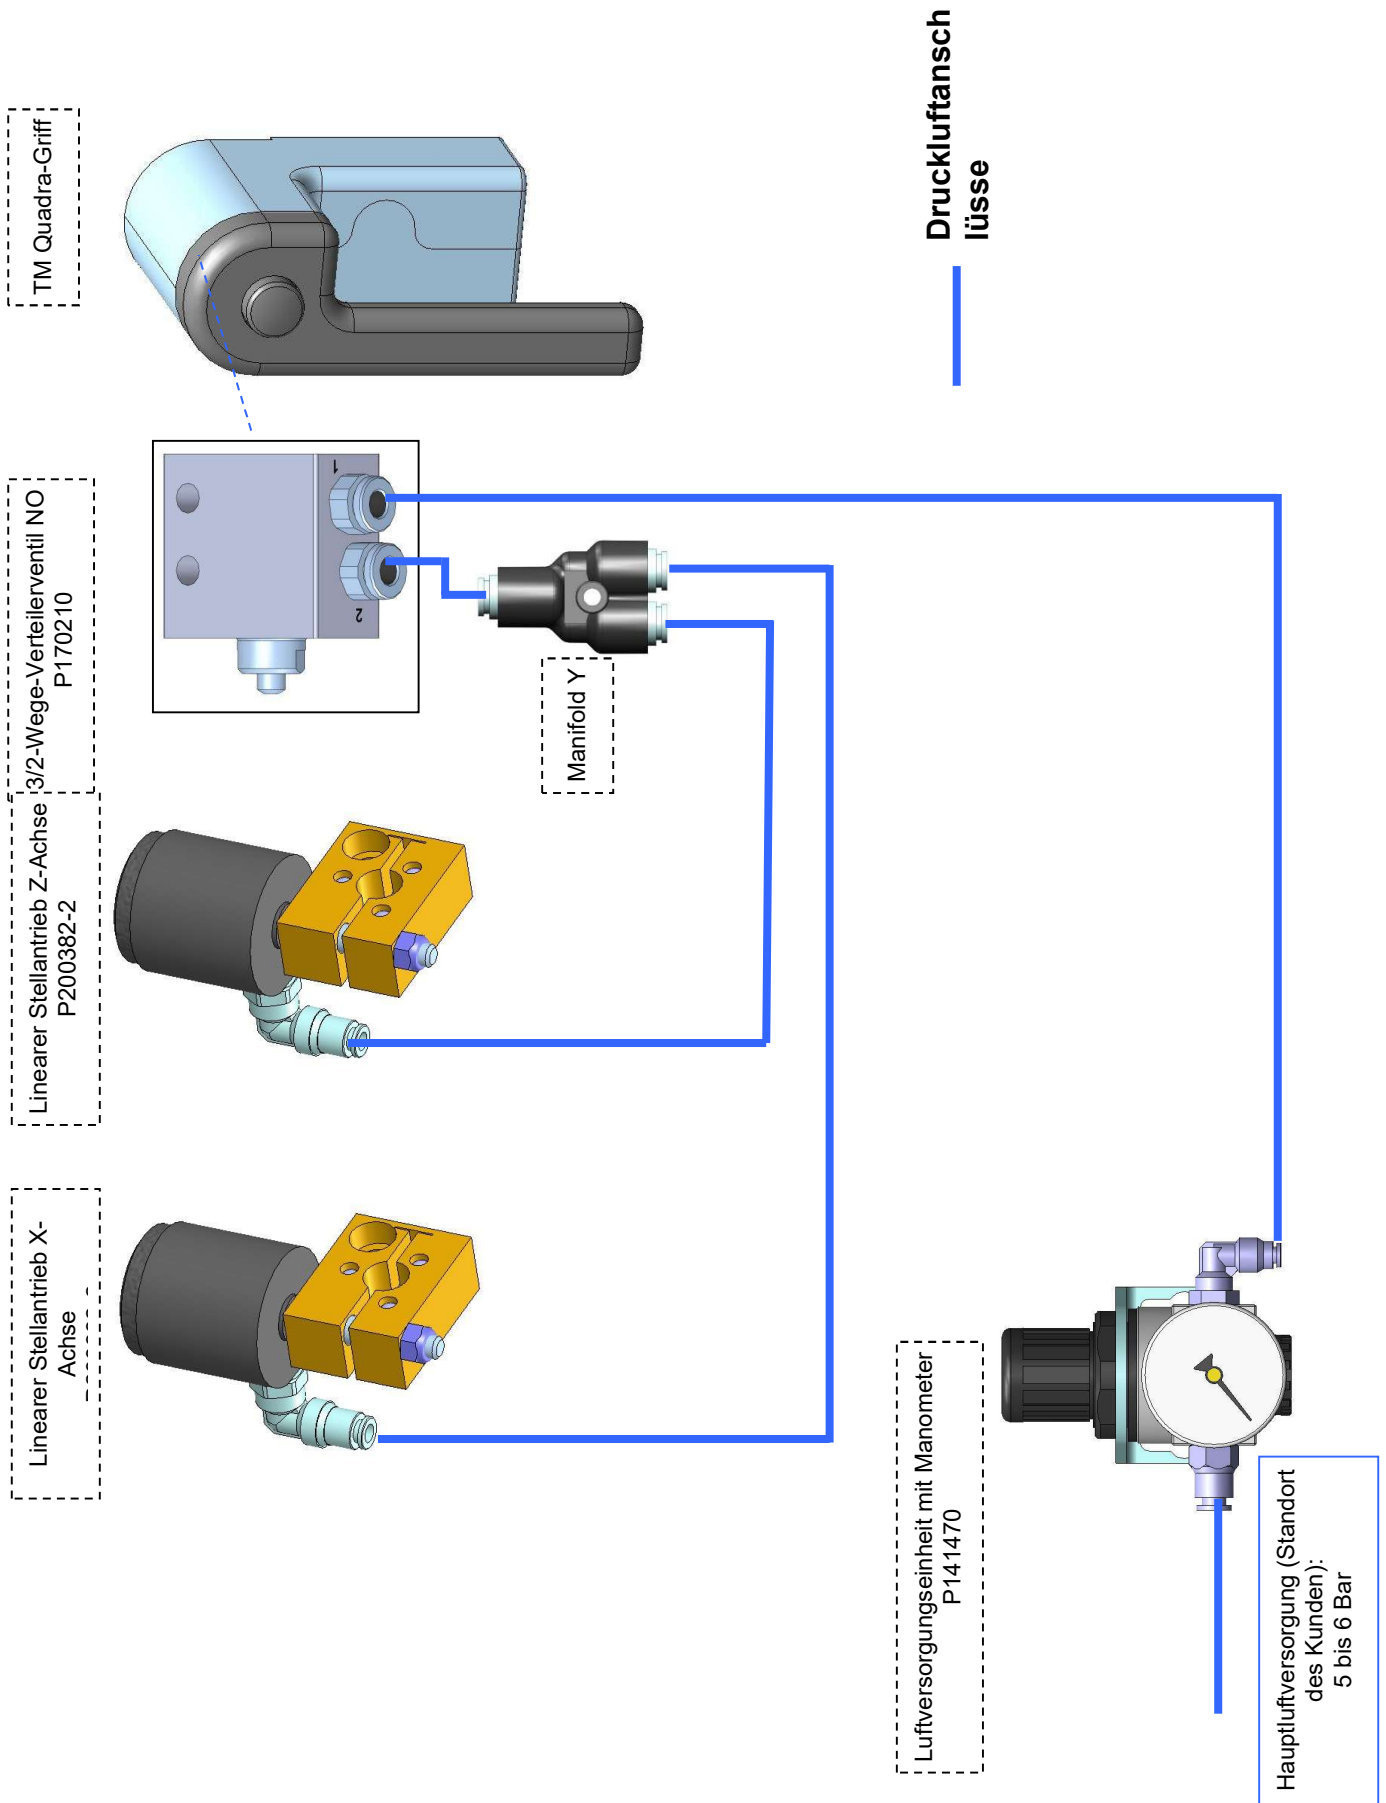




### 7.3.2 Werkzeugring: KV-Spindel

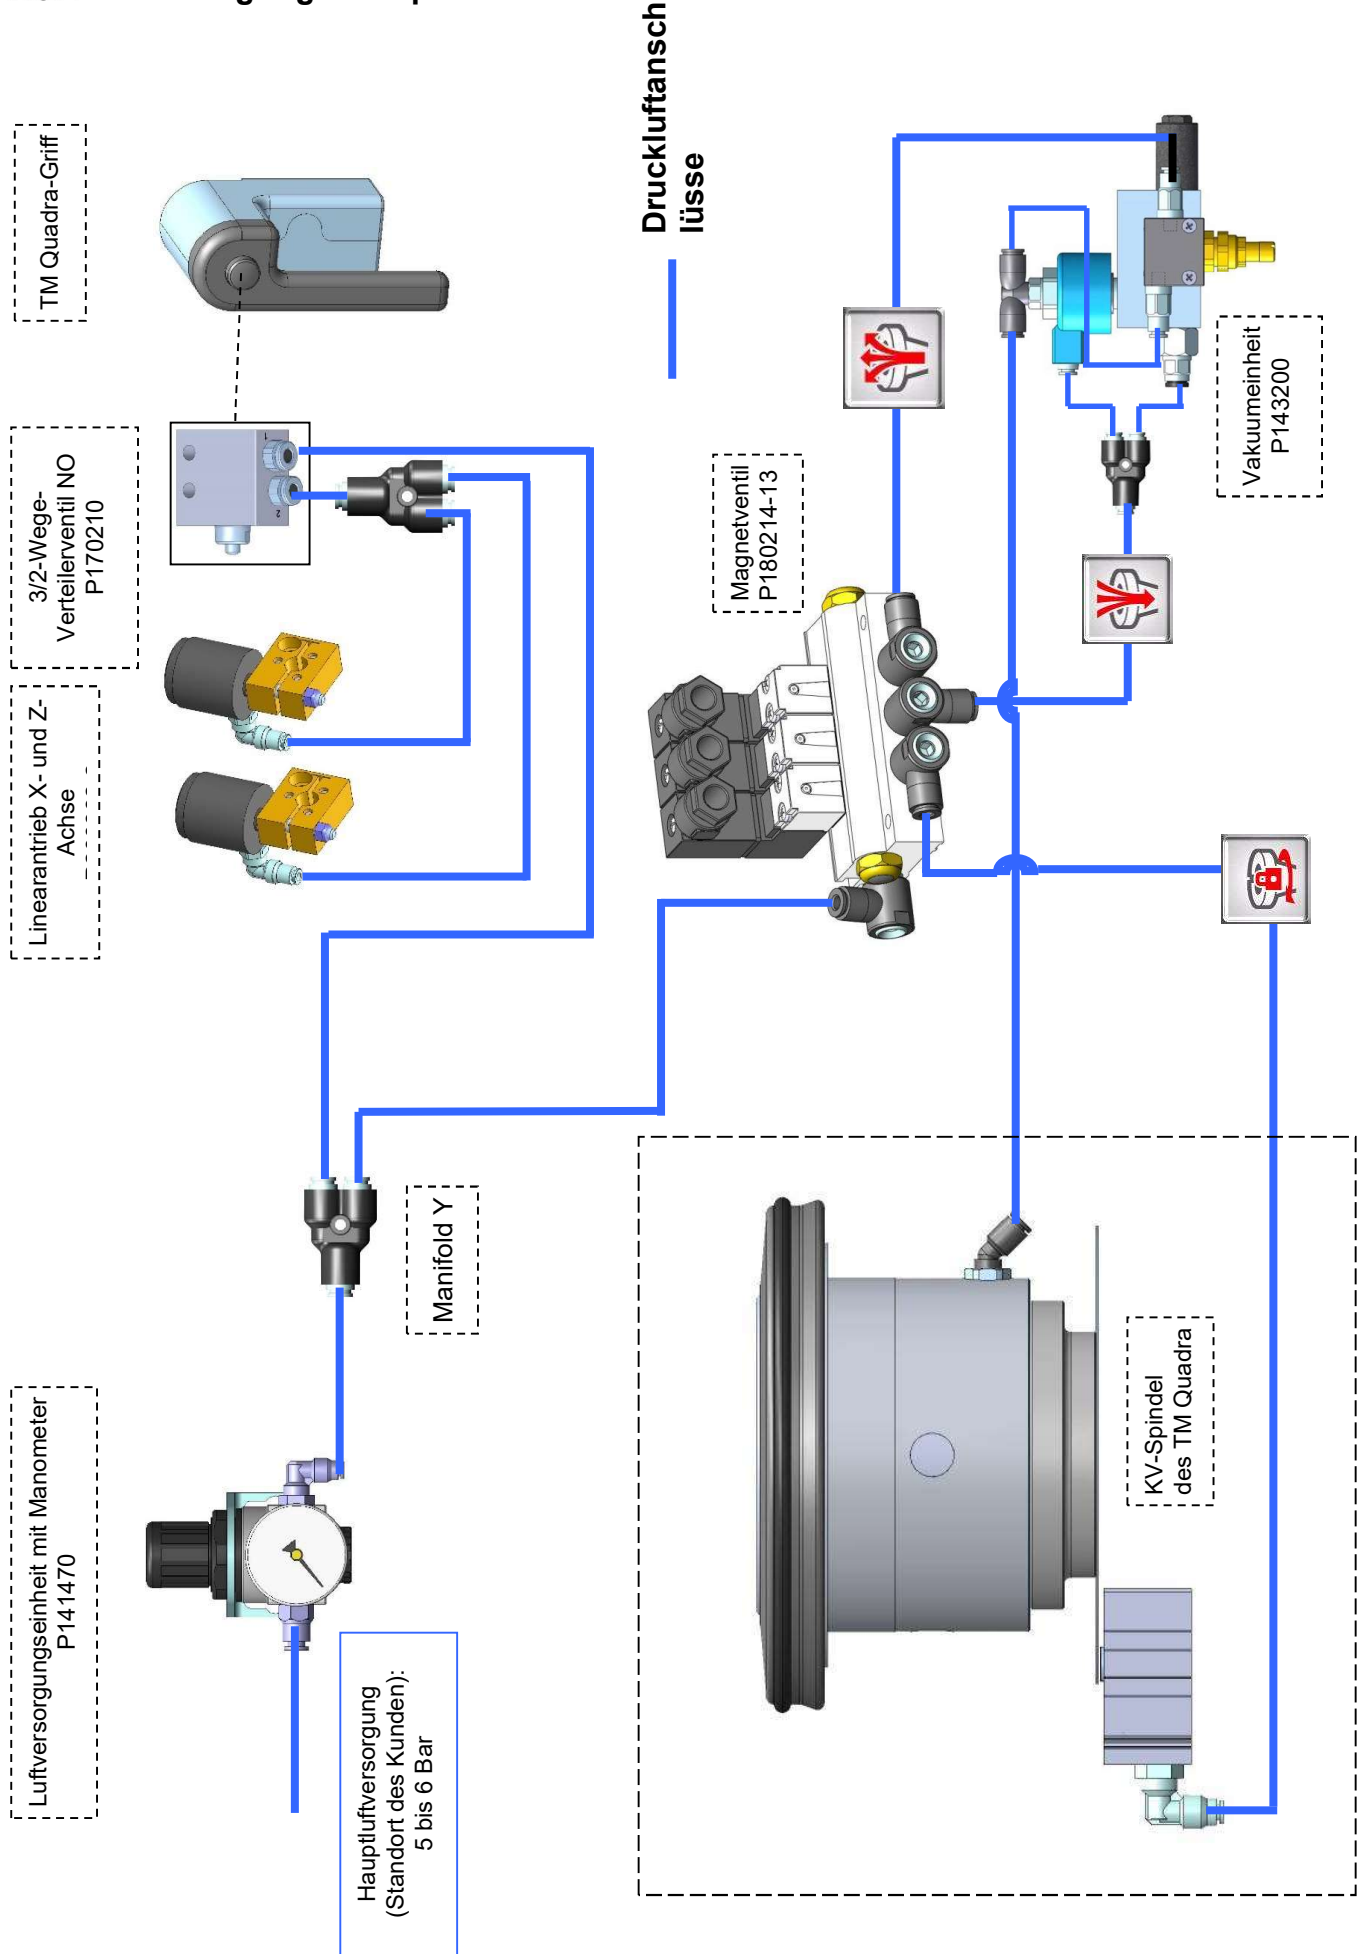


## 7.4 Elektrische Diagramme

### 7.4.1 "KV-Spindel" Nadellager

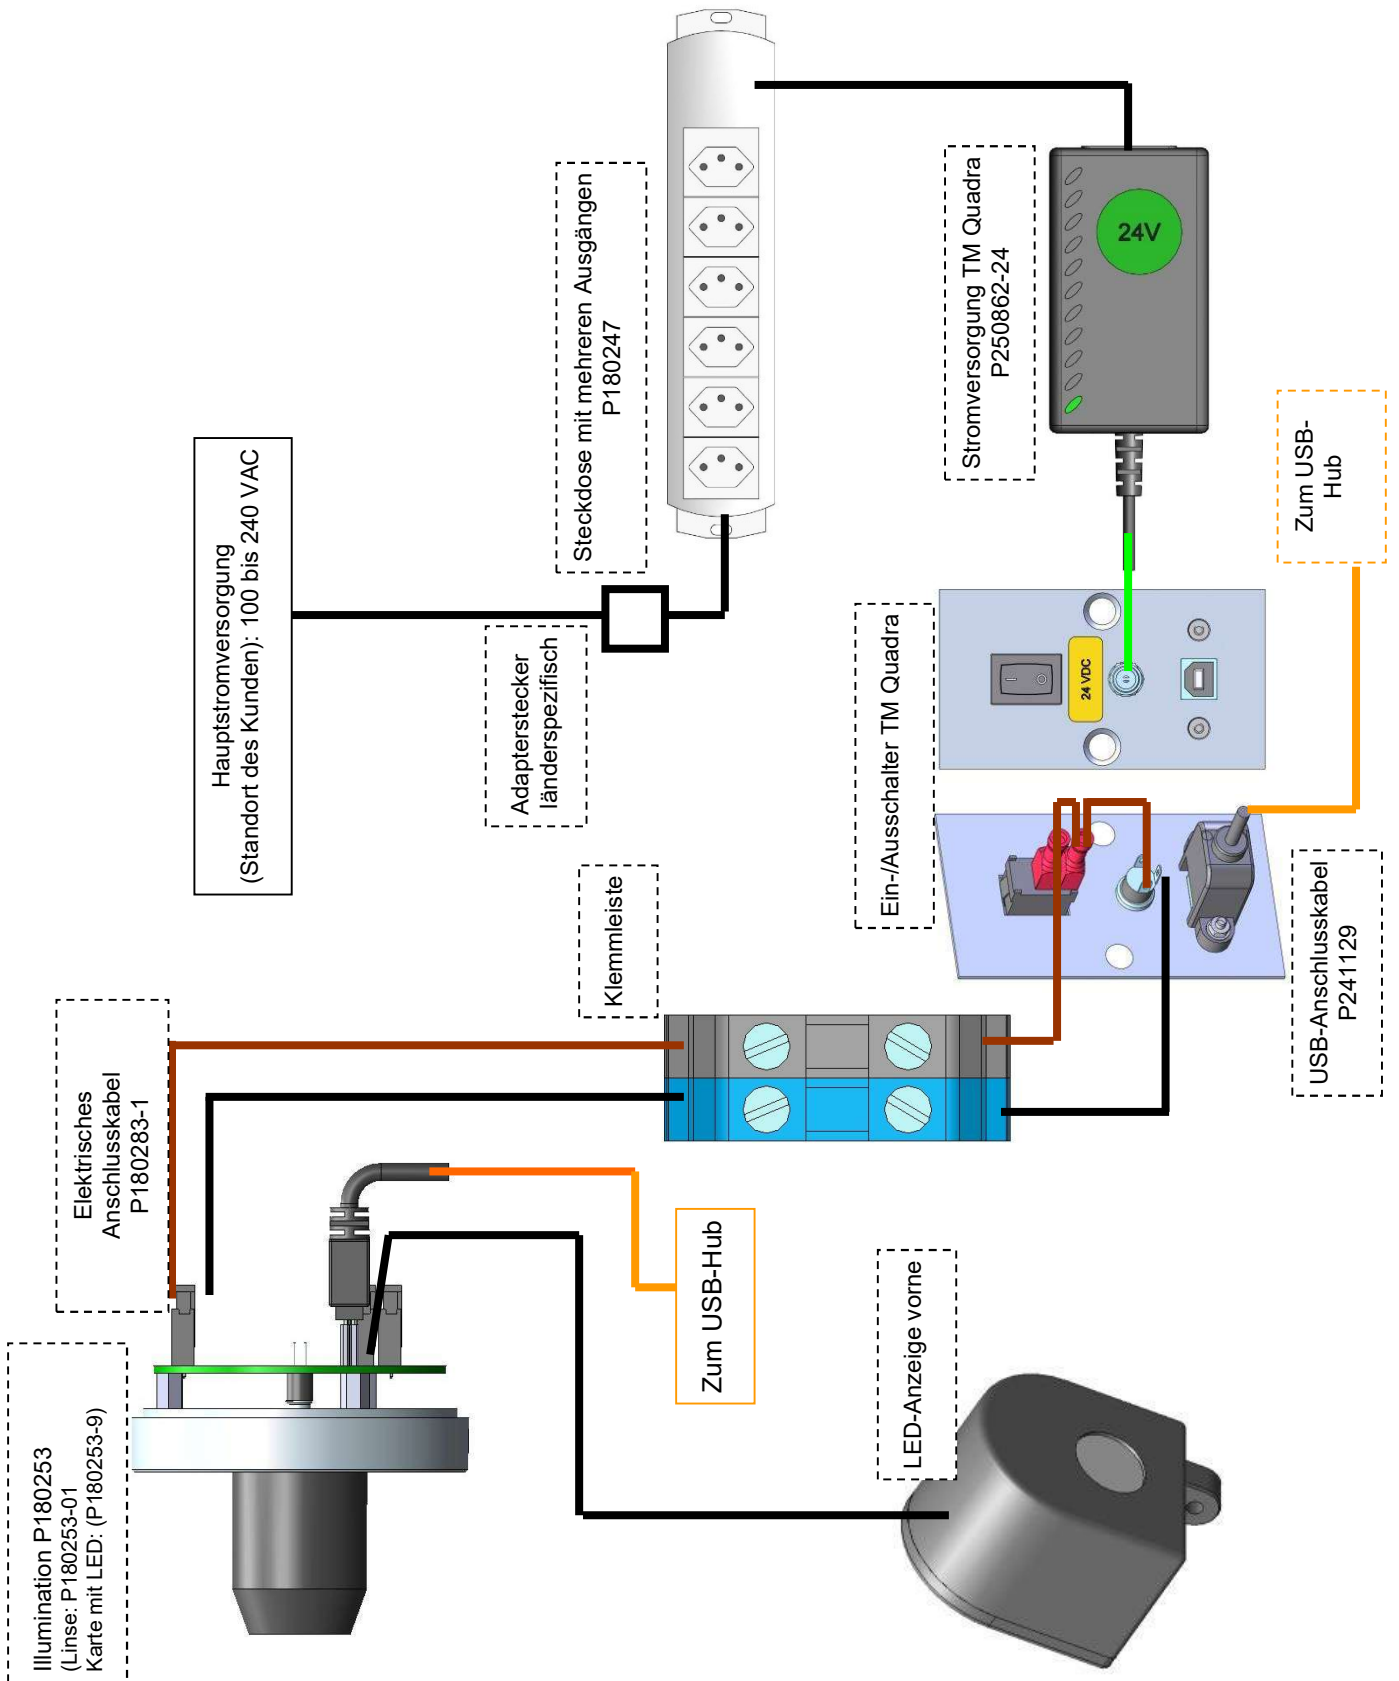

## 7.4.2 "KV-Spindel"

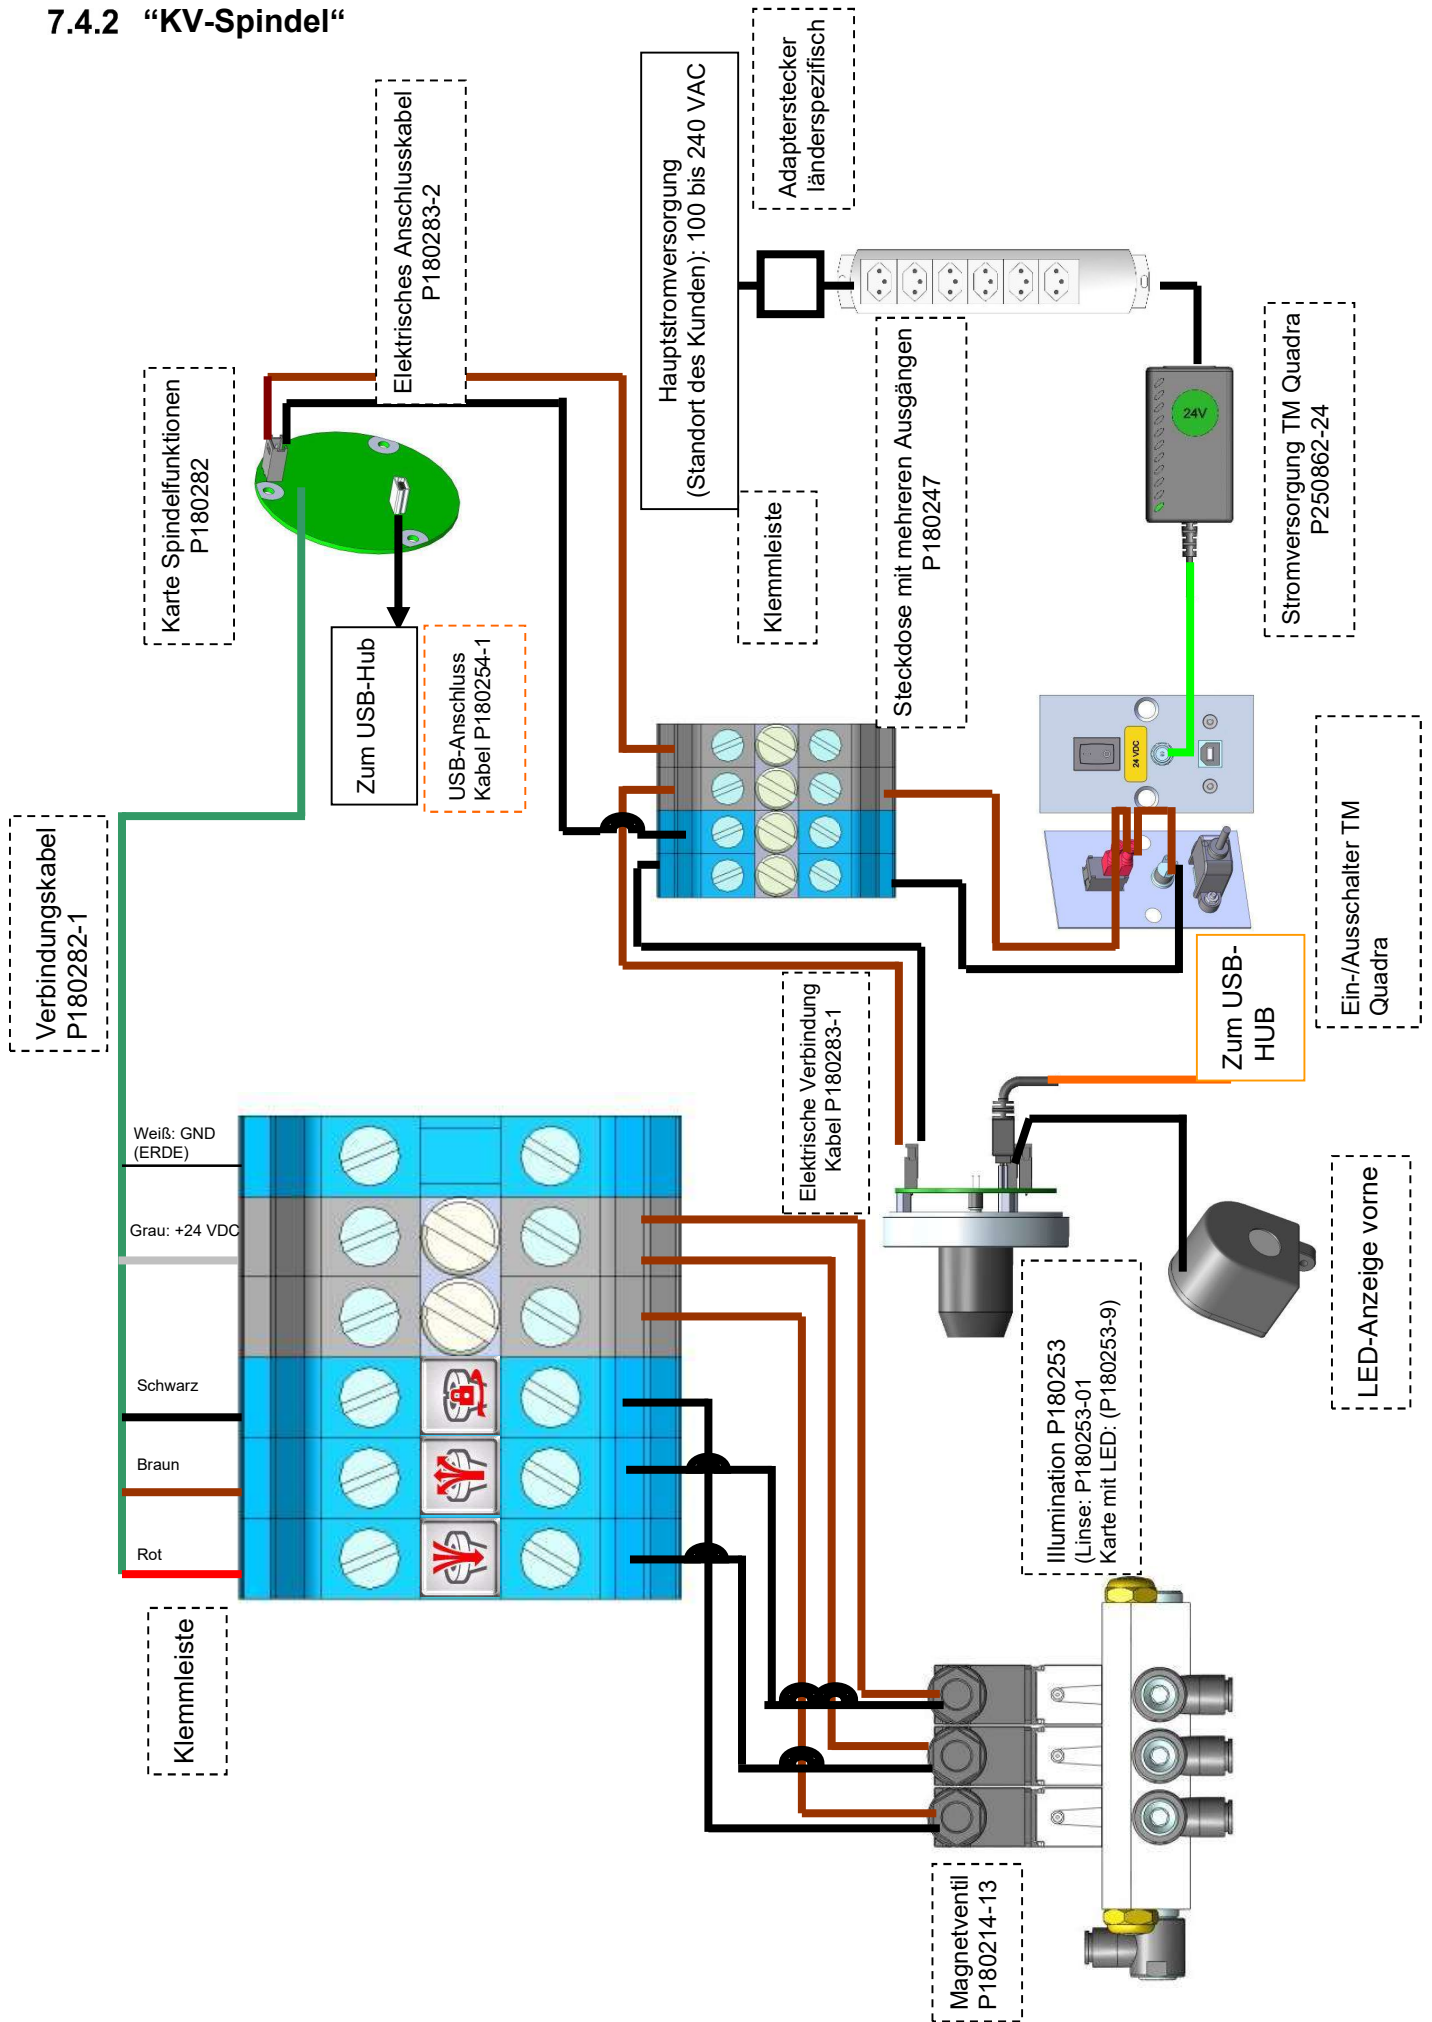

## 8 Konformitätserklärung

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**



**Evoset AG**

Alustrasse 18

+41 27 922 04 50

Fax +41 27 922 04 55



erklärt, dass das **Werkzeugvoreinstellgerät**:  
*declares that the **tool presetter**:*  
*déclare que le **banc de préréglage** :*

**SERIEN-NR.:**  
**SERIAL NUMBER:**  
**N° DE SÉRIE :**

**MODELL:**  
**MODEL:**  
**MODÈLE :**

**TOOL MASTER Quadra**

**MARKE:**  
**BRAND:**  
**MARQUE :**

**PWB**

mit folgenden Richtlinien übereinstimmt:  
*are in accordance with the following directives:*  
*est conforme aux directives suivantes :*

**RICHTLINIEN:**  
**DIRECTIVES:**  
**DIRECTIVES :**

**2006 / 42 / CE**  
**2004 / 108 / CE**  
**2006 / 95 / CE**

**NORMEN:**  
**STANDARDS:**  
**NORMES :**

**EN 61326-1:2006**

**Evoset AG**

Stevan Vukicevic  
Technical Director  
Steg, 03.02.2022